

参考資料1 包括委託対象業務契約状況一覧（令和8年度）

番号	業務名称	受注者	契約金額（税込）	備考
1	高砂市新本庁舎等複数施設包括管理業務委託	日本管財・播磨環境管理センター共同事業体	252,891,331	令和7年度資料添付
2	高砂市新本庁舎等複数施設包括管理修繕業務委託	日本管財・播磨環境管理センター共同事業体	89,997,600	令和7年度資料添付
3	小中学校トイレ清掃業務委託	播磨環境管理センター株式会社	7,656,000	令和8年度資料添付
4	小中学校体育館空調設備保守点検業務委託	株式会社イーズ	7,141,200	令和8年度資料添付
5	小中学校プール清掃業務委託	播磨環境管理センター株式会社	2,596,000	
6	小中学校空調フィルター清掃業務委託	株式会社二建	1,859,000	令和8年度資料添付
7	小中学校排水ポンプ設備点検業務委託	有限会社明環	52,800	令和8年度資料添付

2025年度 本庁舎等複数施設包括管理業務再委託先一覧

【Ⅰ 本庁舎等建物管理業務】			
建物名	作業名	令和7年度実施額	再委託先
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-01-01_統括管理責任者兼設備責任者	7,638,360	
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-02-02-02_建築設備定期調査報告業務	120,000	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-02-02-02_防火設備定期検査業務	90,000	株式会社建築設備検査センター/株式会社東洋商会
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-02-02-04_免震装置点検業務	544,000	株式会社アイノテクノサポート
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-02-02-05_自動ドア保守点検業務	576,000	姫路ナブコ株式会社
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-02-03-01_自家用電気工作物保安管理業務	964,800	一般財団法人関西電気保安協会
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-02-03-03_中央監視・自動制御システム保守点検業務	1,449,600	株式会社ニシテック 神戸支店
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-02-03-04_電話保守点検業務	900,000	株式会社ニチワ
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-02-04_消防設備点検業務	938,200	株式会社東洋商会 /ホーチキ株式会社
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-02-04_非常用発電設備負荷試験	849,600	株式会社ターウィン
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-02-05_空調設備保守管理業務（空冷HPチャー）	655,200	東芝キリア
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-02-05_空調設備保守管理業務	2,508,000	大阪ガス株式会社/カンノ空調株式会社/不二熱学サービス株式会社
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-02-05_放送設備保守管理業務	2,760,000	ＴＯＡ株式会社
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-02-07_昇降機設備保守管理業務	3,246,000	姫路ナブコ株式会社 /三菱電機ビルソリューションズ株式会社
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-02-08-01_飲料水水質検査	44,400	エスク株式会社
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-02-08-01_空気環境測定	180,000	エース消毒株式会社
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-02-08-01_雑用水水質検査	28,800	エース消毒株式会社
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-02-08-01_照度測定	4,800	エース消毒株式会社
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-02-08-02_防虫防鼠作業	181,200	エース消毒株式会社
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-02-08-03_雑用水槽清掃	64,800	エース消毒株式会社
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-02-08-03_受水槽・高架水槽清掃	105,600	エース消毒株式会社
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-03-02_機械警備業務	2,940,000	ALSOK株式会社
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-03-02_常駐警備業務	4,346,400	
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-04-01_清掃管理業務	21,470,500	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-05-01_庁舎案内	3,430,350	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-05-02_夜間休日窓口業務	13,238,400	公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-05-03_植栽管理業務	3,862,000	丸山造園土木株式会社 /公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅰ-05-04_電話交換業務	9,013,200	東洋テック姫路株式会社
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅱ-13_使送業務	945,000	赤帽兵庫県軽自動車運送協同組合

【Ⅱ-01 自家用電気工作物保安管理業務】			
建物名	作業名		再委託先
[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	Ⅱ-01_自家用電気工作物保安管理業務	200,000	池田電気管理事務所
[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	Ⅱ-01_自家用電気工作物保安管理業務	152,400	伊藤電気設備管理事務所
[高砂包括]10_153110_高砂市教育センター	Ⅱ-01_自家用電気工作物保安管理業務	158,400	加藤電気設備管理事務所
[高砂包括]13_301110_高砂小学校	Ⅱ-01_自家用電気工作物保安管理業務	170,597	井上電気設備管理事務所
[高砂包括]14_301120_荒井小学校	Ⅱ-01_自家用電気工作物保安管理業務	192,040	加藤電気設備管理事務所
[高砂包括]15_301130_伊保小学校	Ⅱ-01_自家用電気工作物保安管理業務	174,230	伊藤電気設備管理事務所
[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	Ⅱ-01_自家用電気工作物保安管理業務	164,730	小川電気設備管理事務所
[高砂包括]17_301140_中筋小学校	Ⅱ-01_自家用電気工作物保安管理業務	192,040	杉本電気設備管理事務所
[高砂包括]18_301150_曽根小学校	Ⅱ-01_自家用電気工作物保安管理業務	192,040	井上電気設備管理事務所
[高砂包括]19_301160_米田小学校	Ⅱ-01_自家用電気工作物保安管理業務	174,230	杉本電気設備管理事務所
[高砂包括]20_301165_米田西小学校	Ⅱ-01_自家用電気工作物保安管理業務	184,340	杉本電気設備管理事務所
[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	Ⅱ-01_自家用電気工作物保安管理業務	309,090	加藤電気設備管理事務所
[高砂包括]22_301180_北浜小学校	Ⅱ-01_自家用電気工作物保安管理業務	282,600	井上電気設備管理事務所
[高砂包括]23_301210_高砂中学校	Ⅱ-01_自家用電気工作物保安管理業務	158,260	井上電気設備管理事務所
[高砂包括]24_301220_荒井中学校	Ⅱ-01_自家用電気工作物保安管理業務	153,280	小川電気設備管理事務所
[高砂包括]25_301230_竜山中学校	Ⅱ-01_自家用電気工作物保安管理業務	172,130	伊藤電気設備管理事務所
[高砂包括]26_301250_松陽中学校	Ⅱ-01_自家用電気工作物保安管理業務	172,130	伊藤電気設備管理事務所
[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	Ⅱ-01_自家用電気工作物保安管理業務	172,130	森田電気設備管理事務所
[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	Ⅱ-01_自家用電気工作物保安管理業務	172,130	井上電気設備管理事務所
[高砂包括]29_301310_学校給食センター	Ⅱ-01_自家用電気工作物保安管理業務	452,400	一般財団法人関西電気保安協会
[高砂包括]33_351330_伊保こども園	Ⅱ-01_自家用電気工作物保安管理業務	178,800	一般財団法人関西電気保安協会
[高砂包括]36_351360_米田こども園	Ⅱ-01_自家用電気工作物保安管理業務	147,600	一般財団法人関西電気保安協会
[高砂包括]37_351370_阿弥陀こども園	Ⅱ-01_自家用電気工作物保安管理業務	318,310	一般財団法人関西電気保安協会
[高砂包括]38_351380_北浜こども園	Ⅱ-01_自家用電気工作物保安管理業務	144,000	加藤電気設備管理事務所
[高砂包括]43_452110_消防本部庁舎	Ⅱ-01_自家用電気工作物保安管理業務	240,000	井上電気設備管理事務所
[高砂包括]44_452210_高砂分署	Ⅱ-01_自家用電気工作物保安管理業務	0	井上電気設備管理事務所
【Ⅱ-02 消防用設備保守点検業務】			
建物名	作業名		再委託先
[高砂包括]01_101310_高砂地域交流センター	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	34,800	株式会社東洋商会
[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	26,700	株式会社東洋商会
[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	34,700	株式会社東洋商会 /株式会社景虎
[高砂包括]05_101340_中筋地域交流センター	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	26,700	株式会社東洋商会 /株式会社景虎
[高砂包括]07_101360_米田地域交流センター	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	26,700	株式会社東洋商会
[高砂包括]08_101370_阿弥陀地域交流センター	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	26,700	株式会社東洋商会
[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	26,700	株式会社東洋商会
[高砂包括]10_153110_高砂市教育センター	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	94,800	株式会社東洋商会
[高砂包括]11_153210_申義堂	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	38,400	株式会社東洋商会
[高砂包括]12_153220_旧入江家住宅	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	49,200	株式会社東洋商会
[高砂包括]13_301110_高砂小学校	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	63,300	防災アシスト
[高砂包括]14_301120_荒井小学校	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	82,360	防災アシスト
[高砂包括]15_301130_伊保小学校	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	66,960	防災アシスト
[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	66,960	防災アシスト
[高砂包括]17_301140_中筋小学校	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	66,960	防災アシスト
[高砂包括]18_301150_曽根小学校	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	66,960	防災アシスト
[高砂包括]19_301160_米田小学校	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	66,960	防災アシスト
[高砂包括]20_301165_米田西小学校	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	66,960	防災アシスト
[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	66,960	防災アシスト
[高砂包括]22_301180_北浜小学校	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	63,300	防災アシスト
[高砂包括]23_301210_高砂中学校	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	63,300	防災アシスト
[高砂包括]24_301220_荒井中学校	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	62,820	防災アシスト
[高砂包括]25_301230_竜山中学校	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	62,820	防災アシスト
[高砂包括]26_301250_松陽中学校	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	62,820	防災アシスト
[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	62,820	防災アシスト
[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	63,300	防災アシスト
[高砂包括]29_301310_学校給食センター	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	147,600	有限会社明環
[高砂包括]31_351320_荒井こども園	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	15,500	株式会社東洋商会
[高砂包括]32_351310_高砂こども園	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	15,500	株式会社東洋商会
[高砂包括]33_351330_伊保こども園	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	15,500	株式会社東洋商会
[高砂包括]34_351340_中筋こども園	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	15,500	株式会社東洋商会
[高砂包括]35_351350_曽根こども園	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	15,500	株式会社東洋商会
[高砂包括]36_351360_米田こども園	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	15,500	株式会社東洋商会
[高砂包括]37_351370_阿弥陀こども園	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	10,000	株式会社東洋商会
[高砂包括]38_351380_北浜こども園	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	15,500	株式会社東洋商会
[高砂包括]39_353110_高砂児童学園	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	15,500	株式会社東洋商会
[高砂包括]40_453140_旧北部子育て支援センター	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	21,600	株式会社防災センター

[高砂包括]41_401220_みのり会館	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	21,600	株式会社防災センター
[高砂包括]43_452110_消防本部庁舎	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	158,100	株式会社東洋商会 /株式会社景虎
[高砂包括]44_452210_高砂分署	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	150,700	株式会社東洋商会 /株式会社景虎
[高砂包括]45_452220_旧高砂分署	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	56,700	株式会社東洋商会
[高砂包括]46_452410_消防救助訓練場	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	56,700	株式会社東洋商会
[高砂包括]48_453120_旧曽根幼稚園	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	19,200	防災アシスト
[高砂包括]49_453130_旧子育て支援センター（文化財倉庫）	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	45,000	株式会社東洋商会
[高砂包括]50_101350_曽根地域交流センター	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	63,000	株式会社東洋商会
[高砂包括]51_401240_福祉総合相談センター	Ⅱ-02_消防用設備保守点検業務	50,400	株式会社東洋商会
【Ⅱ-03_空調設備保守点検業務】			
建物名	作業名		再委託先
[高砂包括]01_101310_高砂地域交流センター	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	68,400	カンノ空調株式会社
[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	400,000	不二熱学サービス株式会社
[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	572,600	不二熱学サービス株式会社
[高砂包括]05_101340_中筋地域交流センター	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	506,400	不二熱学サービス株式会社
[高砂包括]07_101360_米田地域交流センター	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	550,000	不二熱学サービス株式会社
[高砂包括]08_101370_阿弥陀地域交流センター	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	475,200	不二熱学サービス株式会社
[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	60,000	カンノ空調株式会社
[高砂包括]10_153110_高砂市教育センター	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	94,800	カンノ空調株式会社
[高砂包括]13_301110_高砂小学校	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	72,000	カンノ空調株式会社
[高砂包括]14_301120_荒井小学校	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	205,200	カンノ空調株式会社
[高砂包括]15_301130_伊保小学校	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	82,800	カンノ空調株式会社
[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	54,000	カンノ空調株式会社
[高砂包括]17_301140_中筋小学校	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	64,800	カンノ空調株式会社
[高砂包括]18_301150_曽根小学校	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	92,400	カンノ空調株式会社
[高砂包括]19_301160_米田小学校	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	67,200	カンノ空調株式会社
[高砂包括]20_301165_米田西小学校	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	69,600	カンノ空調株式会社
[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	112,800	カンノ空調株式会社
[高砂包括]22_301180_北浜小学校	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	46,800	カンノ空調株式会社
[高砂包括]23_301210_高砂中学校	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	24,000	カンノ空調株式会社
[高砂包括]24_301220_荒井中学校	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	66,000	カンノ空調株式会社
[高砂包括]25_301230_亀山中学校	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	70,200	カンノ空調株式会社
[高砂包括]26_301250_松陽中学校	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	72,600	カンノ空調株式会社
[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	132,000	カンノ空調株式会社
[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	116,400	カンノ空調株式会社
[高砂包括]29_301310_学校給食センター	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	282,000	カンノ空調株式会社
[高砂包括]29_301310_学校給食センター	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	2,860,000	三菱重工冷熱株式会社
[高砂包括]31_351320_荒井こども園	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	66,000	カンノ空調株式会社
[高砂包括]32_351310_高砂こども園	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	112,800	カンノ空調株式会社
[高砂包括]33_351330_伊保こども園	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	138,000	カンノ空調株式会社
[高砂包括]34_351340_中筋こども園	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	85,200	カンノ空調株式会社
[高砂包括]35_351350_曽根こども園	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	97,200	カンノ空調株式会社
[高砂包括]36_351360_米田こども園	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	154,800	カンノ空調株式会社
[高砂包括]37_351370_阿弥陀こども園	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	103,400	カンノ空調株式会社
[高砂包括]38_351380_北浜こども園	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	93,600	カンノ空調株式会社
[高砂包括]39_353110_高砂児童学園	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	43,200	カンノ空調株式会社
[高砂包括]40_453140_旧北部子育て支援センター	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	36,000	カンノ空調株式会社
[高砂包括]41_401220_みのり会館	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	40,800	カンノ空調株式会社
[高砂包括]44_452210_高砂分署	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	108,000	カンノ空調株式会社
[高砂包括]44_452210_高砂分署	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	34,800	大阪ガス株式会社
[高砂包括]50_101350_曽根地域交流センター	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	383,000	株式会社三枝設備工業所
[高砂包括]51_401240_福祉総合相談センター	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務	167,400	カンノ空調株式会社
[高砂包括]01_101310_高砂地域交流センター	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務_GHP	67,200	大阪ガス株式会社
[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務_GHP	176,400	大阪ガス株式会社
[高砂包括]13_301110_高砂小学校	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務_GHP	96,000	大阪ガス株式会社
[高砂包括]14_301120_荒井小学校	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務_GHP	249,600	大阪ガス株式会社
[高砂包括]15_301130_伊保小学校	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務_GHP	78,000	大阪ガス株式会社
[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務_GHP	98,400	大阪ガス株式会社
[高砂包括]17_301140_中筋小学校	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務_GHP	103,200	大阪ガス株式会社
[高砂包括]18_301150_曽根小学校	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務_GHP	162,000	大阪ガス株式会社
[高砂包括]19_301160_米田小学校	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務_GHP	64,800	大阪ガス株式会社
[高砂包括]20_301165_米田西小学校	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務_GHP	84,000	大阪ガス株式会社
[高砂包括]25_301230_亀山中学校	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務_GHP	93,600	大阪ガス株式会社
[高砂包括]26_301250_松陽中学校	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務_GHP	69,600	大阪ガス株式会社
[高砂包括]29_301310_学校給食センター	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務_GHP	890,400	大阪ガス株式会社
[高砂包括]31_351320_荒井こども園	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務_GHP	122,400	大阪ガス株式会社
[高砂包括]32_351310_高砂こども園	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務_GHP	147,600	大阪ガス株式会社
[高砂包括]33_351330_伊保こども園	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務_GHP	148,800	大阪ガス株式会社
[高砂包括]34_351340_中筋こども園	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務_GHP	145,200	大阪ガス株式会社
[高砂包括]35_351350_曽根こども園	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務_GHP	174,000	大阪ガス株式会社
[高砂包括]36_351360_米田こども園	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務_GHP	164,400	大阪ガス株式会社
[高砂包括]38_351380_北浜こども園	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務_GHP	40,800	大阪ガス株式会社
[高砂包括]41_401220_みのり会館	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務_GHP	64,800	大阪ガス株式会社
[高砂包括]43_452110_消防本部庁舎	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務_GHP	236,000	大阪ガス株式会社
[高砂包括]43_452110_消防本部庁舎	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務_GHP	98,400	株式会社三枝設備工業所
[高砂包括]50_101350_曽根地域交流センター	Ⅱ-03_空調設備保守点検業務_GHP	206,000	大阪ガス株式会社
【Ⅱ-04_空調設備フロ点検業務】			
建物名	作業名		再委託先
[高砂包括]01_101310_高砂地域交流センター	Ⅱ-04_空調設備フロ点検業務	0	大阪ガス株式会社
[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	Ⅱ-04_空調設備フロ点検業務	0	大阪ガス株式会社
[高砂包括]08_101370_阿弥陀地域交流センター	Ⅱ-04_空調設備フロ点検業務	0	東洋冷熱工業株式会社
[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	Ⅱ-04_空調設備フロ点検業務	0	カンノ空調株式会社
[高砂包括]10_153110_高砂市教育センター	Ⅱ-04_空調設備フロ点検業務	62,400	カンノ空調株式会社
[高砂包括]13_301110_高砂小学校	Ⅱ-04_空調設備フロ点検業務	0	カンノ空調株式会社
[高砂包括]14_301120_荒井小学校	Ⅱ-04_空調設備フロ点検業務	37,800	カンノ空調株式会社
[高砂包括]14_301120_荒井小学校	Ⅱ-04_空調設備フロ点検業務	0	大阪ガス株式会社
[高砂包括]15_301130_伊保小学校	Ⅱ-04_空調設備フロ点検業務	0	カンノ空調株式会社
[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	Ⅱ-04_空調設備フロ点検業務	0	カンノ空調株式会社
[高砂包括]17_301140_中筋小学校	Ⅱ-04_空調設備フロ点検業務	0	大阪ガス株式会社
[高砂包括]18_301150_曽根小学校	Ⅱ-04_空調設備フロ点検業務	0	大阪ガス株式会社
[高砂包括]19_301160_米田小学校	Ⅱ-04_空調設備フロ点検業務	0	カンノ空調株式会社
[高砂包括]20_301165_米田西小学校	Ⅱ-04_空調設備フロ点検業務	0	カンノ空調株式会社
[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	Ⅱ-04_空調設備フロ点検業務	0	カンノ空調株式会社
[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	Ⅱ-04_空調設備フロ点検業務	0	大阪ガス株式会社
[高砂包括]22_301180_北浜小学校	Ⅱ-04_空調設備フロ点検業務	0	カンノ空調株式会社
[高砂包括]25_301230_亀山中学校	Ⅱ-04_空調設備フロ点検業務	48,160	カンノ空調株式会社
[高砂包括]26_301250_松陽中学校	Ⅱ-04_空調設備フロ点検業務	33,500	カンノ空調株式会社
[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	Ⅱ-04_空調設備フロ点検業務	0	カンノ空調株式会社
[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	Ⅱ-04_空調設備フロ点検業務	0	カンノ空調株式会社
[高砂包括]29_301310_学校給食センター	Ⅱ-04_空調設備フロ点検業務	510,300	カンノ空調株式会社

[高砂包括]31_351320_荒井こども園	Ⅱ-04_空調設備フロン点検業務	0	カンノ空調株式会社
[高砂包括]32_351310_高砂こども園	Ⅱ-04_空調設備フロン点検業務	0	カンノ空調株式会社
[高砂包括]33_351330_伊保こども園	Ⅱ-04_空調設備フロン点検業務	0	カンノ空調株式会社
[高砂包括]34_351340_中筋こども園	Ⅱ-04_空調設備フロン点検業務	0	カンノ空調株式会社
[高砂包括]35_351350_曽根こども園	Ⅱ-04_空調設備フロン点検業務	75,600	カンノ空調株式会社
[高砂包括]36_351360_米田こども園	Ⅱ-04_空調設備フロン点検業務	75,600	カンノ空調株式会社
[高砂包括]37_351370_阿弥陀こども園	Ⅱ-04_空調設備フロン点検業務	90,000	菱高冷熱株式会社
[高砂包括]38_351380_北浜こども園	Ⅱ-04_空調設備フロン点検業務	0	大阪ガス株式会社
[高砂包括]40_453140_旧北部子育て支援センター	Ⅱ-04_空調設備フロン点検業務	0	有限会社明環
[高砂包括]43_452110_消防本部庁舎	Ⅱ-04_空調設備フロン点検業務	0	株式会社三枝設備工業所
[高砂包括]44_452210_高砂分署	Ⅱ-04_空調設備フロン点検業務	18,900	カンノ空調株式会社
【Ⅱ-05_昇降機設備保守管理業務】			
建物名	作業名		再委託先
[高砂包括]01_101310_高砂地域交流センター	Ⅱ-05-01_昇降機設備保守管理業務	720,000	三菱電機ビルソリューションズ株式会社
[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	Ⅱ-05-01_昇降機設備保守管理業務	696,000	三菱電機ビルソリューションズ株式会社
[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	Ⅱ-05-01_昇降機設備保守管理業務	624,800	株式会社日立ビルシステム
[高砂包括]05_101340_中筋地域交流センター	Ⅱ-05-01_昇降機設備保守管理業務	714,000	フジテック株式会社
[高砂包括]07_101360_米田地域交流センター	Ⅱ-05-01_昇降機設備保守管理業務	696,000	東芝エレベータ株式会社
[高砂包括]08_101370_阿弥陀地域交流センター	Ⅱ-05-01_昇降機設備保守管理業務	696,000	東芝エレベータ株式会社
[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	Ⅱ-05-01_昇降機設備保守管理業務	672,000	東芝エレベータ株式会社
[高砂包括]10_153110_高砂市教育センター	Ⅱ-05-01_昇降機設備保守管理業務	732,000	三菱電機ビルソリューションズ株式会社
[高砂包括]14_301120_荒井小学校	Ⅱ-05-01_昇降機設備保守管理業務	342,000	三菱電機ビルソリューションズ株式会社
[高砂包括]15_301130_伊保小学校	Ⅱ-05-01_昇降機設備保守管理業務	318,000	フジテック株式会社
[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	Ⅱ-05-01_昇降機設備保守管理業務	342,000	三菱電機ビルソリューションズ株式会社
[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	Ⅱ-05-01_昇降機設備保守管理業務	660,000	フジテック株式会社
[高砂包括]29_301310_学校給食センター	Ⅱ-05-01_昇降機設備保守管理業務	504,000	フジテック株式会社
[高砂包括]33_351330_伊保こども園	Ⅱ-05-01_昇降機設備保守管理業務	108,000	株式会社日立ビルシステム
[高砂包括]36_351360_米田こども園	Ⅱ-05-01_昇降機設備保守管理業務	792,000	三菱電機ビルソリューションズ株式会社
[高砂包括]37_351370_阿弥陀こども園	Ⅱ-05-01_昇降機設備保守管理業務	100,000	三菱電機ビルソリューションズ株式会社
[高砂包括]50_101350_曽根地域交流センター	Ⅱ-05-01_昇降機設備保守管理業務	768,000	三菱電機ビルソリューションズ株式会社
[高砂包括]51_401240_福祉総合相談センター	Ⅱ-05-01_昇降機設備保守管理業務	696,000	姫路ナブコ株式会社
[高砂包括]13_301110_高砂小学校	Ⅱ-05-02_小荷物昇降機設備保守管理業務	132,000	姫路ナブコ株式会社
[高砂包括]14_301120_荒井小学校	Ⅱ-05-02_小荷物昇降機設備保守管理業務	66,000	姫路ナブコ株式会社
[高砂包括]15_301130_伊保小学校	Ⅱ-05-02_小荷物昇降機設備保守管理業務	132,000	姫路ナブコ株式会社
[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	Ⅱ-05-02_小荷物昇降機設備保守管理業務	66,000	姫路ナブコ株式会社
[高砂包括]17_301140_中筋小学校	Ⅱ-05-02_小荷物昇降機設備保守管理業務	66,000	姫路ナブコ株式会社
[高砂包括]18_301150_曽根小学校	Ⅱ-05-02_小荷物昇降機設備保守管理業務	132,000	姫路ナブコ株式会社
[高砂包括]19_301160_米田小学校	Ⅱ-05-02_小荷物昇降機設備保守管理業務	132,000	姫路ナブコ株式会社
[高砂包括]20_301165_米田西小学校	Ⅱ-05-02_小荷物昇降機設備保守管理業務	839,000	姫路ナブコ株式会社
[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	Ⅱ-05-02_小荷物昇降機設備保守管理業務	459,500	姫路ナブコ株式会社
[高砂包括]22_301180_北浜小学校	Ⅱ-05-02_小荷物昇降機設備保守管理業務	66,000	姫路ナブコ株式会社
[高砂包括]24_301220_荒井中学校	Ⅱ-05-02_小荷物昇降機設備保守管理業務	508,800	クマリフト株式会社
[高砂包括]25_301230_亀山中学校	Ⅱ-05-02_小荷物昇降機設備保守管理業務	254,400	クマリフト株式会社
[高砂包括]26_301250_松陽中学校	Ⅱ-05-02_小荷物昇降機設備保守管理業務	482,800	クマリフト株式会社
[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	Ⅱ-05-02_小荷物昇降機設備保守管理業務	482,800	クマリフト株式会社
[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	Ⅱ-05-02_小荷物昇降機設備保守管理業務	482,800	クマリフト株式会社
[高砂包括]29_301310_学校給食センター	Ⅱ-05-02_小荷物昇降機設備保守管理業務	102,000	姫路ナブコ株式会社
[高砂包括]35_351350_曽根こども園	Ⅱ-05-02_小荷物昇降機設備保守管理業務	103,200	クマリフト株式会社
【Ⅱ-06_自動ドア保守点検業務】			
建物名	作業名		再委託先
[高砂包括]01_101310_高砂地域交流センター	Ⅱ-06_自動ドア保守点検業務	37,200	姫路ナブコ株式会社
[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	Ⅱ-06_自動ドア保守点検業務	16,000	姫路ナブコ株式会社
[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	Ⅱ-06_自動ドア保守点検業務	912,000	姫路ナブコ株式会社
[高砂包括]05_101340_中筋地域交流センター	Ⅱ-06_自動ドア保守点検業務	47,600	姫路ナブコ株式会社
[高砂包括]07_101360_米田地域交流センター	Ⅱ-06_自動ドア保守点検業務	16,000	姫路ナブコ株式会社
[高砂包括]08_101370_阿弥陀地域交流センター	Ⅱ-06_自動ドア保守点検業務	47,600	姫路ナブコ株式会社
[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	Ⅱ-06_自動ドア保守点検業務	16,000	姫路ナブコ株式会社
[高砂包括]10_153110_高砂市教育センター	Ⅱ-06_自動ドア保守点検業務	60,000	姫路ナブコ株式会社
[高砂包括]29_301310_学校給食センター	Ⅱ-06_自動ドア保守点検業務	303,600	姫路ナブコ株式会社
[高砂包括]41_401220_みのり会館	Ⅱ-06_自動ドア保守点検業務	31,200	日本自動ドア株式会社
[高砂包括]43_452110_消防本部庁舎	Ⅱ-06_自動ドア保守点検業務	75,600	姫路ナブコ株式会社
[高砂包括]44_452210_高砂分署	Ⅱ-06_自動ドア保守点検業務	75,600	姫路ナブコ株式会社
[高砂包括]50_101350_曽根地域交流センター	Ⅱ-06_自動ドア保守点検業務	87,000	姫路ナブコ株式会社
[高砂包括]51_401240_福祉総合相談センター	Ⅱ-06_自動ドア保守点検業務	87,000	姫路ナブコ株式会社
【Ⅱ-07_受水槽・高架水槽清掃保守点検業務(検査含む)】			
建物名	作業名		再委託先
[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	Ⅱ-07_受水槽・高架水槽清掃保守点検業務(検査含む)	83,100	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]10_153110_高砂市教育センター	Ⅱ-07_受水槽・高架水槽清掃保守点検業務(検査含む)	78,900	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]13_301110_高砂小学校	Ⅱ-07_受水槽・高架水槽清掃保守点検業務(検査含む)	74,900	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]14_301120_荒井小学校	Ⅱ-07_受水槽・高架水槽清掃保守点検業務(検査含む)	74,300	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]15_301130_伊保小学校	Ⅱ-07_受水槽・高架水槽清掃保守点検業務(検査含む)	74,300	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	Ⅱ-07_受水槽・高架水槽清掃保守点検業務(検査含む)	391,300	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]17_301140_中筋小学校	Ⅱ-07_受水槽・高架水槽清掃保守点検業務(検査含む)	74,300	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]18_301150_曽根小学校	Ⅱ-07_受水槽・高架水槽清掃保守点検業務(検査含む)	74,300	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]19_301160_米田小学校	Ⅱ-07_受水槽・高架水槽清掃保守点検業務(検査含む)	194,300	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]20_301165_米田西小学校	Ⅱ-07_受水槽・高架水槽清掃保守点検業務(検査含む)	74,300	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	Ⅱ-07_受水槽・高架水槽清掃保守点検業務(検査含む)	74,300	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]22_301180_北浜小学校	Ⅱ-07_受水槽・高架水槽清掃保守点検業務(検査含む)	74,300	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]23_301210_高砂中学校	Ⅱ-07_受水槽・高架水槽清掃保守点検業務(検査含む)	604,300	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]24_301220_荒井中学校	Ⅱ-07_受水槽・高架水槽清掃保守点検業務(検査含む)	74,300	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]25_301230_亀山中学校	Ⅱ-07_受水槽・高架水槽清掃保守点検業務(検査含む)	74,300	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]26_301250_松陽中学校	Ⅱ-07_受水槽・高架水槽清掃保守点検業務(検査含む)	74,300	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	Ⅱ-07_受水槽・高架水槽清掃保守点検業務(検査含む)	74,300	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	Ⅱ-07_受水槽・高架水槽清掃保守点検業務(検査含む)	74,300	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]29_301310_学校給食センター	Ⅱ-07_受水槽・高架水槽清掃保守点検業務(検査含む)	89,900	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]34_351340_中筋こども園	Ⅱ-07_受水槽・高架水槽清掃保守点検業務(検査含む)	65,400	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]48_453120_旧曽根幼稚園	Ⅱ-07_受水槽・高架水槽清掃保守点検業務(検査含む)	68,900	播磨環境管理センター株式会社
【Ⅱ-08_浄化槽・排水処理施設点検業務】			
建物名	作業名		再委託先
[高砂包括]05_101340_中筋地域交流センター	Ⅱ-08_浄化槽・排水処理施設点検業務	7,200	一般社団法人兵庫県水質保全センター
[高砂包括]05_101340_中筋地域交流センター	Ⅱ-08_浄化槽・排水処理施設点検業務	69,600	有限会社播磨清掃
[高砂包括]25_301230_亀山中学校	Ⅱ-08_浄化槽・排水処理施設点検業務	20,400	一般社団法人兵庫県水質保全センター
[高砂包括]25_301230_亀山中学校	Ⅱ-08_浄化槽・排水処理施設点検業務	1,005,400	有限会社播磨清掃
[高砂包括]29_301310_学校給食センター	Ⅱ-08_浄化槽・排水処理施設点検業務	591,800	株式会社ワールドサービス
[高砂包括]37_351370_阿弥陀こども園	Ⅱ-08_浄化槽・排水処理施設点検業務	22,800	一般社団法人兵庫県水質保全センター
[高砂包括]37_351370_阿弥陀こども園	Ⅱ-08_浄化槽・排水処理施設点検業務	158,760	有限会社播磨清掃
[高砂包括]43_452110_消防本部庁舎	Ⅱ-08_浄化槽・排水処理施設点検業務	18,000	一般社団法人兵庫県水質保全センター
[高砂包括]43_452110_消防本部庁舎	Ⅱ-08_浄化槽・排水処理施設点検業務	1,115,800	株式会社S I C
[高砂包括]46_452410_消防救助訓練場	Ⅱ-08_浄化槽・排水処理施設点検業務	63,600	株式会社S I C
【Ⅱ-09_プール浄化装置保守点検業務】			

建物名	作業名		再委託先
[高砂包括]13_301110_高砂小学校	Ⅱ-09_プール浄化装置保守点検業務	246,000	千誠
[高砂包括]14_301120_荒井小学校	Ⅱ-09_プール浄化装置保守点検業務	248,000	千誠
[高砂包括]15_301130_伊保小学校	Ⅱ-09_プール浄化装置保守点検業務	63,000	千誠
[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	Ⅱ-09_プール浄化装置保守点検業務	143,000	千誠
[高砂包括]17_301140_中筋小学校	Ⅱ-09_プール浄化装置保守点検業務	33,000	千誠
[高砂包括]18_301150_曽根小学校	Ⅱ-09_プール浄化装置保守点検業務	67,000	千誠
[高砂包括]19_301160_米田小学校	Ⅱ-09_プール浄化装置保守点検業務	294,000	千誠
[高砂包括]20_301165_米田西小学校	Ⅱ-09_プール浄化装置保守点検業務	33,000	千誠
[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	Ⅱ-09_プール浄化装置保守点検業務	163,000	千誠
[高砂包括]22_301180_北浜小学校	Ⅱ-09_プール浄化装置保守点検業務	33,000	千誠
[高砂包括]23_301210_高砂中学校	Ⅱ-09_プール浄化装置保守点検業務	33,000	千誠
[高砂包括]24_301220_荒井中学校	Ⅱ-09_プール浄化装置保守点検業務	65,000	千誠
[高砂包括]25_301230_亀山中学校	Ⅱ-09_プール浄化装置保守点検業務	33,000	千誠
[高砂包括]26_301250_松陽中学校	Ⅱ-09_プール浄化装置保守点検業務	101,000	千誠
[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	Ⅱ-09_プール浄化装置保守点検業務	53,000	千誠
[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	Ⅱ-09_プール浄化装置保守点検業務	63,000	千誠
【Ⅱ-10_ボイラー保守点検】			
建物名	作業名		再委託先
[高砂包括]29_301310_学校給食センター	Ⅱ-10_ボイラー保守点検	1,257,000	三浦工業株式会社
【Ⅱ-11_蒸気式温水製造ユニット保守点検】			
建物名	作業名		再委託先
[高砂包括]29_301310_学校給食センター	Ⅱ-11_蒸気式温水製造ユニット保守点検	180,000	株式会社ティエルビイ
【Ⅱ-12_樹木管理・除草業務】			
建物名	作業名		再委託先
[高砂包括]01_101310_高砂地域交流センター	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	47,000	丸山造園土木株式会社
[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	81,650	丸山造園土木株式会社
[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	124,200	丸山造園土木株式会社 /公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]05_101340_中筋地域交流センター	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	0	丸山造園土木株式会社
[高砂包括]07_101360_米田地域交流センター	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	69,000	丸山造園土木株式会社
[高砂包括]08_101370_阿弥陀地域交流センター	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	118,000	有限会社山陽造園土木
[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	28,750	丸山造園土木株式会社
[高砂包括]10_153110_高砂市教育センター	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	175,000	丸山造園土木株式会社 /公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]11_153210_申義堂	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	43,000	公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]13_301110_高砂小学校	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	1,314,460	株式会社 石原園芸センター
[高砂包括]14_301120_荒井小学校	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	1,029,040	丸山造園土木株式会社
[高砂包括]15_301130_伊保小学校	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	1,181,200	丸山造園土木株式会社
[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	787,800	有限会社山陽造園土木
[高砂包括]17_301140_中筋小学校	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	813,000	有限会社山陽造園土木
[高砂包括]18_301150_曽根小学校	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	244,500	丸山造園土木株式会社
[高砂包括]19_301160_米田小学校	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	532,570	株式会社 石原園芸センター
[高砂包括]20_301165_米田西小学校	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	2,574,600	株式会社 石原園芸センター
[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	472,200	株式会社 石原園芸センター
[高砂包括]22_301180_北浜小学校	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	195,500	丸山造園土木株式会社
[高砂包括]23_301210_高砂中学校	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	341,200	株式会社 石原園芸センター
[高砂包括]24_301220_荒井中学校	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	433,600	株式会社 石原園芸センター
[高砂包括]25_301230_亀山中学校	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	561,200	グリーン松陽株式会社
[高砂包括]26_301250_松陽中学校	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	729,500	丸山造園土木株式会社
[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	1,737,500	丸山造園土木株式会社
[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	1,793,200	丸山造園土木株式会社
[高砂包括]31_351320_荒井こども園	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	154,960	株式会社 石原園芸センター
[高砂包括]32_351310_高砂こども園	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	395,100	丸山造園土木株式会社
[高砂包括]33_351330_伊保こども園	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	72,800	グリーン松陽株式会社
[高砂包括]34_351340_中筋こども園	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	216,000	グリーン松陽株式会社
[高砂包括]35_351350_曽根こども園	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	147,000	グリーン松陽株式会社
[高砂包括]36_351360_米田こども園	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	807,300	丸山造園土木株式会社
[高砂包括]37_351370_阿弥陀こども園	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	286,000	有限会社山陽造園土木
[高砂包括]38_351380_北浜こども園	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	160,000	有限会社山陽造園土木
[高砂包括]39_353110_高砂児童学園	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	266,800	株式会社 石原園芸センター
[高砂包括]40_453140_旧北部子育て支援センター	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	174,800	丸山造園土木株式会社 /播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]41_401220_みのり会館	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	74,400	有限会社山陽造園土木 /公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]43_452110_消防本部庁舎	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	0	有限会社山陽造園土木
[高砂包括]48_453120_旧曽根幼稚園	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	288,960	グリーン松陽株式会社
[高砂包括]49_453130_旧子育て支援センター（文化財倉庫）	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	161,500	公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]50_101350_曽根地域交流センター	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	1,012,000	丸山造園土木株式会社
[高砂包括]51_401240_福祉総合相談センター	Ⅱ-12_樹木管理・除草業務	243,900	丸山造園土木株式会社 /播磨環境管理センター株式会社
【Ⅱ-13_使送業務】			
建物名	作業名		再委託先
[高砂包括]13_301110_高砂小学校	Ⅱ-13_使送業務	864,000	赤帽兵庫県軽自動車運送協同組合
[高砂包括]32_351310_高砂こども園	Ⅱ-13_使送業務	448,000	赤帽兵庫県軽自動車運送協同組合
[高砂包括]40_453140_旧北部子育て支援センター	Ⅱ-13_使送業務	0	赤帽兵庫県軽自動車運送協同組合
【Ⅱ-14_管理事務業務(夜間含む)】			
建物名	作業名		再委託先
[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	Ⅱ-14_管理事務業務(夜間含む)	0	公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	Ⅱ-14_管理事務業務(夜間含む)	0	公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]05_101340_中筋地域交流センター	Ⅱ-14_管理事務業務(夜間含む)	0	公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]07_101360_米田地域交流センター	Ⅱ-14_管理事務業務(夜間含む)	0	公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]08_101370_阿弥陀地域交流センター	Ⅱ-14_管理事務業務(夜間含む)	0	公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	Ⅱ-14_管理事務業務(夜間含む)	0	公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]10_153110_高砂市教育センター	Ⅱ-14_管理事務業務(夜間含む)	98,800	公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]31_351320_荒井こども園	Ⅱ-14_管理事務業務(夜間含む)	1,903,800	公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]32_351310_高砂こども園	Ⅱ-14_管理事務業務(夜間含む)	1,893,500	公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]33_351330_伊保こども園	Ⅱ-14_管理事務業務(夜間含む)	1,911,700	公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]34_351340_中筋こども園	Ⅱ-14_管理事務業務(夜間含む)	1,911,700	公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]35_351350_曽根こども園	Ⅱ-14_管理事務業務(夜間含む)	1,910,500	公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]36_351360_米田こども園	Ⅱ-14_管理事務業務(夜間含む)	1,911,700	公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]37_351370_阿弥陀こども園	Ⅱ-14_管理事務業務(夜間含む)	1,911,700	公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]38_351380_北浜こども園	Ⅱ-14_管理事務業務(夜間含む)	1,857,000	公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]41_401220_みのり会館	Ⅱ-14_管理事務業務(夜間含む)	537,193	公益社団法人高砂市シルバー人材センター
【Ⅱ-15_清掃業務】			
建物名	作業名		再委託先
[高砂包括]01_101310_高砂地域交流センター	Ⅱ-15_清掃業務	207,250	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	Ⅱ-15_清掃業務	115,400	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	Ⅱ-15_清掃業務	195,300	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]05_101340_中筋地域交流センター	Ⅱ-15_清掃業務	115,400	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]07_101360_米田地域交流センター	Ⅱ-15_清掃業務	124,800	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]08_101370_阿弥陀地域交流センター	Ⅱ-15_清掃業務	113,500	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	Ⅱ-15_清掃業務	120,800	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]10_153110_高砂市教育センター	Ⅱ-15_清掃業務	1,019,000	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]29_301310_学校給食センター	Ⅱ-15_清掃業務	776,030	播磨環境管理センター株式会社

[高砂包括]41_401220_みのり会館	Ⅱ-15_清掃業務	200,000	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]43_452110_消防本部庁舎	Ⅱ-15_清掃業務	1,107,800	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]44_452210_高砂分署	Ⅱ-15_清掃業務	909,800	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]50_101350_曽根地域交流センター	Ⅱ-15_清掃業務	516,790	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]51_401240_福祉総合相談センター	Ⅱ-15_清掃業務	447,550	播磨環境管理センター株式会社
【Ⅱ-16_グリストラップ清掃業務】			
建物名	作業名		再委託先
[高砂包括]29_301310_学校給食センター	Ⅱ-16_グリストラップ清掃業務	481,800	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]31_351320_荒井こども園	Ⅱ-16_グリストラップ清掃業務	119,600	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]32_351310_高砂こども園	Ⅱ-16_グリストラップ清掃業務	119,600	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]33_351330_伊保こども園	Ⅱ-16_グリストラップ清掃業務	119,600	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]34_351340_中筋こども園	Ⅱ-16_グリストラップ清掃業務	119,600	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]35_351350_曽根こども園	Ⅱ-16_グリストラップ清掃業務	119,600	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]36_351360_米田こども園	Ⅱ-16_グリストラップ清掃業務	119,600	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]37_351370_阿弥陀こども園	Ⅱ-16_グリストラップ清掃業務	119,600	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]38_351380_北浜こども園	Ⅱ-16_グリストラップ清掃業務	119,600	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]39_353110_高砂児童学園	Ⅱ-16_グリストラップ清掃業務	119,600	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]50_101350_曽根地域交流センター	Ⅱ-16_グリストラップ清掃業務	239,200	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]51_401240_福祉総合相談センター	Ⅱ-16_グリストラップ清掃業務	239,200	播磨環境管理センター株式会社
【Ⅱ-17_害虫駆除業務】			
建物名	作業名		再委託先
[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	Ⅱ-17_害虫駆除業務	9,000	公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	Ⅱ-17_害虫駆除業務	9,000	公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]05_101340_中筋地域交流センター	Ⅱ-17_害虫駆除業務	9,000	公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]07_101360_米田地域交流センター	Ⅱ-17_害虫駆除業務	9,000	公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]08_101370_阿弥陀地域交流センター	Ⅱ-17_害虫駆除業務	9,000	公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	Ⅱ-17_害虫駆除業務	9,000	公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]11_153210_申義堂	Ⅱ-17_害虫駆除業務	9,200	公益社団法人高砂市シルバー人材センター
[高砂包括]14_301120_荒井小学校	Ⅱ-17_害虫駆除業務	84,450	丸山造園土木株式会社
[高砂包括]13_301110_高砂小学校	Ⅱ-17_害虫駆除業務	22,000	株式会社 石原園芸センター
[高砂包括]19_301160_米田小学校	Ⅱ-17_害虫駆除業務	24,000	株式会社 石原園芸センター
[高砂包括]20_301165_米田西小学校	Ⅱ-17_害虫駆除業務	24,000	株式会社 石原園芸センター
[高砂包括]18_301150_曽根小学校	Ⅱ-17_害虫駆除業務	11,500	丸山造園土木株式会社
[高砂包括]22_301180_北浜小学校	Ⅱ-17_害虫駆除業務	11,500	丸山造園土木株式会社
[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	Ⅱ-17_害虫駆除業務	24,000	株式会社 石原園芸センター
[高砂包括]15_301130_伊保小学校	Ⅱ-17_害虫駆除業務	31,900	有限会社山陽造園土木
[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	Ⅱ-17_害虫駆除業務	31,900	有限会社山陽造園土木
[高砂包括]17_301140_中筋小学校	Ⅱ-17_害虫駆除業務	55,000	有限会社山陽造園土木
[高砂包括]23_301210_高砂中学校	Ⅱ-17_害虫駆除業務	24,000	株式会社 石原園芸センター
[高砂包括]24_301220_荒井中学校	Ⅱ-17_害虫駆除業務	24,000	株式会社 石原園芸センター
[高砂包括]25_301230_竜山中学校	Ⅱ-17_害虫駆除業務	35,200	グリーン松陽株式会社
[高砂包括]26_301250_松陽中学校	Ⅱ-17_害虫駆除業務	11,500	丸山造園土木株式会社
[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	Ⅱ-17_害虫駆除業務	17,250	丸山造園土木株式会社
[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	Ⅱ-17_害虫駆除業務	15,000	丸山造園土木株式会社
[高砂包括]29_301310_学校給食センター	Ⅱ-17_害虫駆除業務	304,000	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]31_351320_荒井こども園	Ⅱ-17_害虫駆除業務	31,000	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]31_351320_荒井こども園	Ⅱ-17_害虫駆除業務（敷地内）	67,200	株式会社 石原園芸センター
[高砂包括]32_351310_高砂こども園	Ⅱ-17_害虫駆除業務	31,000	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]32_351310_高砂こども園	Ⅱ-17_害虫駆除業務（敷地内）	62,100	丸山造園土木株式会社
[高砂包括]33_351330_伊保こども園	Ⅱ-17_害虫駆除業務	31,000	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]33_351330_伊保こども園	Ⅱ-17_害虫駆除業務（敷地内）	72,600	グリーン松陽株式会社
[高砂包括]34_351340_中筋こども園	Ⅱ-17_害虫駆除業務	31,000	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]34_351340_中筋こども園	Ⅱ-17_害虫駆除業務（敷地内）	79,200	グリーン松陽株式会社
[高砂包括]35_351350_曽根こども園	Ⅱ-17_害虫駆除業務	31,000	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]35_351350_曽根こども園	Ⅱ-17_害虫駆除業務（敷地内）	79,200	グリーン松陽株式会社
[高砂包括]36_351360_米田こども園	Ⅱ-17_害虫駆除業務	31,000	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]36_351360_米田こども園	Ⅱ-17_害虫駆除業務（敷地内）	62,100	丸山造園土木株式会社
[高砂包括]37_351370_阿弥陀こども園	Ⅱ-17_害虫駆除業務	31,000	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]37_351370_阿弥陀こども園	Ⅱ-17_害虫駆除業務（敷地内）	73,000	有限会社山陽造園土木
[高砂包括]38_351380_北浜こども園	Ⅱ-17_害虫駆除業務	31,000	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]38_351380_北浜こども園	Ⅱ-17_害虫駆除業務（敷地内）	74,000	有限会社山陽造園土木
[高砂包括]39_353110_高砂児童学園	Ⅱ-17_害虫駆除業務	31,000	播磨環境管理センター株式会社
[高砂包括]39_353110_高砂児童学園	Ⅱ-17_害虫駆除業務（敷地内）	67,200	株式会社 石原園芸センター
[高砂包括]48_453120_旧曽根幼稚園	Ⅱ-17_害虫駆除業務（敷地内）	72,600	グリーン松陽株式会社
[高砂包括]49_453130_旧子育て支援センター（文化財倉庫）	Ⅱ-17_害虫駆除業務（敷地内）	56,400	丸山造園土木株式会社
【Ⅱ-18_機械警備業務】			
建物名	作業名		再委託先
[高砂包括]01_101310_高砂地域交流センター	Ⅱ-18_機械警備業務	78,000	セコム株式会社
[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	Ⅱ-18_機械警備業務	54,000	セコム株式会社
[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	Ⅱ-18_機械警備業務	54,000	セコム株式会社
[高砂包括]05_101340_中筋地域交流センター	Ⅱ-18_機械警備業務	54,000	セコム株式会社
[高砂包括]07_101360_米田地域交流センター	Ⅱ-18_機械警備業務	54,000	セコム株式会社
[高砂包括]08_101370_阿弥陀地域交流センター	Ⅱ-18_機械警備業務	54,000	セコム株式会社
[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	Ⅱ-18_機械警備業務	54,000	セコム株式会社
[高砂包括]10_153110_高砂市教育センター	Ⅱ-18_機械警備業務	141,600	セコム株式会社
[高砂包括]11_153210_申義堂	Ⅱ-18_機械警備業務	109,200	セコム株式会社
[高砂包括]12_153220_旧入江家住宅	Ⅱ-18_機械警備業務	68,400	セコム株式会社
[高砂包括]13_301110_高砂小学校	Ⅱ-18_機械警備業務	60,000	セコム株式会社
[高砂包括]14_301120_荒井小学校	Ⅱ-18_機械警備業務	120,000	セコム株式会社
[高砂包括]15_301130_伊保小学校	Ⅱ-18_機械警備業務	60,000	セコム株式会社
[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	Ⅱ-18_機械警備業務	60,000	セコム株式会社
[高砂包括]17_301140_中筋小学校	Ⅱ-18_機械警備業務	60,000	セコム株式会社
[高砂包括]18_301150_曽根小学校	Ⅱ-18_機械警備業務	60,000	セコム株式会社
[高砂包括]19_301160_米田小学校	Ⅱ-18_機械警備業務	60,000	セコム株式会社
[高砂包括]20_301165_米田西小学校	Ⅱ-18_機械警備業務	60,000	セコム株式会社
[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	Ⅱ-18_機械警備業務	96,000	セコム株式会社
[高砂包括]22_301180_北浜小学校	Ⅱ-18_機械警備業務	60,000	セコム株式会社
[高砂包括]23_301210_高砂中学校	Ⅱ-18_機械警備業務	60,000	セコム株式会社
[高砂包括]24_301220_荒井中学校	Ⅱ-18_機械警備業務	60,000	セコム株式会社
[高砂包括]25_301230_竜山中学校	Ⅱ-18_機械警備業務	60,000	セコム株式会社
[高砂包括]26_301250_松陽中学校	Ⅱ-18_機械警備業務	60,000	セコム株式会社
[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	Ⅱ-18_機械警備業務	60,000	セコム株式会社
[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	Ⅱ-18_機械警備業務	60,000	セコム株式会社
[高砂包括]29_301310_学校給食センター	Ⅱ-18_機械警備業務	228,000	日本安全警備株式会社
[高砂包括]31_351320_荒井こども園	Ⅱ-18_機械警備業務	58,800	セコム株式会社
[高砂包括]32_351310_高砂こども園	Ⅱ-18_機械警備業務	58,800	セコム株式会社
[高砂包括]33_351330_伊保こども園	Ⅱ-18_機械警備業務	58,800	セコム株式会社
[高砂包括]34_351340_中筋こども園	Ⅱ-18_機械警備業務	58,800	セコム株式会社
[高砂包括]35_351350_曽根こども園	Ⅱ-18_機械警備業務	58,800	セコム株式会社
[高砂包括]36_351360_米田こども園	Ⅱ-18_機械警備業務	60,000	セコム株式会社

[高砂包括]37_351370_阿弥陀こども園	Ⅱ-18_機械警備業務	282,900	セコム株式会社
[高砂包括]38_351380_北浜こども園	Ⅱ-18_機械警備業務	58,800	セコム株式会社
[高砂包括]39_353110_高砂児童学園	Ⅱ-18_機械警備業務	58,800	セコム株式会社
[高砂包括]40_453140_旧北部子育て支援センター	Ⅱ-18_機械警備業務	78,000	セコム株式会社
[高砂包括]41_401220_みのり会館	Ⅱ-18_機械警備業務	58,800	セコム株式会社
[高砂包括]48_453120_旧曽根幼稚園	Ⅱ-18_機械警備業務	60,000	セコム株式会社
[高砂包括]49_453130_旧子育て支援センター（文化財倉庫）	Ⅱ-18_機械警備業務	24,000	セコム株式会社
【Ⅱ-19_特定建築物定期点検業務】			
建物名	作業名		再委託先
[高砂包括]13_301110_高砂小学校	Ⅱ-19_特定建築物定期点検業務	150,000	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]14_301120_荒井小学校	Ⅱ-19_特定建築物定期点検業務	205,200	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]15_301130_伊保小学校	Ⅱ-19_特定建築物定期点検業務	124,800	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	Ⅱ-19_特定建築物定期点検業務	120,000	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]17_301140_中筋小学校	Ⅱ-19_特定建築物定期点検業務	114,000	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]18_301150_曽根小学校	Ⅱ-19_特定建築物定期点検業務	150,000	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]19_301160_米田小学校	Ⅱ-19_特定建築物定期点検業務	132,000	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]20_301165_米田西小学校	Ⅱ-19_特定建築物定期点検業務	114,000	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	Ⅱ-19_特定建築物定期点検業務	120,000	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]22_301180_北浜小学校	Ⅱ-19_特定建築物定期点検業務	114,000	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]23_301210_高砂中学校	Ⅱ-19_特定建築物定期点検業務	120,000	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]24_301220_荒井中学校	Ⅱ-19_特定建築物定期点検業務	132,000	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]25_301230_亀山中学校	Ⅱ-19_特定建築物定期点検業務	132,000	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]26_301250_松陽中学校	Ⅱ-19_特定建築物定期点検業務	132,000	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	Ⅱ-19_特定建築物定期点検業務	150,000	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	Ⅱ-19_特定建築物定期点検業務	124,800	株式会社建築設備検査センター
【Ⅱ-20_建築設備定期点検業務】			
建物名	作業名		再委託先
[高砂包括]01_101310_高砂地域交流センター	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	94,800	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	94,800	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	109,200	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]05_101340_中筋地域交流センター	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	94,800	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]07_101360_米田地域交流センター	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	94,800	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]08_101370_阿弥陀地域交流センター	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	94,800	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	94,800	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]10_153110_高砂市教育センター	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	102,000	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]13_301110_高砂小学校	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	177,600	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]14_301120_荒井小学校	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	246,000	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]15_301130_伊保小学校	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	150,000	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	144,000	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]17_301140_中筋小学校	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	136,800	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]18_301150_曽根小学校	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	177,600	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]19_301160_米田小学校	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	158,400	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]20_301165_米田西小学校	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	136,800	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	144,000	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]22_301180_北浜小学校	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	136,800	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]23_301210_高砂中学校	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	144,000	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]24_301220_荒井中学校	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	158,400	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]25_301230_亀山中学校	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	158,400	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]26_301250_松陽中学校	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	158,400	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	177,600	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	150,000	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]30_351120_荒井幼稚園	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	0	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]31_351320_荒井こども園	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	94,800	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]32_351310_高砂こども園	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	102,000	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]33_351330_伊保こども園	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	102,000	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]34_351340_中筋こども園	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	94,800	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]35_351350_曽根こども園	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	102,000	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]36_351360_米田こども園	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	109,200	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]38_351380_北浜こども園	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	102,000	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]39_353110_高砂児童学園	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	81,600	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]40_453140_旧北部子育て支援センター	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	94,800	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]41_401220_みのり会館	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	81,600	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]43_452110_消防本部庁舎	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	266,000	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]44_452210_高砂分署	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	94,800	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]44_452210_高砂分署	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	110,000	三和シャッター株式会社
[高砂包括]48_453120_旧曽根幼稚園	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	94,800	株式会社建築設備検査センター
[高砂包括]50_101350_曽根地域交流センター	Ⅱ-20_建築設備定期点検業務	66,000	ビューローベリタスジャパン株式会社
【Ⅱ-21_防火設備定期点検業務】			
建物名	作業名		再委託先
[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	Ⅱ-21_防火設備定期点検業務	37,200	株式会社東洋商会
[高砂包括]10_153110_高砂市教育センター	Ⅱ-21_防火設備定期点検業務	37,200	株式会社東洋商会
[高砂包括]13_301110_高砂小学校	Ⅱ-21_防火設備定期点検業務	132,450	防災アシスト
[高砂包括]14_301120_荒井小学校	Ⅱ-21_防火設備定期点検業務	182,450	防災アシスト
[高砂包括]15_301130_伊保小学校	Ⅱ-21_防火設備定期点検業務	42,450	防災アシスト
[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	Ⅱ-21_防火設備定期点検業務	182,450	防災アシスト
[高砂包括]17_301140_中筋小学校	Ⅱ-21_防火設備定期点検業務	492,450	防災アシスト
[高砂包括]18_301150_曽根小学校	Ⅱ-21_防火設備定期点検業務	42,450	防災アシスト
[高砂包括]19_301160_米田小学校	Ⅱ-21_防火設備定期点検業務	42,450	防災アシスト
[高砂包括]20_301165_米田西小学校	Ⅱ-21_防火設備定期点検業務	42,450	防災アシスト
[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	Ⅱ-21_防火設備定期点検業務	42,450	防災アシスト
[高砂包括]22_301180_北浜小学校	Ⅱ-21_防火設備定期点検業務	42,450	防災アシスト
[高砂包括]23_301210_高砂中学校	Ⅱ-21_防火設備定期点検業務	42,450	防災アシスト
[高砂包括]24_301220_荒井中学校	Ⅱ-21_防火設備定期点検業務	42,450	防災アシスト
[高砂包括]25_301230_亀山中学校	Ⅱ-21_防火設備定期点検業務	182,450	防災アシスト
[高砂包括]26_301250_松陽中学校	Ⅱ-21_防火設備定期点検業務	206,450	防災アシスト
[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	Ⅱ-21_防火設備定期点検業務	444,150	防災アシスト
[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	Ⅱ-21_防火設備定期点検業務	198,450	防災アシスト
[高砂包括]33_351330_伊保こども園	Ⅱ-21_防火設備定期点検業務	37,200	株式会社東洋商会
[高砂包括]36_351360_米田こども園	Ⅱ-21_防火設備定期点検業務	37,200	株式会社東洋商会
[高砂包括]43_452110_消防本部庁舎	Ⅱ-21_防火設備定期点検業務	37,200	株式会社東洋商会
【Ⅱ-22_ロボットチェーンゲート保守点検】			
建物名	作業名		再委託先
[高砂包括]01_101310_高砂地域交流センター	Ⅱ-22_ロボットチェーンゲート保守点検	132,000	株式会社ワールドパーク
【Ⅲ-包括マネジメント業務】			
建物名	作業名		
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅲ_包括管理マネジメント業務_センター長	8,197,200	
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅲ_包括管理マネジメント業務_保全グループ長	6,321,960	
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅲ_包括管理マネジメント業務_保全担当者	10,392,480	
[高砂包括]42_451110_市役所	Ⅲ_包括管理マネジメント業務_事務担当者	5,225,040	

令和7年度（2025年4月～2026年3月）一般修繕実績表

No	管理番号	施工完了日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 (税込)	実施業者
1	TKSG-2023-09038	2025/8/20	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	保健室	保健室床カーペット	保健室の床に貼られているカーペットが数十年間にわたり未改修となっており、カーペットとしての役割を果たしていない。衛生面でも非常に問題がある為、改修を検討してほしい。	カーペットは廊下に有掃実施されており、汚損がひどいなどの確認は出来ませんでした。しかし、保健室の特性上、体液、吐しゃ物等の除去において現在のカーペットでは不適切であるため、衛生面を考慮し、長尺カーペットと同じ長尺シートへ張替を予定。概算30万	220,000	有限会社はりま装飾
2	TKSG-2023-10306	2025/7/28	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	自家用電気工作物	自家用電気工作物保安管理業務指摘(年次)	・高圧開閉器(LBS)絶縁が低下（50MΩ） ・電灯回路第2校舎絶縁抵抗が値が下限値ギリギリ迄低下 RSC電力ヒューズが2、4年経過	該当LBSの更新 屋内用負荷開閉器と電力ヒューズ6個交換を依頼	236,500	戸崎電機株式会社
3	TKSG-2023-10923	2025/4/21	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	給食室	給食室雨漏り	給食室雨漏り再度連絡あり。 昨日の雨でびしょ濡れ。	調理室内部受水あり。天井裏に入さな漏れ箇所はありませんでした。北面に漏水継続有。降水量に左右される漏水と思われるため給食室屋上パラペット排水オーバーフローによるものと思われる。校舎分の排水管が給食室層根に流入する構造。排水キャッチの設置がなされている可能性が有	521,158	宮本熔接工業所
4	TKSG-2023-11578	2025/5/4	[高砂包括]10_153110_高砂市教育センター	受変電設備室	動力漏電警報器不良電灯用含む	動力漏電警報器がテストボタンで作動せず （再提出）電灯用漏電警報器も同様に動作不良。	12/7時点で電気主任技術者が月次点検に訪問した際、復旧していることを確認した為、経過観察とする。2/8その後再度不良であることを電気主任技術者が確認。案件継続し2月、4/4時点まで検時復旧していない	225,500	戸崎電機株式会社
5	TKSG-2023-12568	2025/8/29	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	2・3階	防火扉閉鎖不良	防火設備点検にて指摘。 ・中校舎1階東階段の防火扉が枠に接触するため完全に閉鎖しない状況。また同東階段系統の運動操作盤が老朽化により作動時に主音響が聴こえない状態	枠に擦れている防火扉の枠の研磨及び運動操作盤の取り換えが必要。 （概算金額21万円）消防設備保守業者による修繕のため1社見積もりにて防災アシストで修繕予定。	77,000	防災アシスト
6	TKSG-2023-13286	2025/12/25	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	揚水ポンプNo3	揚水ポンプNo3ポンプ作動不良	受水槽・高架水槽保守点検にて指摘。 揚水ポンプNo3ポンプ作動不良。	揚水ポンプNo3ポンプ作動不良の為、取替案。業者依頼、概算150万円以下 11/13協議の結果、100万円以下と思われる為、包括対応となった案	830,500	有限会社森設備工業
7	TKSG-2023-15636	2025/6/30	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	運動場	複合遊具踏板交換	複合遊具の踏板のネジはしまっているが、グラグラしている状態。	踏板のビスが錆びており、割れ等により原因が先立じ、くっついている為危険な状態。踏板は地上高3mあります。（児童基準内）鋼板への取替も検討したが遊具本来の目的から逸脱するため、踏板交換を業者依頼にて実施。概算10万円	1,291,180	宮本熔接工業所
8	TKSG-2024-01032	2025/6/16	[高砂包括]10_153110_高砂市教育センター	3F女子トイレ	3F女子トイレ和式トイレ漏水	3F女子トイレ和式トイレ漏水	バッキン劣化時は付随直管も劣化確率70%で復旧出来ない可能性が有りますので交換を依頼し、業者依頼。概算4万円	16,500	有限会社明環
9	TKSG-2024-01909	2025/6/1	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	校庭	校庭石碑セメント台角剥がれ	校庭石碑を囲うセメント台の角が剥がれている。縦8cm・横20cm程。破片は教頭先生が持っているとのこと。	ブロックの被せにモルタルで成形したものの割れによる剥がれ。中間は空洞でありブロックとくっついていない。骨材等がないため割れて固まりが落ちたもの。業者依頼概算5万円。	46,200	株式会社ヨシタケ
10	TKSG-2024-02923	2025/6/20	[高砂包括]33_351330_伊保こども園	各部屋	指詰め防止ゴムバッキン劣化	指詰め防止のゴムバッキンが劣化し、割れている。現在ガムテープで固定している状態。	バッキンに於いて経年劣化/硬化等により傷み(割れ等)が生じ 本来の防止機能が損なわれている。現状はテープによる養生でしのいでいる状態。特殊な構造上の為、内製不可 業者依頼 概算10万円	74,800	有限会社はりま装飾
11	TKSG-2024-04955	2025/12/25	[高砂包括]42_451110_市役所	南庁舎4階多機能トイレ	南庁舎4階多機能トイレ不具合	多機能トイレの壁の流水ボタンから少量の漏水。	多機能トイレの壁の流水ボタンから少量の漏水。内部パルプの取替案。業者依頼 概算5.5万円 漏水修理完了まで壁の流水ボタンを使わず床のボタンを使うようマネジメント室が注意をまわした	52,800	株式会社三枝設備工業所
12	TKSG-2024-05802	2025/8/29	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	3階西階段	防火扉閉鎖不良	防火設備点検で北棟3階東階段と南校舎3階西階段の防火扉閉鎖不良があった。	北棟3階東階段はキャッチロックの不良、南校舎3階西階段の防火扉は枠に擦れにより完全に閉鎖しない状況となっているため、キャッチロック交換と枠の研磨による修繕が必要。概算金額 1 1 万円（税込み） 前回は戸扉の取替を実施。しかし、根本的な対策には成らず。再度 閉鎖に不具合。	107,800	防災アシスト
13	TKSG-2024-06365	2025/5/26	[高砂包括]22_301180_北浜小学校	給食室	給食室サッシ不具合	給食室の中と外に出入りする網戸が開けにくい。以前TKSG-2023-11821にて対応済み。	再度 他業者に調査/対応等検討依頼。元々、網戸サッシが後付けの表面サッシサッシで無い為、開け出しの力が必要で、予て予備でトイレ、職員室前廊下の計3箇所、廊下は2連。National製 WRT5551（廃番）光アドレス設定式のため業者依頼とする。概算 5 万円	46,838	井澤トータルサッシ
14	TKSG-2024-09035	2025/4/21	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	職員トイレ	職員男子トイレ電気スイッチむき出し	職員男子トイレの電気スイッチむき出し状態。	洗面所サッシサッシで無い為、開け出しの力が必要で、予て予備でトイレ、職員室前廊下の計3箇所、廊下は2連。National製 WRT5551（廃番）光アドレス設定式のため業者依頼とする。概算 5 万円	129,800	戸崎電機株式会社
15	TKSG-2024-09427	2025/4/21	[高砂包括]19_301160_米田小学校	理科室	理科室ガラスひび割れ	理科室北側窓ガラスにひび割れが発錆している。	ひび割れガラス交換要。養生をお願いしました。業者依頼概算3万。	8,800	梶原ガラス店
16	TKSG-2024-09824	2025/4/14	[高砂包括]41_401220_みのり会館	図書室	図書室ドアの窓付き変更	図書室ドアの窓付き変更	図書室ドアは既設タイプとなっており、相談室ドア（木目調）とサイズ的には変更可能であるが加工が必要です。図書室ドア（白色系）に窓付けされる方がデザイン的にも適していると思われます。業者依頼概算10万円	99,900	中谷建具木工芸
17	TKSG-2024-11223	2026/1/20	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	東棟2F男子トイレ	東棟2F男子トイレ窓レバー折れ	東棟2F男子トイレの窓を開けるレバーが途中で折れて開閉不可状態。	クレセントレバー破損につき交換要。業者依頼概算5万円	59,400	有限会社はりま装飾
18	TKSG-2024-11845	2025/6/30	[高砂包括]34_351340_中筋こども園	保護者用駐車場	保護者用駐車場フェンスぐらつき	保護者用駐車場フェンスにぐらつきがあり、危ないので見て欲しい。	約3年前前の事。フェンスの支柱の根元より折れ、柱の両サイドに鉄筋の補助が施されている。フェンスは無事な様子で、支柱の基礎コンクリートブロック/支柱の取替の対応。業者依頼 概算10万円	83,600	宮本熔接工業所
19	TKSG-2024-12278	2025/4/8	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	遊具	運動場タイヤ遊具撤去	運動場タイヤ遊具撤去 R6年度末に予算調整付けば残りのタイヤも撤去	運動場タイヤ遊具撤去 TKSG-2022-08926の案件にて、15本のみ緊急撤去実施したが、残り68本撤去。また、当初施設から依頼のあった、サッカーゴールの撤去も併せて実施。業者依頼。概算5万円	512,160	有限会社はりま装飾
20	TKSG-2024-13037	2026/3/31	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	理科室	理科室生徒机割れ	理科室生徒机割れ	授業中のハンマー打撃によるひび割れ。 耐燃耐熱ボード貼りのため業者依頼する。修繕まではアルミテープにて養生をお願いしました。概算10万円	94,600	有限会社はりま装飾
21	TKSG-2024-13227	2025/6/28	[高砂包括]42_451110_市役所	分庁舎1階	分庁舎1階天井裏アルミ製あゆみ板に交換	分庁舎1階天井裏アルミ製あゆみ板に交換	人が板の上を移動することになるが材質が可燃性の木であるのと、将来的な耐久性が保証できないのでアルミ製に交換する。業者依頼、概算10万円	101,200	カンノ空調株式会社
22	TKSG-2024-15705	2025/5/21	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	3階音楽室前男子トイレ 小便器	小便器微小な漏水でフラッシュバルブ反応なし	小便器微小な漏水でフラッシュバルブ反応なく流す水がでない	電源確認良好、電磁バルブ及びセンサーの不具合交換要業者依頼6万	95,700	田口水道株式会社

No	管理番号	施工完了日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 (税込)	実施業者
23	TKSG-2024-15794	2026/1/21	[高砂包括]42_451110_市役所	南庁舎大会議室1	南庁舎大会議室1扉フランス落とし不具合	南庁舎大会議室1扉フランス落とし不具合。 TKSG-2023-11940の施工時に発見	TKSG-2023-11940の施工時に発見。 フランス落としが破損している為、旋錠してもガタツク状態。フランス落とし 取替要。業者依頼 概算5万	49,500	塩谷建設株式会社
24	TKSG-2024-16588	2025/4/16	[高砂包括]01_101310_高砂地域交流センター	テント	テント破れ	テント破れている所があり、はり直しをお願いしたい。R 6 年度末予算調整 出来れば実行。	テント生地再東側以外劣化亀裂あり、2面はテント生地が破れが酷く存在 せず。テントフレーム発錆。万灯祭までに修繕希望あり。テントフレーム の塗装、テント張替を実施する。業者依頼概算98万。	1,298,000	有限会社スミタ建工
25	TKSG-2024-16908	2025/6/14	[高砂包括]31_351320_荒井こども園	幼児トイレスペース	クロスの劣化により不衛生	クロスが剥がれ、破れ、汚れがあり拭き取れない。幼児保育課連絡済み案件。	拭き取れない原因は、水を使わない場所用のクロス貼りによるもの。本 来、衛生、環境面から、キッチンパネル貼付けが望ましいが費用面を優先 し、防水クロス処理で対応する。	282,700	有限会社はりま装飾
26	TKSG-2024-17616	2025/6/5	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	キュービクル動力盤	キュービクル動力盤プール用幹線絶縁不良	キュービクル内の動力盤でプール送りの表示のある、ブレーカー送りの配線の 赤相の絶縁抵抗が0.01MΩで改善が必要と、電気主任技術者より連絡 あり。	接続無しで入線されている状態。プール側のブルボックス迄の地中配線が 絶縁不良と判明し、プールBOX迄のケーブル交換が必要。業者依頼 概算220万	1,283,700	戸崎電機株式会社
27	TKSG-2024-18129	2025/4/16	[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	支持碍子	受変電設備キュービクル内支持碍子交換	受変電設備キュービクル内支持碍子交換	TKSG-2024-12084で高圧系中負何開閉器取替を行うが、その際に 出来れば支持碍子もこの機会に交換して欲しいと主任技術者より提言 されたが、TKSG-2024-12084の工事までに納入が難しく今回の改修 には盛り込む事は出来ず、緊急を要するとして、高圧系開閉器の交換による 絶縁不良の発生を懸念し、高圧系開閉器の交換と同時に支持碍子の交換も 行う事で対応する。業者依頼概算10万円	123,200	戸崎電機株式会社
28	TKSG-2024-19245	2026/1/5	[高砂包括]35_351350_曽根こども園	給食室	給食室給湯器増設依頼	給食室の給湯器が一定の温度が保てていない。加茂商店に宛てておた た際、回す回数が多く、給湯器1台では追いついていないのではないかと平 日は設定温度が満たされない時があるので、1台追加で給湯器を設置して ほしい。	設置していただくのは、緊急を要するとして、高圧系開閉器の交換による 絶縁不良の発生を懸念し、高圧系開閉器の交換と同時に支持碍子の交換も 行う事で対応する。業者依頼概算10万円	64,900	有限会社森設備工業
29	TKSG-2024-19628	2025/7/29	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	南棟4階男子トイレ天井 ボード及び雨漏	南棟4階男子トイレ雨漏及び天井ボード劣化	落ちそうなジブトーンは撤去したが原因の修繕を実施	2024.08.29 TKSG-2024-19628 伊保南小学校 南棟4階男子トイレ雨漏 によるものと思われるため撤去状態にて原因を調査する。9/4屋上から の雨漏りが原因と思われる為、別件で雨漏り修繕を行い、本件は撤去し たジブトーンの撤去を要する。業者対応概算10万円	74,800	株式会社ヨシタケ
30	TKSG-2024-19694	2025/4/1	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	南棟4F男子トイレ	南館4F男子トイレ天井雨漏り跡	南館4F男子トイレ天井膨らみ（入ってすぐの天井）の改修後雨漏りした とがある	屋上の棟屋角に亀裂あり、亀裂の近くにもパッキンの剥がれ発見、亀裂 の補修とトイレ天井の補修が必要。業者対応(概算1 0 万円)	52,800	西川防水工業
31	TKSG-2024-19983	2025/7/28	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	キュービクル	キュービクルの換気扇更新	本日自家用電気工作物月次点検時に換気扇の異音を確認し包括へ報 告。その午後に直接施設から主任技術者へ警報発報の連絡。換気扇故 障表示で換気扇停止していることを確認した。	主任技術者から現場で換気扇の接続端子を外し、警報復旧についての報 告を受けた。 換気扇故障による機器の更新が必要。 型式：FE-3FUC-K	68,200	戸崎電機株式会社
32	TKSG-2024-20013	2025/5/8	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	生徒玄関屋上	生徒玄関屋上雨漏り箇所跡の劣化（北側）	昨年雨漏り修繕した箇所の劣化有	内製対応で修繕した跡が劣化している、防水処理が必要。業者対応 (5 万円)	63,800	西川防水工業
33	TKSG-2024-20381	2025/8/26	[高砂包括]29_301310_学校給食センター	中央監視盤	中央監視廻りバッテリー交換	中央監視廻りバッテリー交換依頼	各バッテリー標準交換時期が迫っている。(監視装置MSU、監視装置 用UPS、各汎用コントローラ)業者依頼 概算20万 来年度予算を待たずに、年度末頃に予算調整出来れば交換を行なう 事を施設に依頼する。0.01	132,000	株式会社ニシテック
34	TKSG-2024-20392	2025/5/20	[高砂包括]05_101340_中筋地域交流センター	1階調理室	1階調理室換気扇不作動	建築設備定期点検にて指摘。 1階調理室換気扇不作動で換気量不足。	1F調理室の西側真ん中の換気扇が故障のため動かない。交換が必要 ※業者依頼概算4万円	41,800	株式会社ASK電設
35	TKSG-2024-20396	2025/7/16	[高砂包括]43_452110_消防本部庁舎	1階・2階・3階	非常用照明不点灯・管球無し	建築設備定期点検にて指摘。 1階から3階の非常灯不点灯	ランプ切れ1箇所（ 2 本）と器具不良 7 台を交換し修繕予定 概算金額 3 1 万円（税込み）	306,033	株式会社ASK電設
36	TKSG-2024-20874	2025/5/8	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	生徒玄関屋上	生徒玄関屋上防水シート破れ（南側）	生徒玄関屋上の排水溝周りの防水シートが破れている（南側）	現地確認にて防水シートの破れ確認、現状雨漏りは報告無い、今後雨 漏りが予測されるため、修理が必要。業者依頼(概算10万円)	63,800	西川防水工業
37	TKSG-2024-21407	2025/6/14	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	給食室	給食室トイレドア木枠腐食	給食室トイレドア木枠朽ちていて穴が開いている。	扉枠が腐食して穴が開いているため工事が必要 ※業者依頼概算10万円 3/13再度依頼あり	14,300	株式会社ヨシタケ
38	TKSG-2024-21963	2025/5/20	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	会議室1	会議室1換気扇フタ落下	会議室1換気扇フタ落下して、金具も落ちている状態。	部屋に換気扇 2 個設置してあるが両方ともカバー、ファンともに劣化して おり危険なため交換が必要（応急処置でスイッチOFFで固定） ※業者依頼概算14万円	84,293	株式会社ASK電設
39	TKSG-2024-22106	2026/1/9	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	2F事務室	2F事務室換気扇不具合	2F事務室換気扇が回らない状態。	モータの固着。交換要。 業者依頼、電気式シャッター付き 概算 6 万	48,626	株式会社ASK電設
40	TKSG-2024-22237	2025/4/24	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	職員室・音楽室・理科室・ 家庭科室	白板の動きが悪い(職員室・音楽室・理科室・ 家庭科)	白板の動きが悪い(職員室・音楽室・理科室・家庭科)グリスアップしたらよ くなるかも？	白板の固定用車輪が破損、大損している模様。ホワイトボードになり 噛んでしまい使用不可となる可能性有り講義に支障発生する恐れがあり ます。使用による劣化と思われるので滑走用ユニットを全て交換する。業 者依頼概算60万	478,456	新井建設工業株式会社
41	TKSG-2024-22238	2025/4/24	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	音楽室・家庭科室	音楽室・家庭科室排煙窓不具合	音楽室・家庭科室の排煙窓が開かない。	日頃可動しないための固着と思われる。各窓の整備要であるが当室は 高所であり組立足場要であるので業者依頼とする。概算35 万円	337,018	新井建設工業株式会社
42	TKSG-2024-22861	2025/6/12	[高砂包括]22_301180_北浜小学校	体育館南側屋外水栓	水栓取付部及び台中央からの漏水	体育館南側屋外水栓の取付部及び台中央から漏水がある。	台内水管腐食による漏水により台中央表面へ漏れ出てきているものと思わ れる。水路引き直しによる外部配管水栓設置による修繕とする。業者依 頼概算50万。	404,800	有限会社森設備工業
43	TKSG-2024-22874	2025/5/20	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	理科室	理科室換気扇不具合	理科室換気扇2/3動かない状態。	準備室を含め4台中 2 台が可動不(Panasonic製FY-30EF5)を確認、 換気扇本体の取替必要。業者依頼(概算10万円)	83,600	株式会社ASK電設
44	TKSG-2024-22992	2025/8/23	[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	正面玄関	正面玄関外灯不点灯	正面玄関の外灯が不点灯。9月に池田電気が点検にきた際、外灯のブ レーカーが落ちていた為、1週間程確認してくださいと言われたので、確認し たところ点灯しない。	絶縁抵抗測定結果、庭園灯・玄関灯回路0.02MΩ、外灯0.03MΩ 調査依頼回路は漏電しています。分電盤内タイマー不動作故障してい ます。点滅制御はデライト信号のみとなっています。庭園灯 3 灯外灯 1 灯は管球不具合により点灯しませんが、庭園灯灯中に管球が入っています	371,800	戸崎電機株式会社

No	管理番号	施工完了日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 (税込)	実施業者
45	TKSG-2024-23736	2025/4/30	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	中棟西側屋上高架水槽	中棟西側屋上高架水槽配管漏水	全棟防水工事開始に伴う現地調査で発見されたとのこと。配管のラッキング部分から漏水しており修繕必要	私本様より10月本頃に防水工事が完了次第連絡があり、その後に修繕して欲しいとのこと ●給水管バルブ付近のラッキングからの漏水。漏水改修は業者依頼。バルブの交換等の場合より概算14万円	67,100	有限会社明環
46	TKSG-2024-24371	2025/6/7	[高砂包括]42_451110_市役所	南庁舎	南庁舎引込高圧PAS不具合	関西電気保安協会からの点検報告書より指摘があり、南庁舎構内第一柱PASの二次側のポリコンカバーが瀬戸物の為、強風で線間が接触し破損の恐れがある	PAS二次側のポリコンカバーが瀬戸物の為、ゴム製のポリコンカバーに交換必要。業者依頼（6,600V停電作業）概算50万円 ※定期点検時の停電に併せての施工となる	90,200	戸崎電機株式会社
47	TKSG-2024-24396	2025/7/25	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	給食室	給食室スタッフ用手洗器取替	給食室スタッフ用手洗器取替。温水が出る手洗器の設置をお願いしたい。	業者依頼（森設備工業）概算55万 R7年度実施予定	556,600	有限会社森設備工業
48	TKSG-2024-24397	2025/7/25	[高砂包括]22_301180_北浜小学校	給食室	給食室スタッフ用手洗器取替	給食室スタッフ用手洗器取替。温水が出る手洗器の設置をお願いしたい。	業者依頼（森設備工業）概算55万 R7年度実施予定	547,800	有限会社森設備工業
49	TKSG-2024-24398	2025/7/24	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	給食室	給食室スタッフ用手洗器取替	給食室スタッフ用手洗器取替。温水が出る手洗器の設置をお願いしたい。	業者依頼（森設備工業）概算55万 R7年度実施予定	547,800	有限会社森設備工業
50	TKSG-2024-24399	2025/7/24	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	給食室	給食室スタッフ用手洗器取替	給食室スタッフ用手洗器取替。温水が出る手洗器の設置をお願いしたい。	業者依頼（森設備工業）概算55万 R7年度実施予定	547,800	有限会社森設備工業
51	TKSG-2024-24401	2025/7/22	[高砂包括]19_301160_米田小学校	給食室	給食室スタッフ用手洗器取替	給食室スタッフ用手洗器取替。温水が出る手洗器の設置をお願いしたい。	業者依頼（森設備工業）概算45万 R7年度実施予定	423,500	有限会社森設備工業
52	TKSG-2024-24402	2025/7/22	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	給食室	給食室スタッフ用手洗器取替	給食室スタッフ用手洗器取替。温水が出る手洗器の設置をお願いしたい。	業者依頼（森設備工業）概算55万 R7年度実施予定	547,800	有限会社森設備工業
53	TKSG-2024-26459	2025/4/18	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	2階職員男子トイレ	2階職員男子トイレ換気扇異音	2階職員男子トイレ換気扇異音がしている。 今は止めている状態。	換気扇の回転部からのキュルキュル音を確認した、分解清掃したさいに無負荷状態でモータを回転させたが異音は変わらない為、モーターの劣化と思われる為、本体交換が必要。業者対応(概算10万円)	56,352	株式会社ASK電設
54	TKSG-2024-26833	2025/4/15	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	北校舎1Fたけのご学級	北校舎1Fたけのご学級床タイル剥がれ	北校舎1Fたけのご学級床タイル剥がれ	床のカーペットタイルが剥がれており貼り替えが必要 ※業者依頼概算 3 万円	27,500	有限会社はりま装飾
55	TKSG-2024-26899	2026/2/10	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	シャッター	シャッター連動中継器交換バッテリー交換	シャッター連動中継器交換バッテリー交換	連動中継器の蓄電池表示ランプの点滅を確認したので、東洋シャッターに交換依頼必要。業者対応(概算 3 0 万円)	173,800	東洋シャッター株式会社
56	TKSG-2024-28130	2025/4/30	[高砂包括]19_301160_米田小学校	体育館用具庫	体育館用具庫鍵不具合	体育館用具庫鍵不具合	鍵が掛かれないのを確認して、吊り式の錠前と鍵が傾きが出ている為左右扉に隙間が出来鍵が掛けられない。扉の傾き調整が必要、内製対応 11/26現場にて中製対応中扉の、利用室の鍵が折れていないため	52,800	宮本熔接工業所
57	TKSG-2024-28237	2025/7/23	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	南棟4F女子トイレ	南棟4F女子トイレ窓ストッパー外れ	南棟4F女子トイレ窓下のストッパーが外れており、全開きになってしまう。	ロック盤が外れているのを確認した、窓を外しての作業になる為、業者対応 概算10万円	111,100	井澤トータルサッシ
58	TKSG-2024-28437	2025/6/6	[高砂包括]33_351330_伊保こども園	2階ベランダウッド調デッキ	2階ベランダウッド調デッキの端部の歪み外れ	2階ベランダウッド調デッキの端部の歪み外れがあり子どもが足のケガの恐れあり※応急対応済み案件の継続	TKSG-2024-11850にて事故回避応急修繕済の案件の継続での補強事項。端部のフレーム補強、固定ネジ増し打ちを業者依頼する。デッキ西側端部にて実施する。又端部は浮いており角に足掛けすると同様の重負が発生するため端部部材に足付けを実施する。業者依頼概算3万円	242,000	有限会社はりま装飾
59	TKSG-2024-28913	2025/4/30	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	南校舎1階第2理科室	南校舎1階第2理科室水栓折れ	南校舎1階第2理科室水栓が折れて水が出っ放し状態。現在は止水中。	水栓折れのため交換必要 ※業者依頼概算4万円	37,400	有限会社明環
60	TKSG-2024-28919	2025/5/9	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	技術棟 2 階	技術棟 2 階教室雨漏り	2階天井からの雨漏り	屋上の防水シートに亀裂、捲れがあり修繕が必要 ※業者依頼概算10万円	49,500	西川防水工業
61	TKSG-2024-29180	2025/4/25	[高砂包括]11_153210_申義堂	自動火災報知設備	受信機内蔵型非常用予備電池取替	消防設備保守点検にて指摘。 受信機内蔵型非常用予備電池容量不足(24V、0.29Ah)	非常用予備電池取替が必要。 業者依頼 概算3万	24,530	株式会社東洋商会
62	TKSG-2024-29328	2025/5/1	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	3 年 2 組	3 年 2 組の前方窓の廊下側レールの亀裂	3 年 2 組の前方窓の教室側レール欠損の内製修繕中に廊下側レールに亀裂が入っているのが確認された	当該窓のレールを内製修繕する。古びた戸車の入換が必要。併せて内製修繕する。 2025/4/15担当者引継ぎにより内製修繕は困難な為、業者依頼に変更 ※概算 5 万円	40,700	有限会社はりま装飾
63	TKSG-2024-29411	2026/3/2	[高砂包括]42_451110_市役所	南庁舎 1 階玄関西側	南庁舎 1 階玄関西側床石補修	南庁舎 1 階正面出入口の西側でタイル（石）が、?がれてぐらついている	既存のタイル（石）を下地調整をする必要がある。業者依頼、概算10 万	99,000	塩谷建設株式会社
64	TKSG-2024-29426	2025/4/2	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	職員便所	職員トイレタイル浮き	職員トイレのタイルが浮いてきている。落下破損するまでに直して欲しい。	タイル浮き外れが剥がれてきており同窓タイルの接着状態にない。打診により他部分でも浮きが発生してきている。現状タイルの貼替修繕タイルは同じものがない、規格変更により同サイズが製造されていないとの情報もあり、現状の剥がれているタイルを再利用貼付けによる破綻が多い為、落下手	75,900	西添タイル
65	TKSG-2024-29466	2025/4/25	[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	1階	1階避難口B級1台非常用予備電池取替	消防設備保守点検にて指摘。 1階避難口B級1台非常用予備電池容量不足(3.6V 0.6AH)	非常用予備電池容量不足の為、取替必要。業者依頼、概算1万	11,000	株式会社東洋商会
66	TKSG-2024-29485	2025/4/25	[高砂包括]39_353110_高砂児童学園	1階	1階受信機内蔵型非常用予備電池取替	消防設備保守点検にて指摘。 1階受信機内蔵型非常用予備電池容量不足(24V、0.45AH)	非常用予備電池容量不足の為、取替必要。業者依頼、概算3万	27,830	株式会社東洋商会

No	管理番号	施工完了日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 (税込)	実施業者
67	TKSG-2024-29488	2025/4/25	[高砂包括]32_351310_高砂こども園	2階④回路	④回路スロープ光電式スポット型感知器取替	消防設備保守点検にて指摘。 ④回路スロープ光電式スポット型感知器1個作動不良。	光電式スポット型感知器1個作動不良の為、取替必要。業者依頼、概算3万	24,640	株式会社東洋商会
68	TKSG-2024-29494	2025/4/25	[高砂包括]31_351320_荒井こども園	2階	2階廊下通路誘導灯取替	消防設備保守点検にて指摘。 2階廊下通路C級1台本体器具不良の為、非常時点灯不能。	非常時点灯不能の為、本体器具の取替必要。 業者依頼、概算10万	92,400	株式会社東洋商会
69	TKSG-2024-29503	2025/4/25	[高砂包括]34_351340_中筋こども園	1階保育室東	②回路1階保育室東発信機表示灯取替	消防設備保守点検にて指摘。 ②回路1階保育室東発信機表示灯グローブ押さえ破損。	発信機表示灯グローブ押さえ破損の為、取替必要。業者依頼、概算5千円	3,905	株式会社東洋商会
70	TKSG-2024-29594	2025/4/9	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	体育館	体育館外灯で破損あり	体育館外灯で1灯破損にて不点灯1件	外灯不点灯及びカバー破損を確認しました。交換要にて業者依頼概算10万円	36,245	株式会社ASK電設
71	TKSG-2024-29668	2025/8/28	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	職員玄関、体育館	職員玄関・体育館開き扉フランス落とし不具合	職員玄関(1か所)、体育館(2カ所)のフランス落としが破損	3ヶ所のフランス落としの破損を確認した、交換が必要。業者対応(概算10万円)	41,800	宮本熔接工業所
72	TKSG-2024-30114	2025/6/17	[高砂包括]34_351340_中筋こども園	2Fトイレ	1Fトイレ天井より水漏れ	1Fトイレの天井から水漏れがする。	TKSG-2024-27885で対応した案件であったが改善しておらず、2Fトイレ便器の排水部分、給水部分からの水漏れであった。マネジメント室様と調整の検討の結果、ひとまず1Fトイレの使用が出来るよう天井裏で剥がれかかっていたコンクリートも落し、給排水管の部分補修を行い、電気ストッパーズレによりドア止めがきかず枠へ当てたための歪み。パーツ交換要。業者依頼概算3万円	854,700	株式会社ヨシタケ
73	TKSG-2024-30234	2026/2/2	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	体育館	体育館内扉ストッパーズれによるドアノブ曲がり	体育館内扉ストッパーズれによる扉ノブが歪んでいる		27,500	有限会社はりま装飾
74	TKSG-2024-30353	2025/4/15	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	職員室	職員室後方扉の不具合	職員室後方扉の不具合。以前TKSG-2024-27822で内製化対応した案件で再度依頼あり。	前回は車輪を左右振り替えて付け直したが今回もレールから車輪が脱線してしまうので、車輪の交換が必要、業者対応(概算 5 万円)	27,500	有限会社はりま装飾
75	TKSG-2024-30483	2025/4/24	[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	1階会議室1	1階会議室1蛍光灯不点灯	1階会議室1蛍光灯球替えても不点灯。(1か所)	点灯するのは確認した、電源投入後のチラつきも1か所確認した安定器の劣化が原因と思われる為灯具の取り替えが必要。業者対応(概算 5 万円)	42,383	株式会社ASK電設
76	TKSG-2024-30484	2025/4/24	[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	2階会議室3	2階会議室3蛍光灯不点灯	2階会議室3蛍光灯球替えても不点灯。(2か所)	4ヶ所の不点灯報告の球替えでの点灯を確認した、蛍光灯のメアフタも確認した電源投入時のチラつきは時間経過で3ヶ所は解消されたが、1か所が解消されないので安定器の劣化と思われる為灯具の交換が必要。業者依頼概算10万円	120,549	株式会社ASK電設
77	TKSG-2024-30486	2025/4/24	[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	2階多目的ホール	2階多目的ホール蛍光灯不点灯	2階多目的ホール蛍光灯球替えても不点灯。(1か所天井が高い)	2ヶ所(蛍光灯1灯が点灯しない)を確認した、球を交換しても点灯しないので、灯具の交換必要。業者対応(概算 5 万円)。1/7 TKSG-2024-30487の案件と統合したので配線工事と灯具の取り替え工事が必要の為概算10万円	47,883	株式会社ASK電設
78	TKSG-2024-30557	2025/6/1	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	体育館	扉4ヶ所鍵が不具合	体育館の鉄扉の鍵が掛からない	現状鍵が掛からないのでフランス落としだけで扉を開けている、フランス落としも金具にガタが来ている為、鍵とフランス落としの修繕が必要。業者対応 概算 1 5 万円	220,000	有限会社はりま装飾
79	TKSG-2024-30585	2025/4/14	[高砂包括]19_301160_米田小学校	西棟1F	西棟1F軒天配管外れ	西棟1F軒天の配管が外れている	配管を止めているアンカが抜け落ちて配管がはずれかかっているため取り付け直しが必要 ※業者依頼概算5万円	14,300	株式会社ASK電設
80	TKSG-2024-30587	2025/4/25	[高砂包括]19_301160_米田小学校	1F西渡り廊下	1F西渡り廊下長尺シート剥がれ	長尺シートが剥がれかかっている	長尺シートの境界が剥がれかけているため補修が必要。床のレベリングと貼り替えが必要※業者依頼概算9万円	60,500	有限会社はりま装飾
81	TKSG-2024-30820	2025/4/15	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南棟1階女子トイレ	南棟 1 階女子トイレの壁の凹み	南棟 1 階女子トイレの壁が凹んでいる。	壁凹み。外圧によるものと思われる。業者依頼概算3万円	33,000	有限会社はりま装飾
82	TKSG-2024-30824	2025/4/24	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	職員室	職員室水道根元から水漏れ	職員室水道根元から水漏れ	混合水栓劣化による漏水。後継機種に交換する。業者依頼概算15万。	67,100	有限会社森設備工業
83	TKSG-2024-30831	2025/4/25	[高砂包括]44_452210_高砂分署	誘導灯	誘導灯取替	1階避難口B級1台非常用予備電池容量不足。(2.4V0.7AH) LEDランプモジュール(B級用)13本交換時期。	誘導灯の取替が必要。 保守点検業者に依頼。概算10万 R7年度対応予定	81,400	株式会社東洋商会
84	TKSG-2024-30862	2025/5/1	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	4階図工室	4階図工室机外れ	4階図工室机外れている(真ん中の机)	作業台の天板が真つ二つに?れているのを確認した、天板の修理が必要。業者対応(概算10万円)	47,300	有限会社はりま装飾
85	TKSG-2024-30997	2025/4/24	[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	2F和室	2 F和室天井照明がチラつく	2 F和室の天井照明(蛍光灯)が球を新しくしてもチラつく(2 カ所)	2 カ所の天井灯チラつきを確認した、時間経過による解消も見られないので、原因は安定器の劣化と思われる為灯具の交換が必要。業者対応(概算 1 0 万円)	127,369	株式会社ASK電設
86	TKSG-2025-00141	2025/8/15	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	武道場	武道場女子トイレ床排水不良	武道場女子トイレ床排水不良。フントラップが錆びている模様。	鉄製のフントラップが配管と固着しているのを確認した、フントラップを破壊して排水溝の貫通を試みたが貫通しない為配管の清掃又はやり直しが必要。業者対応(20万円)	184,800	有限会社森設備工業
87	TKSG-2025-00254	2025/5/1	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎1階みどり2	みどり2 シャワー室カーテンライナー欠損	みどり2 のシャワー室カーテンレールのカーテンライナーが欠損しているので取付けて欲しい。	カーテンライナー端部の数が欠損により不足している。通常形状とことなるため業者依頼概算 1 万	40,700	有限会社はりま装飾
88	TKSG-2025-00256	2025/5/1	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎 1 階みどり3	北棟 1 階みどり3 の窓が開閉困難	北棟 1 階みどり3 の廊下側前方分の窓が重く開閉困難。	戸車の欠損による開閉困難。戸車を交換する。業者依頼概算 1 万	49,500	有限会社はりま装飾

No	管理番号	施工完了日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 (税込)	実施業者
89	TKSG-2025-00263	2025/5/1	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎 1 階みどり 4 窓枠	北校舎 1 階みどり 4 の窓の開閉困難	北校舎 1 階みどり 4 の窓が重く開閉困難です	北校舎 1 階みどり 4 の廊下側前面の窓が戸車欠損にて開閉困難状態となっている。業者依頼概算5万	42,900	有限会社はりま装飾
90	TKSG-2025-00266	2025/4/30	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎 1 階女子トイレ	北校舎 1 階女子トイレガラス割れ	北校舎 1 階女子トイレ掃除道具入れスペースのワイヤー入りガラス割れ	養生状態を確認しました。 業者依頼概算 4 万	66,880	梶原ガラス店
91	TKSG-2025-00268	2025/5/1	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北棟 2 階 5 年 3 組	北校舎 2 階 5 年 3 組廊下側窓が開閉困難	廊下側窓が重く開閉困難	戸車欠損によるもの。 追加で後方引違い窓も重く、鍵の不良状態を確認。 戸車の交換及び裾の研磨、調整、鍵の交換が必要。 ※業者依頼概算5万	56,100	有限会社はりま装飾
92	TKSG-2025-00279	2025/5/1	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎 2 階 5 年 2 組	北校舎 2 階 5 年 2 組後部ドア不具合	北校舎 2 階 5 年 2 組後部ドアが動きが悪い	違う種類の戸車が入っており、摩耗しているため交換が必要 ※業者依頼概算 2 万円	49,500	有限会社はりま装飾
93	TKSG-2025-00281	2025/4/25	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎 2 階 5 年 2 組	北校舎 2 階 5 年 2 組掃除道具入れ扉破損	北校舎 2 階 5 年 2 組掃除道具入れ扉が破損している。	扉の蝶番破損している 修復が必要 ※業者依頼概算 3 万円	39,600	有限会社はりま装飾
94	TKSG-2025-00289	2025/5/1	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎 2 階 5 年 1 組	5 年 1 組前側の扉開閉困難	5 年 1 組前側の扉が重く開閉困難	V型レールに丸型戸車が取付られ戸車端部のすり減りにより扉が重くなったもの。汚れ掃除をしましたが戸車交換要。概算3万。	29,700	有限会社はりま装飾
95	TKSG-2025-00294	2025/5/1	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎 2 階 2 年 2 組	北校舎 2 階 2 年 2 組窓レール割れ	北校舎 2 階 2 年 2 組窓レール割れている	北校舎 2 階 2 年 2 組窓レール割れているため交換要。戸車も併せ交換する。概算 2 万。	16,500	有限会社はりま装飾
96	TKSG-2025-00296	2025/5/1	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎 2 階 2 年 1 組	北校舎 2 階 2 年 1 組廊下側後方窓が開閉困難	北校舎 2 階 2 年 1 組の廊下側後方窓が開閉困難	窓の車輪劣化のため交換が必要 ※業者依頼概算 2 万円	42,900	有限会社はりま装飾
97	TKSG-2025-00306	2025/4/2	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎 2 階 4 年 1 組	北校舎 2 階 4 年 1 組廊下側窓不具合	北校舎 2 階 4 年 1 組の廊下側窓の鍵がかからない。又窓の動きが重い。	窓の動きが悪いのは戸車の欠損による。交換要。鍵に付いては受け側パーツがなくなっている。交換要。業者依頼概算 3 万	9,900	有限会社オオタニ
98	TKSG-2025-00313	2025/4/2	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎 2 階みどり 5	北校舎 2 階みどり 5 後部ドア鍵の不具合	北校舎 2 階みどり 5 の後部ドアの鍵が最後までレバーが動かない	内部可動部が教室前面用、扉受け側が後ろ用となっており、受け部に吐出してくるラッチ穴がないため当初より鍵はキッチリしまっていなかったものと思われる。パーツ交換要。業者依頼概算2万。	9,625	有限会社オオタニ
99	TKSG-2025-00321	2025/5/1	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎 3 階 4 年 2 組	北校舎 3 階 4 年 2 組窓の鍵がかからない	窓の鍵がかからない	廊下側の窓4枚の動きが緩慢なのを確認した、原因は車輪の劣化による敷居と窓枠が干渉していると思われる、窓枠と車輪の修理が必要。業者対応(概算5万円)	31,900	有限会社はりま装飾
100	TKSG-2025-00346	2025/4/2	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	南館 1 階図工室	南館 1 階図工室教室後方扉鍵の動きが悪い	教室後方扉の鍵の動きが悪い	一度解錠すると施錠出来ない状態になるとの事で原因は鍵の内部部品の劣化と思われる、交換又は調整が必要。業者依頼(概算3万円)	9,955	有限会社オオタニ
101	TKSG-2025-00424	2025/5/7	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	ポスト	埋め込み式ポスト取替	①以前にポストが壊れて交換したときに、二回りほど小さくなってしまい、郵便物がはみ出ることが多々ある。ポストのサイズを変更したものを取り付けて欲しいとのこと。また雨で郵便物が濡れるのでその点も改善してほしいとのこと。	ポストのサイズの変更が相内に収まるポストに取替えし、ポストがはみ出るラッシュの雨濡れ防止改善を図るポスト取替え案を学校長へ提案し、ご了承を頂いた為、業者へ依頼予定。見積金額 1 7 0 千円（2 社目見積比較予定）	187,000	有限会社谷辺建設
102	TKSG-2025-00426	2025/4/3	[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	1F女子トイレ	女子トイレのアコーデオンカーテンに鍵が無い	1 Fトイレのアコーデオンカーテンに鍵が無いので地域利用者が気持ちよく使用できるようにしてほしい	女子トイレのアコーデオンカーテンに鍵を付ける。業者対応(概算10万円)	90,926	有限会社はりま装飾
103	TKSG-2025-00434	2025/5/2	[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	1F男子トイレ	1 F男子トイレ窓ストッパーの破損	1 F男子トイレの窓についているストッパーが破損して外れ欠けている	ストッパー本体は歪み、取り付けビスもネジ穴から外れ欠けているので取り替えが必要。業者対応(概算5万円)	48,180	有限会社はりま装飾
104	TKSG-2025-00596	2025/5/30	[高砂包括]32_351310_高砂こども園	1F幼児トイレ	1F幼児トイレ小便器水が止まらない	洗浄ボタンを押すと水が流ればなしになって止まらない	フラッシュバルブの劣化または押し棒部の劣化と思われる。構造が複雑なため業者依頼概算 5 万円 2/27園長先生より、進捗状況の確認あり	23,100	有限会社明環
105	TKSG-2025-00630	2025/4/7	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	南棟 3 F 3 年 3 組	南棟 3 F 3 年 3 組の扉ガラスの欠け	南棟 3 F 3 年 3 組の教壇側扉のガラスの角が欠けている	扉の窓の角に破損テープを貼っているのを確認した、かなり破損がテープの為確認したところ今年度以前に貼ったもので、剥がすとガラスの欠けを確認、ガラスを触ってけがをしないように養生し応急処置を施した、ガラスの交換が必要業者対応(概算5万円)	12,760	梶原ガラス店
106	TKSG-2025-00632	2025/5/1	[高砂包括]34_351340_中筋こども園	1F保健室	1F保健室床めくれ	1F保健室床めくれあがっている	床貼付け又は交換修繕が必要 ※業者依頼概算7万円	33,000	有限会社はりま装飾
107	TKSG-2025-01128	2025/4/1	[高砂包括]22_301180_北浜小学校	北校舎3F西側女子トイレの壁	北校舎3F西側女子トイレの壁タイル?がれ	北校舎3F西側女子トイレの壁タイルが?がれている	危険な部分があり剥がして養生 正規補修は業者依頼概算10万円	89,100	西添タイル
108	TKSG-2025-01270	2025/4/1	[高砂包括]22_301180_北浜小学校	北校舎2F女子トイレ	北校舎2F女子トイレの壁タイル剥がれ	個室の壁タイルが剥がれており危険	タイルが浮いて破裂している。危険なため剥がして養生して応急処置 正規補修は業者依頼概算10万円	47,300	西添タイル
109	TKSG-2025-01405	2025/4/15	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	南館1階東	南館1階東入口ドアパッキン外れ	南館1階東入口ガラス張りのドアのパッキンが外れてぶら下がっている状態。	ガラスの上の開口取り窓のパッキンが抜けているのを確認して、ガラスが窓枠に乗っかっている状態で不安定な為早急に修繕が必要。業者対応(概算 5 万円) 修繕工事までの養生テープを張り止めを予定	27,500	有限会社はりま装飾
110	TKSG-2025-01637	2025/5/20	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	北校舎1F西端保健室エアコン	北校舎1F西端保健室エアコン作動音不具合	保健室エアコン(室内機)作動音が大きい。タイキン壁掛け。	室内機からの異音を確認した(旗がナビクようなバタバタした音)、空調の操作で音は消えたが施設側からは今年から毎日異音はしているとの事。業者対応(概算 5 万円)	217,800	株式会社ASK電設

No	管理番号	施工完了日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 (税込)	実施業者
111	TKSG-2025-01640	2025/5/4	[高砂包括]19_301160_米田小学校	体育館	体育館床剥離	体育館床が剥離している。 穴・捲れ・割れ等(5か所)	補修が必要 ※業者依頼概算10万円	99,000	有限会社はりま装飾
112	TKSG-2025-01806	2025/6/4	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	南校舎3階	南校舎3階男子トイレ小便器水量不足	南校舎3階男子トイレ小便器水量が少ない。(一番奥と真ん中)	水流が極端に少ない便器を3台確認した、自動水栓の為調整が出来ないので修理が必要。業者対応(概算20万円)	242,000	有限会社明環
113	TKSG-2025-01903	2025/5/30	[高砂包括]19_301160_米田小学校	北門とフェンスの間	北門とフェンスの間侵入防止対策	北門とフェンスの間が開いておりフェンスまでは職員で釘金で埋めていた。しかし釘金部分が壊れていたようで、昨日授業中におじいさんが侵入し鉄棒をしている所を発見。 侵入を食い止めるに防止対策をお願いしたい。	人が通れる隙間を確認した、簡易で侵入対策を行った、永続対策として金網を設置する。業者対応(概算15万円)	82,500	岡田工業株式会社
114	TKSG-2025-01904	2025/4/2	[高砂包括]19_301160_米田小学校	西棟3階女子トイレ	西棟3階女子トイレ左奥鍵破損	西棟3階女子トイレ入って左奥の鍵が破損している。	破損しているのを確認した、修理は出来ないぐらいの破損なので、鍵の交換が必要。業者対応(概算2万円)	13,750	有限会社オオタニ
115	TKSG-2025-01932	2025/5/3	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	体育館床	体育館床?がれ	体育館床がささくれて?がれている。以前の修繕箇所とは別の箇所。	体育館のフロア全体に床の剥がれが広がっているのを確認した現状は施設側で剥がれが広がらないように養生テープを貼っている、床の修理が必要。業者対応(概算 3 0 万)	99,000	有限会社はりま装飾
116	TKSG-2025-01933	2025/4/22	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	給食室	給食室シンクの部品外れ	給食室野菜洗いシンクの網を止める部品が外れている。	オーバーフロー管の皿の老朽を3ヶ所確認した取り替えが必要。業者対応(概算10万円)	66,000	田口水道株式会社
117	TKSG-2025-01948	2025/4/7	[高砂包括]29_301310_学校給食センター	調理室エアハnACU-A-201-2	調理室エアハn給気温度異常	調理室エアハnACU-A-201-2 中央監視での給気温度設定を1 7℃にしているが、温度表示が4 2℃になっており吹き出しも暑い空気が出ている。	保守業者三菱重工冷熱へ調査依頼を行い、現地確認口の連絡待ち、2 9 日か 3 0 日になる見通しをお伝えし、それまでもう 1 系統の空調が正常稼働しているので、1 台で対応して頂けることとなった。 この口調査時不具合は再現しなかったが、給気温度が上昇する音が黒板の降下時に異音が発生するのを確認した、メーカーに確認したが部品の劣化が原因と思われるとの回答、勝利または部品の交換が必要。業者対応(概算50万円)	55,000	三菱重工冷熱株式会社
118	TKSG-2025-01973	2025/5/1	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	南校舎1F学習室黒板	南校舎1F学習室黒板作動時の異音	南校舎1F学習室黒板の上下作動時にキーキー音がする。油さしても改善せず。	黒板の降下時に異音が発生するのを確認した、メーカーに確認したが部品の劣化が原因と思われるとの回答、勝利または部品の交換が必要。業者対応(概算50万円)	55,000	新井建設工業株式会社
119	TKSG-2025-01974	2025/5/30	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	東校舎1F1年2組黒板	東校舎1F1年2組黒板の取付け不具合	東校舎1F1年2組の前の黒板が浮いていて、使用時にベコベコする。	広範囲で黒板の表面と骨材との剥離を確認した、修理できるかメーカーに確認したところ修理できるが、工場に持ち帰り修理後設置との事で金額的には交換と変わらないとの回答。業者対応(100万円)	321,200	新井建設工業株式会社
120	TKSG-2025-02015	2025/4/3	[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	1F男子トイレ	男子トイレのアコーデオンカーテンに鍵が無い	1 Fトイレのアコーデオンカーテンに鍵が無いので地域利用者が気持ちよく使用できるようにしてほしい	男子トイレのアコーデオンカーテンに鍵を付ける。業者対応(概算10万円)	90,926	有限会社はりま装飾
121	TKSG-2025-02079	2025/7/2	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	南校舎2階・3階	南校舎2階・3階身障者用トイレセンサー不具合	元ロフトAの古合時に南校舎2階・3階身障者用トイレを使用し、センサーが反応しないとお叱りを受けた。 ボタンを押したら流れる模様。	2FのHWCは正常であった。3FのHWCはセンサ不良で修理もしくは交換が必要 ※業者依頼概算10万円	185,900	有限会社明環
122	TKSG-2025-02169	2025/4/3	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	西側校舎3F6年2組蛍光灯	西側校舎3F6年2組蛍光灯不点灯	西側校舎3F6年2組蛍光灯球替えしても3本のうち2本不点灯。前扉入って右手前天井です。	点灯しないのを確認した、灯具の交換が必要。業者対応(概算 5 万円)	62,700	戸崎電機株式会社
123	TKSG-2025-02295	2025/7/19	[高砂包括]42_451110_市役所	南庁舎 1 階 玄関前	掲示板ガラス破損	南庁舎 1 階正面玄関横の掲示板ガラス破損	危機管理室「ガラス様」より連絡で、現地確認すると、破損ガラスが道路/歩道上にまで散乱していたので、回収、清掃実施。 ガラス引き戸とサッシ枠修繕が必要。 (概算10万円)	60,500	有限会社明環
124	TKSG-2025-02685	2025/8/20	[高砂包括]35_351350_曽根こども園	職員室	職員室空調機異音	職員室空調機からキュキュッという異音が先日からしている。(アイシン製)	2度、現地確認してしまいましたが異音の確認は出来なかった、施設担当者には確認したが異音の音量は変われど殆ど毎日しているとの事、他の教室でも異音がするとの事だが、確認出来なかった、異音の場所によっては故障の原因に繋がるとの業者にて点検して頂く必要あり。業者対応(概算20万円)	82,500	株式会社ASK電設
125	TKSG-2025-02888	2025/4/4	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	3階南東多目的室	3階南東多目的室蛍光灯不点灯	3階南東多目的室蛍光灯球替えしても不点灯(1か所)	安定器不良のため交換が必要 ※業者依頼概算4万円	53,900	戸崎電機株式会社
126	TKSG-2025-03046	2025/4/2	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南校舎2階まなび1	南校舎3階まなび1後方ドア開閉不具合	南校舎3階まなび1(真ん中の部屋)後方のドアが開閉しにくい。本日参観日で迷惑になってしまった。	カギが壊れている模様で全く動かない 取り外して交換が必要 ※業者依頼概算 3 万円	9,955	有限会社オオタニ
127	TKSG-2025-03050	2025/9/1	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	受水槽NO4揚水ポンプ	受水槽NO,4揚水ポンプブレーカトリップ	TKSG-2025-02466で対応した案件。 前回復旧してもらったが、今回もブレーカーが落ちている模様。	アラビの遮断器を復帰して対応したが、5日間にも1回遮断したとの報告をNO4ポンプを調査したところ、ポンプに異常は無く遮断器が経年劣化で動作不良を起こしているため、ブレーカーと電磁接触器等の交換を4月に行うための見積もりを取得中。(概算20万円)	220,000	株式会社三枝設備工業所
128	TKSG-2025-03135	2025/5/20	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	校長室	校長室蛍光灯不点灯	校長室蛍光灯球替えしても不点灯。	安定器不良で 2 ヶ所交換必要 ※業者依頼概算10万円	262,183	株式会社ASK電設
129	TKSG-2025-03162	2025/5/30	[高砂包括]31_351320_荒井こども園	1階幼児用トイレ	1階幼児用トイレ水漏れ	1階幼児用トイレ配管からボタボタ水漏れ(2か所)	洗浄水給水管から水漏れあり。配管の交換が必要 ※業者依頼概算5万円	36,300	有限会社明環
130	TKSG-2025-03350	2025/6/5	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	南校舎2階製作室	南校舎2階製作室水道配管から水漏れ	南校舎2階製作室水道配管からボタボタ水漏れ。	排水トラップ詰りて腐食しているため交換修理が必要（2箇所） 概算15万円	62,700	有限会社明環
131	TKSG-2025-03545	2025/4/23	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	本館1F職員玄関側男子トイレ	本館1F職員玄関側男子トイレ水洗不具合	本館1F職員玄関側男子トイレの水洗が流れっぱなしです。(手前の洋式一か所)	フラッシュバルブ劣化のため交換が必要め交換が必要 ※業者依頼概算7万円	85,800	有限会社森設備工業
132	TKSG-2025-03551	2025/4/30	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	1F児童玄関左側の男子トイレ扉	1F児童玄関左側の男子トイレ扉開閉不具合	1F児童玄関左側男子トイレの廊下側扉がきっちり閉まらない。	上下のドアヒンジが歪んでいるため交換が必要 ※業者依頼概算6万円	5,500	有限会社オオタニ

No	管理番号	施工完了日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 (税込)	実施業者
155	TKSG-2025-04987	2025/4/11	[高砂包括]41_401220_みのり会館	2Fベランダ	2Fベランダ照明破損	ベランダの照明が破損している。	2fベランダの照明が破損しているため交換が必要 ※業者依頼概算5万円	23,155	株式会社ASK電設
156	TKSG-2025-04990	2025/4/14	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	南棟屋上	南棟屋上外灯破損	外灯が破損している	南棟屋上の外灯が破損しているため交換が必要 ※業者依頼概算5万円	27,088	株式会社ASK電設
157	TKSG-2025-04991	2025/7/8	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	北棟屋上	北棟屋上防水シート破れ	防水シート2か所破れあり	北棟屋上の防水シートに破れ、浮きがあり修繕が必要 ※業者依頼概算20万円	209,000	西川防水工業
158	TKSG-2025-04992	2025/5/15	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	正門前入口	正門前入口アスファルト陥没	正門入口のアスファルトに大きな穴が開いている	アスファルト陥没2か所あり修復が必要 ※業者依頼概算20万円	392,700	新井建設工業株式会社
159	TKSG-2025-04993	2025/4/18	[高砂包括]22_301180_北浜小学校	北棟2F	北棟2Fガラス割れ	2F～3F踊り場のガラスに穴あきがある	2F～3F踊り場のガラスに穴あきがある 交換が必要 ※業者依頼概算5万円	60,060	梶原ガラス店
160	TKSG-2025-04997	2025/4/14	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	5年2組教室	5年2組教室換気扇破損	換気扇が破損している	5年2組教室の換気扇が破損しているため交換が必要 ※業者依頼概算3万円	42,222	株式会社ASK電設
161	TKSG-2025-04999	2025/4/11	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	北棟1F女子トイレ	北棟1F女子トイレ天井灯安定器不良	トイレの天井灯が管交換しても不点灯を繰り返す	天井灯2基の安定器不良のため交換が必要 ※業者依頼概算5万円	55,825	株式会社ASK電設
162	TKSG-2025-05001	2025/4/14	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	体育館	体育館北側外灯破損	体育館の外壁外灯破損して点かない	体育館北側外壁外灯破損のため不点灯 交換の必要あり ※業者依頼概算3万円	27,088	株式会社ASK電設
163	TKSG-2025-05007	2025/4/21	[高砂包括]45_452220_旧高砂分署	1F洗面所	1F洗面所天井灯不点灯	天井照明がつかない	1F洗面所天井灯不点灯のため交換が必要 ※業者依頼概算 5 万円	27,935	株式会社ASK電設
164	TKSG-2025-05008	2025/4/21	[高砂包括]46_452410_消防救助訓練場	訓練所副棟壁面	副棟壁面スイッチ破損	壁面のスイッチが壊れている	副棟の壁面にあるスイッチと灯具が破損している 交換が必要 ※業者依頼概算3万円	34,155	株式会社ASK電設
165	TKSG-2025-05016	2025/4/10	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南校舎1F談話室壁	南校舎1F談話室壁板の落書き	南校舎1F談話室壁板の落書きを消したい	境場唯志のひたこつ落書き（キス）が壁面に多数あり。現在は模写紙、 掲示物で覆っている。校長先生と対応を検討した結果壁面を黒系統の 掲示板クロス貼りにし、傷がついたり落書きがしにくいようにする方向となり 施工予定。（クロスを貼れば高価になり、掲示物の扉二枚は出来ない）	99,000	有限会社はりま装飾
166	TKSG-2025-05090	2025/10/21	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	南館3階美術室	南館3階美術室水道の水の出が弱い	南館3階美術室水道の水の出が弱い	給水管閉塞している模様 配管やり直しが必要 ※業者依頼概算30万円	88,000	有限会社明環
167	TKSG-2025-05094	2025/6/23	[高砂包括]42_451110_市役所	本庁舎屋上	熱源系統の差圧検出器交換	熱源系統の差圧検出器が故障で交換作業必要	サブ・保守業者にて点検依頼実施。 各ストレーナー清掃、不具合機械停止措置実施。 チラー本体ユニット不具合無し。	189,200	株式会社ニシテック
168	TKSG-2025-05333	2025/5/20	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	体育館玄関蛍光灯	体育館玄関蛍光灯不点灯	体育館玄関の蛍光灯(1か所)球替えしても不点灯	熱源系統の不具合等の原因が確認され、自動操作と手動操作でも点灯しないので照明器具の交換が必要。業者対応(概算10万円 3/17ASK電設の現地調査時、教頭先生立ち合いのもと、隣の照明器具も不点灯だったため、1台づつ交換に変更した。	107,800	株式会社ASK電設
169	TKSG-2025-05452	2025/6/6	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	北校舎1F女子トイレ天井	北校舎1F女子トイレ天井めくれあがり	北校舎1F女子トイレ天井が一部分めくれあがっている。(腐食)	天井裏の上階トイレ排水より水漏れ跡あり 天井修復前に排水管水漏れの確認が必要 ※業者依頼概算 8 万円	99,000	有限会社はりま装飾
170	TKSG-2025-05453	2025/6/6	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	北校舎2Fトイレ前の柱	北校舎2Fトイレ前の柱に穴	北校舎2Fトイレ前の柱に30cm×30cmの穴がある。(画用紙で塞いでいた)	壁点検口のフタがなく画用紙で塞がれていたため壁用点検口の取り付けが必要 ※業者依頼概算 4 万円	27,500	有限会社はりま装飾
171	TKSG-2025-05457	2025/4/21	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	中館1階	中館1階トイレ換気扇異音	中館1階学童教室前のトイレ換気扇異音	1階女子トイレの換気扇モーター音が異常なおとがしているのを確認した、モータの経年劣化による異音と思われる、換気扇本体の取り替えが必要。業者対応(概算5万円)	63,855	株式会社ASK電設
172	TKSG-2025-05514	2025/7/31	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	消火ポンプ異常アラーム	消火ポンプ異常アラーム点灯	今朝、消火ポンプ異常アラームが点灯した。アラーム音は消せたが、ランプの点灯が消せない。誤報かどうか分からない。	職員室前の消火ポンプ異常アラームランプが消せない。1F消火ポンプ室でアラームが鳴動していたため確認すると「呼水槽減水」エラーが出ていた。呼水槽の給水バルブが閉じられていたためポンプ稼動時に呼水槽が減水になっていた。消火ポンプ室の給水バルブを開けたところ、1階第2会議室の天井灯2か所が点灯しているのを確認した。時間経過でチラつきが解消したが、安定器の劣化が原因と思われるので、照明器具の交換が必要。業者対応(概算10万円)	20,130	防災アシスト
173	TKSG-2025-05543	2025/4/24	[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	1階第2会議室	1階第2会議室照明チラつき	1階第2会議室照明がチラつく(2か所)	1階女子トイレの換気扇モーター音が異常なおとがしているのを確認した、モータの経年劣化による異音と思われる、換気扇本体の取り替えが必要。業者対応(概算5万円)	81,466	株式会社ASK電設
174	TKSG-2025-05645	2025/6/5	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	屋外多目的トイレ	多目的トイレ内のポップアップ排水栓動かない	屋外の多目的トイレ内の洗面ボウルに付いているポップアップ排水栓が動かない	動かないのを確認した、取手と排水栓は個々では稼働するが連動しないので、つながっているワイヤーが切断しているのを確認した、時間経過でワイヤーが伸びたため、ワイヤーを交換する。業者対応(概算10万円)	69,300	有限会社森設備工業
175	TKSG-2025-05647	2025/4/17	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	体育館壇上	体育館内スクリーンが上がらない	体育館壇上のスクリーン(投影用)が中央から切断して昇降も出来ない状態	巻き取りギアが破損、スクリーンが中央から切断しているのを確認した、修理又は撤去が必要。業者対応(50万円)	429,000	有限会社はりま装飾
176	TKSG-2025-05900	2025/4/23	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	給食室蛇口	給食室蛇口水漏れ	3/3にパッキン交換したが、今朝また水漏れている。	スピンドル劣化で水栓本体の交換が必要です。 ※業者依頼概算5万円	61,600	有限会社森設備工業

No	管理番号	施工完了日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 (税込)	実施業者
177	TKSG-2025-05959	2025/8/4	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	体育館防球ネット	体育館防球ネット不具合	体育館舞台側の防球ネットの片方が動かない。またセンター側のネットは穴が空いている。	防球ネット自体が経年劣化して紐切れ、もつれに破れなどの不具合があるため更新が必要 ※業者依頼概算50万円※消防署へ確認し防災規制がない事を確認して消防火口を修繕する	464,200	有限会社はりま装飾
178	TKSG-2025-05987	2025/4/7	[高砂包括]29_301310_学校給食センター	機械室	機械室蒸気ボイラー配管用スチームトラップ取替	ボイラー蒸気配管フランジの交換実施時にウォーターハンマーが起こりやすく成っておりスチームトラップの交換が必要	納期 1ヶ月掛かるため、緊急で手配し 4月修繕の予定 概算金額 1 4 0 千円（税別）	137,500	株式会社三枝設備工業所
179	TKSG-2025-05998	2025/5/1	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	西校舎階段滑り止め	西校舎階段滑り止め?がれ	西校舎階段(1F～2Fの間)滑り止めが5ヶ所?がれている。布テープで養生はしている。	階段の滑り止めがベースから剥がれている 取り付け直しが必要 ※業者依頼概算3万円	71,500	有限会社はりま装飾
180	TKSG-2025-06073	2025/4/16	[高砂包括]19_301160_米田小学校	体育館雨漏り	体育館雨漏り	体育館2ヵ所雨漏り。アリーナ舞台よりと入口近く。	屋根の防水が必要 ※業者依頼概算10万円	77,000	西川防水工業
181	TKSG-2025-06079	2025/4/4	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	南校舎2F会議室1和室	南校舎2F会議室1和室雨漏り	南校舎2F会議室1和室雨漏り(1ヵ所) 畳を新調したところなので早急に対応希望。	南校舎2F会議室天井より雨漏れ 以前に修繕し、畳入れ替え、天井貼り替えまで実施したが同じ場所から雨漏れしている。雨漏れ調査と会議室真上屋上の防水工事が必要 ※業者依頼概算10万円	202,400	西川防水工業
182	TKSG-2025-06166	2025/4/4	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	給食室配膳室	給食室配膳室手洗い不具合	給食室配膳室手洗い下の足踏みから水漏れしている。	足踏み押し棒部からの水漏れがあり部品もしくは本体交換が必要 ※業者依頼概算 6 万円	143,550	田口水道株式会社
183	TKSG-2025-06435	2025/4/7	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	給食室搬入口	給食室搬入口シャッター異音	給食室搬入口のシャッター閉開時異音がしてシャッターが止まりそう。	搬入口のシャッタ上下動作には問題ないが異音がありシャッタ面が擦れて塗装が剥がれている。点検、調整が必要 ※業者依頼概算5万円	23,100	文化シャッターサービス株式会社
184	TKSG-2025-06550	2025/4/3	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	給食室天井	給食室天井から粉状の異物	給食室天井から粉状の物が少量落ちてくる。	天井の材質がアスベスト対応になる可能性があるので本格的な修理事はメンテナンス室にて計画するが、一旦今落ちてきそうな範囲のみ部分的に塗装をする様指示頂き業者へ手配。	520,300	新井建設工業株式会社
185	TKSG-2025-06551	2025/4/11	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	給食室外玄関	給食室外玄関下の鉄板老朽化	給食室外玄関下に敷いてある鉄板が老朽化で傷んでいる。	給食室外の地下ピットの蓋(編鋼板)が老朽して薄くなっているのを確認した、上に乗って動くと鉄板がかなりタワムので、鉄板の取り替えが必要。 業者対応(概算15万円)	152,900	岡田工業株式会社
186	TKSG-2025-06778	2025/5/20	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	体育館舞台上蛍光灯	体育館舞台上蛍光灯不点灯	体育館舞台上の蛍光灯(5ヵ所)不点灯。高さ4m上で施設の脚立では届かない。	高所作業のため業者対応が必要 蛍光灯は学校の物を使用 ※業者依頼概算4万円	36,300	株式会社ASK電設
187	TKSG-2025-06809	2025/6/6	[高砂包括]36_351360_米田こども園	2階	2階ゆり組教室の床捲れ	2階ゆり組教室のベランダ側の床が一部劣化していて捲れている。	教室の掃き出し窓近く内側に床の劣化している箇所を確認した、木製の床なので取り替え修理が必要。業者対応(概算7万円)	228,800	有限会社はりま装飾
188	TKSG-2025-06938	2025/6/5	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	給食室トイレ	給食室トイレ便器割れ	給食室トイレのレバーで水を流したら、便器あたりから水漏れしている。	便器とパイプの接合部にひび割れが有り排水時ひび割れから水が噴き出しているのを確認した、便器の構造上修復は困難と思われるので、取り換えが必要。業者対応(概算80万円)	46,200	有限会社森設備工業
189	TKSG-2025-06984	2025/4/3	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	体育館男子トイレ手洗い場	体育館男子トイレ手洗い場水漏れ	体育館男子トイレ手洗い場の流し下のパイプに穴が開いて水漏れしている。	体育館男子トイレの手洗い排水管腐食のため交換が必要※業者依頼概算5万円 3/21パイプが取れたと連絡あり。早急に対応依頼される。	52,800	有限会社森設備工業
190	TKSG-2025-07100	2025/6/19	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	体育館舞台の壁	体育館舞台正面の壁板浮き	体育館舞台正面の壁板が2ヵ所浮いている。	目視で 5 ヵ所のパネル(壁板)の浮きを確認した、修繕が必要。業者対応(概算60万円)	616,000	有限会社はりま装飾
191	TKSG-2025-07127	2025/4/4	[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	1年2組廊下側ガラス窓	1年2組廊下側ガラス窓ひび割れ	1年2組廊下側ガラス窓ひび割れ。ひびの入ったガラス窓は、割れてない方に寄せている。開いた所は段ボールで塞いでいる。	上段の強化ガラスが前面ひび割れて危険なため交換が必要※業者依頼概算5万円 ※危険なため窓サッシごと取りはずしている。	24,750	梶原ガラス店
192	TKSG-2025-07144	2025/7/15	[高砂包括]44_452210_高砂分署	1階事務室	1階事務室空調機不具合	1階事務室空調機不具合(エラーコード：LF) 電源の入り切りしても空調つかない。	床下点検集合して大股ガラスの交換 3/17 10時頃ダイセン訪問。ミキサー不良にてエラー発生。エアクリーナボックス接続ホース劣化ありの為交換必要。ミキサー洗浄にて仮復旧済 加部築5年下の給排水パイプの点検	38,599	株式会社ダイセン
193	TKSG-2025-07174	2025/5/16	[高砂包括]42_451110_市役所	分庁舎 2 階 議員控室?	分庁舎 2 階議員控室の空調機付近からの漏水	議員控室の空調機（ダイキン製）付近からの漏水で、加湿装置付近からの漏水	・機器メーカー点検が必要 ・加湿装置のエレメント交換＋点検費で、概算 1 5 万円	89,100	ダイキン工業株式会社
194	TKSG-2025-07221	2025/4/4	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	南校舎2F2年4組廊下側の窓ガラス	南校舎2F2年4組廊下側の窓ガラス割れ	南校舎2F2年4組廊下側の窓ガラス割れ。生徒の鞆が当たって割れたが、弁償案件ではない。養生はしてある。	2-4教室と廊下の間窓ガラス割れ 交換が必要※業者依頼概算2万円	13,860	梶原ガラス店
195	TKSG-2025-07249	2025/4/30	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	給食室	給食室シンクの水道管劣化	給食室入って直ぐのシンク横の水道管2ヵ所の劣化が酷い(シンク下錆、シンク横の保温材剥がれ、取り付け劣化)	保温材の劣化と配管の錆を確認した、配管のやり直しが必要と思われる。業者対応(概算30万円)	78,650	田口水道株式会社
196	TKSG-2025-07258	2025/6/30	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	西館4階消火栓ランプ	西館4階消火栓ランプカバー破損	西館4階消火栓ランプカバー破損。 給食用の台が当たったとの事。	西館4階消火栓のランプカバーが破損している。ランプカバー交換が必要 ※業者依頼概算 5 千円	6,402	防災アシスト
197	TKSG-2025-07260	2025/8/28	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	給食室	給食室配膳台劣化	給食室配膳台の下に付いている鉄板が劣化し?れている	鉄板が?れて曲がり土台の木材も腐敗して鉄板がいつ土台から?れ落ちてもおかしくない状態を確認した、早急に鉄板の交換と土台のやり直しが必要。業者対応(概算20万円)	179,960	宮本熔接工業所
198	TKSG-2025-07261	2025/4/24	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	給食室	給食室シンク下配管の錆	給食室東側3連シンクの下給排水管の錆が酷い	シンク下の配管のサビを確認した、配管のやり直し又は塗装の修繕が必要。業者対応(概算10万円)	56,100	有限会社森設備工業

No	管理番号	施工完了日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 (税込)	実施業者
199	TKSG-2025-07262	2025/8/21	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	給食室	給食室の床劣化	給食室の床がひび割れ、穴が数か所劣化している	床が劣化して、塗装がひび割れたり、穴が空いたりしているのを確認した、修繕が必要。業者対応(概算10万円)	99,000	前田塗装株式会社
200	TKSG-2025-07397	2025/9/22	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	3年2組	腰板破損	壁に穴が開いている（原因不詳）	3年2組腰板破損 交換が必要 ※業者依頼h概算6万円	39,600	有限会社はりま装飾
201	TKSG-2025-07428	2025/6/15	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	北館1階生徒通用玄関	北館1階生徒通用玄関扉不具合	北館1階生徒通用玄関扉不具合。 2年生下駄箱近くの扉の片方が勢いよく閉まる。	北館1階生徒通用玄関扉の埋め込み型ドアクローザの不具合により開閉に支障がある。経年劣化故障により交換が必要 ※業者依頼概算20万円	239,800	新井建設工業株式会社
202	TKSG-2025-07430	2025/4/11	[高砂包括]08_101370_阿弥陀地域交流センター	1F和室蛍光灯	1F和室蛍光灯不点灯	1F和室蛍光灯球替えても不点灯(1か所)	安定器不良のため灯具交換の必要あり。業者依頼概算5万円。	46,552	株式会社ASK電設
203	TKSG-2025-07748	2025/4/10	[高砂包括]19_301160_米田小学校	3F西渡り廊下の壁	3F西渡り廊下の壁板の凹み	3F西渡り廊下の壁板が凹んでいる	3F西渡り廊下の壁板が凹みの大きさ：10cm x 15cm 程。石膏ボード修繕の必要あり。業者依頼。概算 5 万円。	33,000	有限会社はりま装飾
204	TKSG-2025-07821	2025/4/1	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	職員玄関	職員玄関解錠施錠困難	職員出入口のカギの開閉がしにくい	職員出入口のカギが固く解錠施錠しにくい ※業者依頼概算1万円	3,850	有限会社オオタニ
205	TKSG-2025-07823	2025/6/15	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	体育館出入口	埋込ドアクローザ不具合	ドアの開閉が困難である（6か所）	地面が隆起しており扉、ドアクローザが正常に機能しない レベリングして修理が必要 ※業者依頼概算100万円	689,700	新井建設工業株式会社
206	TKSG-2025-07940	2025/5/23	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	北校舎2階3年4組	北校舎2階3年4組扉入口パッキン捲れ	北校舎2階3年4組扉入口(西側)パッキンが2か所捲れている。	北校舎2階3年4組扉入口(西側)パッキン2枚が下から捲れている。応急的に養生テープにて捲れ部を固定した。毎日使用する教室のため、パッキン部交換または修理の必要があり。業者対応。概算5万円。	36,960	有限会社はりま装飾
207	TKSG-2025-07973	2025/4/10	[高砂包括]42_451110_市役所	高砂市役所本庁舎屋上	チラーユニット①、④「故障コード52」故障発報	本庁舎屋上チラーユニットの1号機と4号機で、故障発報が有り停止	チラー保守業者（不二熱学サービス株式会社）に点検依頼実施。 各ストレーナー 清掃、不具合機械停止措置実施。概算15万	150,700	不二熱学サービス株式会社
208	TKSG-2025-08064	2025/4/3	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	2階職員室内BOXガス栓	2階職員室内BOXガス栓よりガス漏れ	ガス漏えい検査・設備点検にて発見。 2階職員室内BOXガス栓よりガス漏れ反応。	ガス漏れ調査の業者(大阪ガス：美樹工業)より修繕業者に依頼(大阪ガス：モノノ株式会社) ガス栓の取替が必要。概算 1万 4/3施工方法の変更により金額変更。概算3千円	3,234	大阪ガスネットワーク株式会社
209	TKSG-2025-08547	2025/4/2	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	西館1 F あすなろ教室3後扉カギ	西館1 F あすなろ教室3後扉カギ不具合	西館1 F あすなろ教室3後扉カギがかけにくい。	加錠出来ないう状態を確認した、錠内部が変形し取り付けビスが一本紛失している為、錠の取替えが必要。業者対応(概算 3 万円)。3/31施錠出来ない状態のため、マネージメント室に承認をもらい、先行修繕の手配を行った。	9,955	有限会社オオタニ
210	TKSG-2025-08551	2025/4/21	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	各教室掃除用具入れ扉	各教室掃除用具入れ扉不具合	掃除用具入れの扉が外れている。(1年1組西館2F・6年2組東館4F・あすなろ②西館1F)	木製扉で取り付け部分が劣化しているため取り付け直しが必要 ※業者依頼概算 5 万円	64,647	中谷建具木工芸
211	TKSG-2025-08553	2025/4/30	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	6年3組(東館4F)ランドセル置場	6年3組(東館4F)ランドセル置場仕切り板取付	6年3組(東館4F)ランドセル置場の仕切り板(1か所)取付依頼。	ランドセル置場 1 箇所の仕切り板紛失を確認。仕切り板再設置の必要あり。業者対応、概算10万。	33,000	有限会社はりま装飾
212	TKSG-2025-08554	2025/6/5	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	理科準備室水道蛇口	理科準備室水道蛇口水漏れ	理科準備室水道蛇口根元から水漏れして止められない。	準備室水道蛇口の水漏れを確認した、配管の取替えが必要。業者対応(概算20万円) 止水バルブの取替えはかなり手間がかかるので別案件でバルブ交換を行う(TKSG-2025-08558)	129,800	有限会社森設備工業
213	TKSG-2025-08578	2025/4/17	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	職員室蛍光灯	職員室蛍光灯不点灯	職員室蛍光灯球替えても不点灯	蛍光灯不点灯・灯具の安定器不良を確認。灯具交換の必要あり。業者対応、概算5万 4/1追加1台あり。計2台	69,472	株式会社ASK電設
214	TKSG-2025-08627	2025/5/1	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	東館階段	東校舎階段ノンスリップはずれ	滑り止めがはずれしている	東校舎階段ノンスリップが5箇所剥がれ、はずれがあり修繕が必要 ※業者依頼概算 6 万円	60,500	有限会社はりま装飾
215	TKSG-2025-08678	2025/4/30	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	6年3組(東館4F)天板ささくれ	6年3組(東館4F)ランドセル置場の天板ささくれ	6年3組(東館4F)ランドセル置場の天板ささくれ修復。	ランドセル置場の天板ささくれを確認。天板の補修修繕の必要あり。業者依頼、概算10万	85,800	有限会社はりま装飾
216	TKSG-2025-08783	2025/4/10	[高砂包括]42_451110_市役所	市役所内	人事異動に伴う電話再配置工事	人事異動に伴う電話再配置対応（本庁舎1F～4F）	各階の配置計画に従い通信設備工事を行う 業者依頼、概算55万	531,300	株式会社ニチワ
217	TKSG-2025-08801	2025/9/26	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	南棟屋上	南棟屋上棟屋扉変形	南棟屋上の棟屋扉の枠が変形して普通に閉まらないので引っ張って鍵を掛けている	扉枠のサッシが異様な形で変形して扉が閉まらないのを確認した、原因は台風時の強風で扉を煽られて壁に当たり変形したのではないかと思います、サッシの取替えが必要。業者対応(概算20万円)	39,600	有限会社はりま装飾
218	TKSG-2025-08822	2025/5/10	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	中棟	中棟タブレット保管庫専用コンセント設置	タブレット保管庫専用コンセントの新設依頼。 中棟1階西端教室（R7年度 特別支援教室）現在、延長コード等を使用して仮に電源を繋いで使用。	中棟1F あおぞら教室にタブレット用専用コンセントの設置が必要 ※業者依頼概算6万円	57,200	戸崎電機株式会社
219	TKSG-2025-08834	2025/5/9	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	職員室電話機	職員室の電話機通話音不具合	職員室の全ての電話機通話音が小さい	他所の電話機と入れ替えると通話できる。本体の故障で本体交換が必要。電話機入れ替えは設置業者を通してのみ可能。※業者依頼概算8万円	99,000	難波電話電気工業株式会社
220	TKSG-2025-08838	2025/4/24	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	プール手洗い場	プール手洗い場水漏れ	プール手洗い場で水漏れ。今回の検針で水量が増えていることが判明。辺りに水溜りもある。	手洗い場の裏が水漏れを確認した、水栓の付け根フレキブルがめくれから水漏れの確認、配管取り替えが必要。業者対応(概算5万円) 手洗い場内の止水栓で水漏れを止めた。計量メータを5分間確認して針が動いていなかったのを水漏れ箇所は別にはかきと使用。	46,200	有限会社森設備工業

No	管理番号	施工完了日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 (税込)	実施業者
243	TKSG-2025-10510	2025/6/19	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	南棟4階6年1組	南棟4階6年1組後扉の鍵破損	南棟4階6年1組の後扉の鍵の一部分が壊れて動いている	鍵の部品が本体から分離して動いているのを確認した、鍵本体もかなり老朽しているので、交換が必要。業者対応(概算3万円)	9,955	有限会社オオタニ
244	TKSG-2025-10590	2025/4/18	[高砂包括]42_451110_市役所	会計課・総務部	人事異動に伴う追加工事	4月人事異動後に会計課のPHS内線1台設置と総務部で不要な電話1台の撤去と番号削除の追加工事の指示をマネジメント室から頂いた。	工事業者ニチワへ工事を依頼した。 包括対応修繕 概算5万	57,200	株式会社ニチワ
245	TKSG-2025-10697	2025/6/30	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	南校舎3F1年1組	南校舎3F1年1組床浮き	南校舎3F1年1組の床が浮いている。	床タイルの剥げ及び欠けが数か所教室内に確認。床タイル修繕の必要あり。業者対応。概算5万円。	92,400	有限会社はりま装飾
246	TKSG-2025-10773	2025/6/14	[高砂包括]31_351320_荒井こども園	乳児用トイレ壁	乳児用トイレ壁不具合	乳児用トイレの壁に穴が開いている。	乳児用トイレの壁に5cm程の穴。穴の補修の必要あり。業者対応。概算5万円。	16,500	有限会社はりま装飾
247	TKSG-2025-10780	2025/6/30	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	西棟東棟床	西棟と東棟の床に剥がれ割れあり	西棟と東棟の床に剥がれや割れがあり児童がつまずいて転倒するおそれがある為修繕の依頼がありました。	西棟と東棟の床に複数の剥がれや割れ箇所を確認。補修修繕の必要あり。業者依頼。概算10万円。	99,000	有限会社はりま装飾
248	TKSG-2025-10898	2025/6/10	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南校舎1F第一理科室水道	南校舎1F第一理科室水道蛇口水量不足	南校舎1F第一理科室全ての蛇口の水量が少ない。	水量が少ないのを確認した、4口の止水栓で4口蛇口を開けると1口からしか水が出ない、原因は配管のサビによるつまりと思われる、詰まりの場所を特定するのに配管の分解と修理が必要、業者対応(概算30万円)	129,800	有限会社森設備工業
249	TKSG-2025-10899	2025/5/15	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南校舎2 F 図工室鍵	南校舎2 F 図工室鍵不具合	南校舎2 F 図工室の鍵がかけにくい(差し込むタイプの鍵)	鍵を差し込む回転させた時に動きが緩慢(ロックひたひたひなかかり)なのを確認した、原因は鍵の老朽だと思われるがかなり汚れも目立っていたので洗浄＋位置調整を行ったが改善しないので、内部調整または取り替えが必要。業者依頼(概算3万円)	15,400	有限会社オオタニ
250	TKSG-2025-11073	2025/6/20	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	職員室入口ドア	職員室入口ドア不具合	職員室入口ドアのビニール部分、手が入るほど破損している。	職員室出入口引き違いドアパッキンが破れており交換の必要がある ※業者依頼概算2万円	46,200	有限会社はりま装飾
251	TKSG-2025-11140	2025/9/29	[高砂包括]32_351310_高砂こども園	1階さくら組	1階さくら組網戸建付けが悪い	1階さくら組網戸の建付けが悪く、倒れそう。	戸車が破損しているのを確認した、動きが悪いのは戸車が原因と判断される為、とぐるまの交換が必要、内製対応 園長先生がさくら組以外も動きが悪いと連絡あり、台数の確認を依頼した 1台1台の状況や壊れ具合がわかり、劣化がひどいものを確認し、修繕又は取り替え必要。業者対応(概算2万円)	22,000	有限会社はりま装飾
252	TKSG-2025-11143	2025/4/28	[高砂包括]32_351310_高砂こども園	1階トイレ	1階大人用トイレ扉緩み	1階大人用トイレ扉が緩んでいる。	4/25施設に大人トイレが1か所の為、業者からいつ壊れてもおかしくない状態の連絡あり。フェードアウト室に申請する前に修繕室への許可を頂	13,200	有限会社オオタニ
253	TKSG-2025-11170	2025/4/23	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	職員室放送設備	職員室放送設備不具合	職員室からの校内放送ができない。放送室からの校内放送はできる。	職員室内にあるマイクから放送できない 天順や押しボタンには異常がなく故障診断ができないため業者依頼概算3万円	38,500	今栄通信有限会社
254	TKSG-2025-11268	2025/7/7	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	体育館女子トイレ手洗い	体育館女子トイレ手洗い不具合	体育館女子トイレ手洗いの水が出ない。	手洗いの水栓がつかず水が出ていないのを確認した、原因は配管に水が来ていないのが原因で自動水栓は正常、施設側もいつから出ないのか不明との事、止水栓は開いているので、配管の詰まりと思われるので配管のやり直しが必要。業者依頼(概算3万円)	129,800	有限会社森設備工業
255	TKSG-2025-11278	2025/6/15	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	校舎1F児童玄関	生徒玄関ドアの開閉が困難	玄関ドアを開閉する時にドアが擦れる	生徒玄関ドア2ヶ所が開閉困難である。埋め込みドアクローザが錆で腐食しており、床を研ってドアクローザの入れ替えが必要 ※業者依頼概算30万円	638,000	新井建設工業株式会社
256	TKSG-2025-11386	2025/7/31	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	職員室スライド扉	職員室スライド扉不具合	職員室スライド扉の開閉が重い。 TKSG-2025-03422(宮本溶接)で修繕したが、再度不具合発生。	修繕を繰り返しているため扉の交換が必要 ※業者依頼概算150万円受注生産のため	773,300	新井建設工業株式会社
257	TKSG-2025-11433	2025/9/9	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	校庭	校庭遊具のブランコのチェーン連結部分が錆びている	校庭遊具のブランコのチェーンの連結部に錆が多いが強度的に心配なので一度見てほしい	チェーンの上部連結の部品に錆が多いのを確認した、宮本溶接に点検してもらい、劣化があれば交換する必要あり ブランコ座面と地面との高さが15センチほどしかなく生徒の転倒の危険性があるため、錆の除去と適切な高さに調整が必要あり。業者対応。概算6万円	327,412	宮本溶接工業所
258	TKSG-2025-11435	2025/7/5	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	体育館の前	体育館前の花壇のレンガに亀裂あり	体育館前の花壇のレンガに亀裂があるがレンガが倒れないか心配	レンガの亀裂を確認した、すぐに調整が必要あり。業者対応。概算6万円 崩れかけている花壇の隅部分の土を一度取り除き、内科でL型金物で補強を行う修繕予定(目録金額約6万円)。全体改修の場合は中棟2階1年4組教室にタブレット専用コンセントがないため新設が必要	60,500	丸山造園土木株式会社
259	TKSG-2025-11458	2025/5/10	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	中棟2F 1-4教室	タブレット専用コンセント設置依頼	中棟2Fの1年4組教室にタブレット専用コンセント設置依頼	※業者依頼概算6万円	71,500	戸崎電機株式会社
260	TKSG-2025-11533	2025/5/30	[高砂包括]44_452210_高砂分署	高砂分署車庫	車庫内のダクト不具合	車庫内の排気ダクトが破れている。	排気蛇腹ホースが破れているため交換が必要 ※業者依頼概算10万円	363,000	有限会社明環
261	TKSG-2025-11577	2025/6/2	[高砂包括]38_351380_北浜こども園	2F幼児用トイレ	便器から水漏れ	流すと水漏れする	洗浄水を流すと便器への配管継ぎ目から水漏れあり。配管、パッキン交換の必要がある ※業者依頼概算3万円	17,600	有限会社明環
262	TKSG-2025-11678	2025/6/9	[高砂包括]22_301180_北浜小学校	北棟3階図書室	図書室床剥がれ	図書室の床がはがれており危険な状態	北棟3F図書室の床(長尺シート)が剥がれておりつまづく危険がある。貼り替え、修繕が必要 ※業者依頼概算10万円	99,990	有限会社はりま装飾
263	TKSG-2025-12101	2025/5/20	[高砂包括]05_101340_中筋地域交流センター	浄化槽	浄化槽本体及びフロアー不良	フロアーのゴムパッキンは破れまた本体の老朽化もあることから交換が必要	フロアーの交換を保守点検業者（有限会社播磨清掃へ依頼予定）見積金額89,100円（税別）	89,100	有限会社播磨清掃
264	TKSG-2025-12162	2025/4/23	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	米田西小学校1F事務室給湯器	1F事務室給湯器出湯不良	1F事務室の給湯器のお知らせランプ(赤)常時点滅し出湯しない。	事務室の給湯器(大阪ガス「ワフア」型番JSS-H911)のお知らせランプ(赤)の常時点滅を確認。常時赤ランプ点滅「インターロック・安全装置作動の表示」を大阪ガスに確認、サービスマン対応案件につき業者対応します。概算5万円	8,800	株式会社ガスセンター長谷川

No	管理番号	施工完了日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 (税込)	実施業者
265	TKSG-2025-12261	2025/5/22	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	1階たけのご学級	1階たけのご学級蛍光灯不点灯	1階たけのご学級蛍光灯、球替えても不点灯。	蛍光灯を替えても点灯しないのを確認した、長時間点灯させても点滅したりサージ音が大きくなる器具もあるとの事で確認は出来なかったが、原因は安定器の劣化と思われる、2台の照明器具取替が必要。業者対応(概算40万円)	86,900	株式会社ASK電設
266	TKSG-2025-12263	2025/5/30	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	2階多目的室①	2階多目的室①後方扉鍵不具合	2階多目的室①後方扉の鍵が動かない。現在施錠している状態でテープを貼って使用中止中。	多目的室に4ヶ所鍵が付いているが、3ヶ所の鍵がどうにか機能するが、ネジがなかったり、本体が変形したしている、原因は劣化と思われる、交換が必要。業者対応(概算5万円)	22,000	有限会社オオタニ
267	TKSG-2025-12265	2025/6/17	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	体育館	体育館後方の壁から雨漏り	体育館後方の壁から雨水が滴っている。	雨漏り跡を確認した、前回(3/15元丁カ)の雨漏り跡と同じ場所なので、修繕箇所を確認して、違う場所の防水修繕が必要。業者対応(概算10万円)	99,000	株式会社ヨシタケ
268	TKSG-2025-12283	2025/5/24	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	北棟1F職員室まえ天井	職員室前天井ボード汚損	職員室前天井が雨漏れで汚損、破損している	北棟1F職員室まえ天井が雨漏れで汚損、破損しており取り替え修繕の必要がある。 ※業者依頼概算10万円	78,100	株式会社ヨシタケ
269	TKSG-2025-12331	2025/5/2	[高砂包括]42_451110_市役所	本庁舎 2 階	トイレ・授乳室の誘導サイン設置	2 階通路へ授乳室への誘導案内設置とトイレ入口前の点字表示板へ、男子トイレ内に設置したベビーベッドの表示を追加する様ご指示があった。	マネジメント室様から紹介頂いた施工会社「株式会社COREーCUBE」様よりサイン案と見積書を頂きマネジメント室様に内容確認し確定した。見積金額：税込み 2 5 3 千円	253,000	株式会社CORE・CUBE
270	TKSG-2025-12344	2025/6/5	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	校長室	手洗い排水詰まり	手洗いの排水ができない	2F校長室の手洗いボウルの排水ができない ラバーカップ、管ツール使用したが流れない。※業者依頼概算 5 万円	125,400	有限会社森設備工業
271	TKSG-2025-12493	2025/5/30	[高砂包括]31_351320_荒井こども園	1F幼児トイレ	ロータンクつけ根から水漏れ	洗浄水を流すと水漏れする	ロータンクのつけ根より水漏れしており部品交換が必要 ※業者依頼概算 2 万円	14,300	有限会社明環
272	TKSG-2025-12508	2025/9/22	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	保健室	保健室照明不具合	保健室照明が暗い。改善策があればお願いしたい。	窓にカーテンを付けている(窓のカーテン)状態で薄暗いのを確認した、カーテンを開けても部屋の廊下側は薄暗いので現状部屋に2台の天井照明が付いているが、部屋の中央に1台照明を追加すれば解消できると思われ業者対応(概算2万円)原因は折板室根からの漏水が原因でタイル割れになっていた。	55,000	株式会社ASK電設
273	TKSG-2025-12557	2025/5/9	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	体育館出入口	玄関軒先天井より雨漏れ	雨の日に天井より雨漏れする	タイル貼り替え前に折板屋根からの漏水を留める必要がある。※業者依頼概算 2025年12327で2025年に対処していたが休田となっていた条件。原因は上部折板屋根からの漏水で壁やタイルに浸水し、またタイルの勾配が悪くタイル割れに繋がっていた。上部雨漏れ修繕後にタイル張り直しが必要とする。※業者依頼概算15万円	41,800	西川防水工業
274	TKSG-2025-12571	2026/2/5	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	体育館	体育館出入口タイル割れ	体育館の出入口タイルが割れている		139,700	株式会社ヨシタケ
275	TKSG-2025-12834	2025/7/22	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	4階西手洗い場	4階西手洗い場壁ひび割れ	4階西手洗い場壁ひび割れしており、25cmほどの破片が落ちてきた。まだ5cmのほど残っているとのこと。	4F手洗場が爆裂により破損している。危険のないように修繕が必要※業者依頼概算5万円	45,100	有限会社はりま装飾
276	TKSG-2025-13013	2025/7/22	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	西側階段	西側階段滑り止め剥離	西側階段(2F～3F)滑り止めがーカ所?がれかけている。	西側階段の2階踊り場近くの滑り止めが右側3分の1?れているのを確認した、原因は劣化と思われる。取り換えが必要。業者対応(概算5万円)	29,700	有限会社はりま装飾
277	TKSG-2025-13052	2025/5/30	[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	北館1階男子トイレ	北館1階男子トイレ水が止まらない	北館1階男子トイレ 2 箇所（一番手前小便器と手前から 3 番目)の止水不良。	入口側の男子トイレ止水不良を確認。センサ部を正常品と交換しても改善せず。修繕の必要あり。現在使用中止中。業者依頼。概算5万円。	22,660	有限会社明環
278	TKSG-2025-13070	2025/9/5	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	武道場部室	武道場部室の棚不具合	武道場部室の棚の底が抜けていたり、仕切り板が破損している。	武道場部室の棚が多々破損しており修繕の必要がある。※業者依頼概算10万円	170,500	有限会社はりま装飾
279	TKSG-2025-13133	2025/6/4	[高砂包括]50_101350_曽根地域交流センター	屋外	屋外倉庫鍵破損	屋外倉庫の鍵が壊れているので、開けられない。警察にも相談したとの事。	鍵を回しても反応しないのを確認した、原因は外部から鍵の何らかの衝撃を与えたと思われる、鍵の取替えが必要。業者対応概算 1 0 万円(マネジメント室に普段通りの対応の了解済み)	22,000	有限会社オオタニ
280	TKSG-2025-13476	2025/6/11	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	2F職員室	2F職員室天井蛍光灯器具チラツキ点灯	2F職員室中央の蛍光灯器具の蛍光灯を交換してもチラつく。	職員室灯具の断続的なチラツキを確認。安定器の劣化が原因と思われる為灯具の取り替えが必要。業者対応(概算 5 万円)。	34,361	株式会社ASK電設
281	TKSG-2025-13553	2025/9/22	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	4F図書室床カーペット	4F図書室床カーペット?がれ	4F図書室床カーペットが数ヵ所?がれている。	図書室内のカーペットが数カ所剥がれており蹟などの危険があり修繕が必要※業者依頼概算10万円	47,300	有限会社はりま装飾
282	TKSG-2025-13579	2025/6/4	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	プールシャワー	プールシャワー水漏れ	プールの水栓を開けたところシャワーから水漏れしている。	シャワーへ給水している配管のボールバルブが完全閉止できないため水漏れしている状態。要交換※業者依頼概算 6 万円	86,900	有限会社明環
283	TKSG-2025-13650	2026/2/16	[高砂包括]32_351310_高砂こども園	駐車場	駐車場門のストッパー不具合	駐車場門のストッパーが4ヵ所のうち1ヵ所固定できない。	門扉のフランス落としが門扉ごと変形しているのを確認した。原因は劣化と思われる、修理又は交換が必要。業者対応(概算10万円)	42,680	有限会社はりま装飾
284	TKSG-2025-13659	2025/8/20	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	給食室	給食室天井追加塗装工事	天井面吹付け材の剥がれによる異物混入防止対策で実施のTKSG-2025-06550,09765案件分でのごり天井面の塗装追加工事を行うこととなった。	追加未塗装部分の塗装が必要約60㎡ ※業者依頼概算50万円	918,500	新井建設工業株式会社
285	TKSG-2025-13738	2025/7/24	[高砂包括]19_301160_米田小学校	運動場トイレ	排水管より水漏れ	排水管から水漏れしている。保護者用トイレなので修理してほしい。	運動場トイレ手洗い排水管が腐食して穴が開いているため水漏れしている。U字管とキセル管の交換が必要※業者依頼概算 2 万円	16,500	有限会社明環
286	TKSG-2025-13907	2025/5/17	[高砂包括]31_351320_荒井こども園	建屋全体	電気点検時絶縁不良	電気点検で絶縁不良があると指摘を受けた	保安協会の電気点検で絶縁抵抗値が0Ωで漏電の可能性がある」と指摘を受けた。詳細な調査が必要。※業者依頼概算20万円	19,800	戸崎電機株式会社

No	管理番号	施工完了日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 (税込)	実施業者
287	TKSG-2025-13927	2025/5/7	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	職員室ドア	職員室ドア鍵不具合	職員室ドアの鍵はかかるが、空回りして開けることができない。その為、違うところから入室するためセコムが反応してしまうとの事。	職員室ドアの鍵が施錠できるが解錠できない。ドアの高さが違うがドアは別件で不具合対応中。鍵のみ業者依頼	4,400	有限会社オオタニ
288	TKSG-2025-13951	2025/6/28	[高砂包括]34_351340_中筋こども園	2Fホール北側入口天井	2Fホール北側入口天井雨漏り	2Fホール北側入口天井雨漏り。前日の降雨の影響です。	昨年度と同じ場所がかつらの雨漏りを確認して、原因は屋上の防水シートからの漏水と思われるが、これと言って分る場所が見当たらない(昨年もう一昨年もはっきりとは分からず定期的に修繕した)、今回は大きな範囲で修繕が必要。業者対応(概算10万円)	181,500	西川防水工業
289	TKSG-2025-14107	2025/7/7	[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	2階廊下	2階廊下誘導灯不点灯	消防設備保守点検にて指摘あり。 2階廊下誘導灯不点灯。テストで紐を引っ張っても不点灯。	2階避難口B級誘導灯非常予備電池容量不足の為、非常用予備電池の取替が必要。 保守点検業者に依頼、概算2万	20,680	株式会社東洋商会
290	TKSG-2025-14274	2025/7/19	[高砂包括]31_351320_荒井こども園	1F廊下	レピータ盤コンセント破損	レピータ盤のコンセントが割れている	レピータ盤内のコンセントが割れており修繕の必要がある。※業者依頼概算10万円	16,500	戸崎電機株式会社
291	TKSG-2025-14275	2025/7/8	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	北棟屋上塔屋西	北棟屋上塔屋西側の防水シート亀裂	伊保南小学校の北棟屋上塔屋西側の防水シートに亀裂がある。	伊保南小学校の北棟屋上塔屋西側の防水シートに亀裂がある。シートの補修の必要。業者依頼。概算10万円。	170,500	西川防水工業
292	TKSG-2025-14278	2025/6/2	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	北棟4階東階段踊り場	北棟4階東階段踊り場の天井雨漏り	北校舎4階東階段踊り場の天井から雨漏り(昨年連絡した同じ場所)	東階段の踊り場の天井に水溜まりを確認して、天井がつつ落ちて出来た水溜まりとの事なので、昨年4月に発生した場所と同じなので、屋上の棟屋部分の変性シリコンで修正した箇所が怪しい為、その周辺を防水処理する必要がある。業者対応(概算10万円)	38,500	西川防水工業
293	TKSG-2025-14283	2025/6/2	[高砂包括]34_351340_中筋こども園	北棟の屋上	北棟屋上の防水シート劣化	北棟屋上の防水シートの劣化で屋上全体に穴が空いている	穴が空いているのを確認した。原因は防水シートの耐久年数を過ぎていると思われる、無粋シートの張替が必要(部分修正では対応しきれないと業者からの返事)。業者対応(概算10万円)	99,000	西川防水工業
294	TKSG-2025-14468	2025/6/10	[高砂包括]42_451110_市役所	分庁舎厨房	分庁舎厨房機器の破損	厨房機器（マルゼン）コンロの五徳部分が亀裂が入り破損している	厨房機器（マルゼン）コンロの五徳部分が破損しているので取り換えが必要 概算5万	7,700	有限会社明環
295	TKSG-2025-14545	2026/2/16	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	職員室・保健室	職員室・保健室ドアバックン不具合	職員室・保健室ドアバックンが破れていて、勢い良く閉まる。	職員室と保健室のドアバックンが破れており交換する必要がある。業者依頼概算 3万円	99,999	有限会社はりま装飾
296	TKSG-2025-14880	2025/5/30	[高砂包括]19_301160_米田小学校	西館1F学童トイレ	西館1F学童トイレ鍵の不具合	西館1F学童トイレ(男子2ヵ所・女子1ヵ所)扉鍵の不具合	学童トイレの男子 1 箇所と女子 1 箇所の鍵破損、女子トイレ扉バックン破れ 1 箇所を確認。 鍵破損のため交換等修繕の必要あり。業者依頼。概算 5 万円。	27,500	有限会社オオタニ
297	TKSG-2025-15073	2025/5/30	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	職員室排煙窓	職員室排煙窓開閉不具合	職員室排煙窓のレバーが動かなくなり、開閉ができない。	排煙窓の操作レバーが回くて窓の開閉が出来ないのを確認した、操作回路の修繕が必要。業者対応(概算10万円) ※排煙窓のためその場で緊急修繕	68,200	新井建設工業株式会社
298	TKSG-2025-15100	2025/6/30	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	中館2階1年1組廊下消火栓カバー	中館2階1年1組廊下消火栓カバー破損	中館2階1年1組廊下消火栓カバーが破損した。	中館2階1年1組消火栓のランプカバーが破損している。ランプカバー交換が必要 ※業者依頼概算 5 千円	6,402	防災アシスト
299	TKSG-2025-15238	2025/5/14	[高砂包括]36_351360_米田こども園	1F吹き抜け下	吹き抜け部分の排水ができない	吹き抜け部分に水が溜まっている。	1F吹き抜け部分下の雨水排水が詰まって排水ができない。排水口を探して排水する必要がある。※緊急業者依頼概算 3 万円	11,000	有限会社森設備工業
300	TKSG-2025-15331	2025/7/24	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	給食室壁	給食室壁?がれ	ワゴンが接触して給食室壁?がれている箇所がある(牛乳保管庫近く・中央柱辺り)	給食室内の壁 5 箇所が剥がれており、塗装しても台車などが当たるため異物混入対策が必要※業者依頼概算 7 万円	93,500	有限会社はりま装飾
301	TKSG-2025-15777	2025/6/2	[高砂包括]39_353110_高砂児童学園	相談室屋根裏	相談室屋根裏から獣臭がする	相談室屋根裏でアライグマが出産したようで獣臭が漂う。	侵入防止策が必要 ※業者依頼概算10万円 ※天井裏の駆除については幼児保育課にて実施する事が決まっており、屋上対策は同時進行が必要です	33,000	環境管理株式会社
302	TKSG-2025-15786	2025/8/1	[高砂包括]32_351310_高砂こども園	屋根	雨水侵入防止（メッシュシート設置）	雨量が多いと中庭に降った雨水で通路が水浸しになるので、雨降りの日は足元が滑って危険なので、何とかして欲しい	中庭の吹き抜けから、吹き降りの雨が侵入する為、侵入防止工事が必要。業者対応(概算50万円)	506,000	有限会社スミタ建工
303	TKSG-2025-16028	2025/7/9	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	体育館	体育館天井から雨漏り	体育館天井から雨漏り。(ステージ側向かって右側) 先週金曜日の雨で、土曜日使用する時に水溜まりがあった。	体育館天井からの雨漏り。 ステージから一番前列の右側の照明下に 1 畳程の水溜まりが出来ていたとのこと(清掃済みのため現認出来ず)。漏水調査修繕の必要あり。業者依頼 概算5万円	38,500	西川防水工業
304	TKSG-2025-16105	2025/7/7	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	南校舎3階	南校舎3階窓枠ささくれ	南校舎内手摺のささくれで生徒がケガして病院で治療中とのこと。現地確認し、手摺全般を点検し対応予定	南校舎の3F教室窓木枠(廊下側)のささくれに詰めめの間に刺さり生徒が緊急入院した事案あり、南校舎3Fに教室窓木枠の複数の劣化が見られ。窓木枠の補修の必要があり。業者依頼。概算10万円。	86,900	有限会社はりま装飾
305	TKSG-2025-16356	2025/8/20	[高砂包括]19_301160_米田小学校	米田小学校給食室	米田小学校給食室の床剥離	米田小学校給食室床の防水塗りの剥離や欠けている箇所の修繕をしてほしい。	給食室床の防水塗りの剥離や欠けている箇所を確認。補修の必要あり。業者依頼。概算10万円。	59,400	有限会社はりま装飾
306	TKSG-2025-16358	2025/8/20	[高砂包括]19_301160_米田小学校	米田小学校給食室	給食室下処理室の戸枠腐食	給食室下処理室入口の戸枠が腐食。	下処理室入口の内側の木枠腐食のため虫発生と衛生面から同接の網戸(内側)と木枠の取り外しの必要あり。業者依頼。概算5万円。	33,000	有限会社はりま装飾
307	TKSG-2025-16775	2026/2/16	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	体育館	体育館の網戸の網が破れている	体育館の1階教官室の網戸、2階数か所の網戸の網が破れているのを補修して欲しい、あと2階に網戸が放置してあるのを窓につけてほしい	網戸はずれが 3 枚、破れが 4 枚あり補修が必要。破れのみ業者依頼概算4万円	35,200	有限会社はりま装飾
308	TKSG-2025-16808	2025/6/24	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	給食室下処理室	給食室下処理室足踏み式手洗い水漏れ	給食室下処理室足踏み式手洗い配管より水漏れしている。	フットベタルの上から水漏れを確認した、分解して、水漏れ箇所を修正する必要がある。業者対応(概算 2 万円)1次対応でネジの緩みを追い締めして一時的に水漏れを止めた	11,000	有限会社明環

No	管理番号	施工完了日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 (税込)	実施業者
309	TKSG-2025-16816	2025/7/24	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	南館3階男子トイレ	南館3階男子トイレ掃除用流し水漏れ	南館3階男子トイレ掃除用流しから水漏れしている。	SKの配管付け根から水漏れしているのを確認した、配管とボウルの接合部がガタガタしてパッキンが押さえていないので水漏れしている、修理または配管の交換が必要、業者対応(概算10万円)	55,000	有限会社明環
310	TKSG-2025-16868	2025/7/10	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	2F・3F廊下手すり	2F・3F廊下手すりの留め具破損	2F廊下(西校舎男子トイレ前)・3Fわたり廊下の手すり留め具が外れている。	2F廊下(西校舎男子トイレ前)・3Fわたり廊下の手すり留め具金具の溶接部破断確認。補修の必要あり。業務対応。概算5万円	5,500	宮本熔接工業所
311	TKSG-2025-16893	2025/7/3	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	南館3階男子トイレ	南館3階男子トイレ小便器不具合	南館3階男子トイレ小便器1台フラッシュバルブのピストン部が無く、使用禁止状態。	フラッシュバルブのピストンが無く、止水栓で水を止めているのを確認し、施設担当者に聞いても原因は不明との事、隣のピストンを使って、使用できるか確認はしたので欠損部品の取付で使用できるので、取り付け必要、業者対応(概算3万円)	10,450	有限会社明環
312	TKSG-2025-16918	2026/3/31	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	北棟2階3年2組	北棟2階の3年2組の壁の腰板が動く	北棟2階の3年2組の教室内壁の腰板の固定が緩み全体的に板部分が押さえると動く	腰板がガタつくのを確認した、老朽が原因と思われる、修理が必要。業者対応(概算5万円)	35,159	有限会社はりま装飾
313	TKSG-2025-16974	2025/8/20	[高砂包括]19_301160_米田小学校	米田小学校給食室	給食室とエキスパンションの床剥離	米田小学校給食室床の防水塗りの剥離や欠けている箇所を修繕をしてほしい。	給食室とエキスパンション部の床の剥離、欠欠けを確認。修繕の必要あり。業者依頼。概算10万円。	74,800	有限会社はりま装飾
314	TKSG-2025-17001	2025/8/1	[高砂包括]10_153110_高砂市教育センター	入口床	入口床タイル?がれ	入口床タイルが数枚?がれている。	入口タイル計5枚剥がれヒビ欠け確認。使用者の転倒等の危険性のため、交換修繕の必要。業者依頼。概算5万円。	55,000	有限会社はりま装飾
315	TKSG-2025-17093	2025/5/30	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	特別支援教室	特別支援教室窓ガラスひび割れ	特別支援教室網入り窓ガラスひび割れ。養生はしてある。	特別支援教室「みどり4」の網入り窓ガラスひび割破損確認。教室につき交換修理の必要あり。概算5万円。	29,700	梶原ガラス店
316	TKSG-2025-17132	2025/7/7	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	南校舎2階	南校舎2階窓枠ささくれ	手摺のささくれで生徒がケガして病院で治療中とのこと。現地確認し、手摺全般を点検し対応予定	南校舎の3F教室窓木枠(廊下側)のささくれにが詰めの間に刺さり生徒が緊急入院した事案あり、南校舎2Fに教室窓木枠の複数の劣化が見られ。窓木枠の補修の必要があり。業者依頼。概算10万円。	82,500	有限会社はりま装飾
317	TKSG-2025-17134	2025/7/7	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	南校舎1階	南校舎1階窓枠ささくれ	南校舎3階内手摺のささくれで生徒がケガして病院で治療中とのこと。現地確認し、手摺全般を点検し対応予定	南校舎の3F教室窓木枠(廊下側)のささくれにが詰めの間に刺さり生徒が緊急入院した事案あり、南校舎1Fに教室窓木枠の複数の劣化が見られ。窓木枠の補修の必要があり。業者依頼。概算10万円。	66,000	有限会社はりま装飾
318	TKSG-2025-17166	2025/7/27	[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	ブレーカー	1階トイレ照明回路ブレーカー遮断	1階のブレーカーが時々トリップし、1階男子と女子のトイレ照明が消えるので修繕して欲しいと連絡があった。	現場確認の結果、分電盤ブレーカNo.8(男/女・多目的トイレ)の配線で男子トイレ内の照明と洗面所上間接照明回路の絶縁不良が原因のため、配線入れ替えが必要。業者依頼。概算8万円。	71,500	株式会社ASK電設
319	TKSG-2025-17298	2025/5/24	[高砂包括]29_301310_学校給食センター	調理室	7号窯排気側蒸気管蒸気漏れ	床と配管部分から蒸気漏れ。 7号釜止めても、他の釜を作動すれば、蒸気漏れしている。	床から立ち上がった部分からの蒸気漏れが、ラッキング内配管のサビ腐食により発生しているため、補修を三枝設備へ依頼。 業者依頼、概算10万	96,800	株式会社三枝設備工業所
320	TKSG-2025-17365	2025/10/4	[高砂包括]31_351320_荒井こども園	建屋全体	分電盤絶縁不良	関電保安協会点検時に絶縁不良の指摘あり	TKSG-2025-13907に付随する案件で絶縁不良を改善するためにサーキットブレーカをELB（漏電ブレーカ）に変更する必要がある。※業者依頼概算50万円	45,100	戸崎電機株式会社
321	TKSG-2025-17470	2025/10/2	[高砂包括]32_351310_高砂こども園	2F洗面所	2F洗面の器ひび割れ	2Fにある洗面所の器がひび割れているので補修をお願いしたい。	洗面ボウルにひび割れを確認した、全体の1/4割れているので修理または交換が必要。業者依頼(概算5万円)	53,900	有限会社森設備工業
322	TKSG-2025-17501	2025/6/6	[高砂包括]39_353110_高砂児童学園	玄関水道	玄関水道水漏れ	昨日夕方に玄関水道の地面辺りから水が湧き出ていることを職員が確認した。 水溜まりもできている状態で、早急に確認をお願いしたい。	敷地内の立水栓の地面より水が溢れてくる。 立水栓根元から漏れており修繕が必要 ※業者依頼概算5万円	10,890	有限会社明環
323	TKSG-2025-17517	2025/8/29	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	正門インターホン	正門インターホン不具合	正門インターホンが誤作動する。押されていないのに呼出し音が鳴る。	正門と中門のインターホンを検証してみたが、連絡の妨げに状態にはならなかった、原因が不明(以前も同じ状態で連絡あり保留案件)な為東門と中門のインターホン子機を交換えて経過観察とする。(連絡の症状が悪化する場合は東門と中門の子機を交換する)内訳は、東門子機が出力不良にて手動で通話録音をできるように、簡易通話録音装置を取り付ける。業者依頼、概算5万円 ※録音装置は、安全な製品を使用	359,687	株式会社ASK電設
324	TKSG-2025-17783	2025/6/30	[高砂包括]42_451110_市役所	本庁舎4階電話交換室	本庁舎4階電話交換室簡易通話録音器取付	簡易通話録音装置を3台分取付	職員室のカギが外から解錠施錠できない TKSG-2025-13742で以前調節したが鍵屋による対応が必要※業者依頼概算1万円※マネジメント了承済み	42,900	株式会社ニチワ
325	TKSG-2025-18131	2025/5/29	[高砂包括]35_351350_曽根こども園	職員室	職員室鍵不良	職員室の西側扉のカギがかからない セコムがあるため対応してほしい	職員室のカギが外から解錠施錠できない TKSG-2025-13742で以前調節したが鍵屋による対応が必要※業者依頼概算1万円※マネジメント了承済み	3,850	有限会社オオタニ
326	TKSG-2025-18207	2025/7/7	[高砂包括]33_351330_伊保こども園	1階・2階誘導灯	1階・2階誘導灯取替	消防設備保守点検にて指摘。 LEDランプモジュールB級用7本、C級用10本ランプモニター点滅。	誘導灯取替要の為、保守点検に依頼。 業者依頼 概算10万	111,100	株式会社東洋商会
327	TKSG-2025-18229	2025/9/30	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎3階男子トイレ	北校舎3階男子トイレ詰まり	北校舎3階の中央個室トイレの詰まり	軟式野球ボールが大便器に詰められていて取出し貫通が困難な為、TKSG-2025-16572内製化修繕では貫通出来なかった。便器取り外し等で修繕の必要あり。業務対応。概算5万円。	69,300	有限会社森設備工業
328	TKSG-2025-18259	2025/7/7	[高砂包括]08_101370_阿弥陀地域交流センター	2階	2階P型2級発信機用埋込プレート取替	消防設備保守点検にて指摘。 2階P型2級発信機1台カバー破損。	カバー破損している為、取替が必要。 保守点検業者へ依頼、概算1万	11,495	株式会社東洋商会
329	TKSG-2025-18264	2025/7/7	[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	1階	1階廊下通路誘導灯取替	消防設備保守点検にて指摘。 1階廊下通路C級1台本体器具不良の為、非常時点灯不能。	誘導灯の取替が必要。 保守点検業者へ依頼、概算10万	93,500	株式会社東洋商会
330	TKSG-2025-18396	2025/8/27	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	3F図工室蛍光灯	3F図工室蛍光灯不点灯	3F図工室の蛍光灯球替えしたが不点灯(1ヵ所)	3F図工室 天井埋込型コンパクト形蛍光灯FPL36形×3灯(型番:NF33161)の安定器不良のため不点灯。灯具交換の必要。業者対応。概算5万円。	37,400	東播電設工業株式会社

No	管理番号	施工完了日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 (税込)	実施業者
331	TKSG-2025-18401	2025/8/27	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	3F音楽室蛍光灯	3F音楽室蛍光灯交換	3F音楽室蛍光灯が高所のため交換を依頼されています。	音楽室蛍光灯不点灯確認。高所作業のためヤグラを組んで調査の必要。業者依頼。概算10万円。	96,800	東播電設工業株式会社
332	TKSG-2025-18741	2025/6/23	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	北棟2階3階4階	北棟サッシストッパー取付	教育総務課様より落下防止の為、北棟の教室・廊下のサッシにストッパーの取付を危険防止対策のため急ぎ施工するようご指示を頂いた。	教育総務課様から引き継いだ見積書を基に対象箇所を確認し、進める予定。見積金額 3 6 3 千円	363,000	有限会社はりま装飾
333	TKSG-2025-18764	2025/7/1	[高砂包括]42_451110_市役所	高砂市役所1階市民窓口課	市民窓口課電話機増設	1階市民窓口課に多機能電話機1台増設	電話設置依頼書に従い通信設備工事を行う 業者依頼 （概算 3 万）	29,700	株式会社ニチワ
334	TKSG-2025-18857	2025/7/23	[高砂包括]19_301160_米田小学校	児童玄関	児童玄関前再度雨漏り	児童玄関前再度雨漏り。今回の雨でボタボタと滴っている様子。	生徒玄関の雨漏り跡を確認した、雨水の侵入経路を見つけて、防水処理が必要。業者対応(概算5万円)	38,500	西川防水工業
335	TKSG-2025-18911	2025/6/30	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	運動場	運動場の一輪車用手摺撤去要望	運動場の一輪車用手摺撤去要望	運動場の一輪車用手摺が危険なため撤去依頼を受けた。教頭→教育総務課確認後撤去する事となった。撤去の場合は令和8年度予算で実施する。施設側了解済みです。	33,000	宮本熔接工業所
336	TKSG-2025-18940	2025/8/29	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	屋内消火栓消火補給水槽	屋内消火栓消火補給水槽ボールタップ不良	消火補給水槽の満水警報が時々発生する。	消火補給水槽の満水警報が時々発生し、水槽まわりのコーキングは実施したが、実際に満水状態になっており、ボールタップの錆によりによる老朽化が見られるため、交換が必要。	30,030	防災アシスト
337	TKSG-2025-18947	2025/8/29	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	東階段・西階段防火扉	西階段・東階段各階防火扉閉鎖不良	防火設備点検で西階段1階～4階の防火扉 8 箇所と・東階段4階西面防火扉の閉鎖不良の報告があった。	原因調査の結果、西階段はキャッチロックの経年劣化による動作不良。東階段は防火扉の枠に擦れることによる閉鎖不良であったため、キャッチロックの交換と枠の研磨による修繕が必要。概算金額： 3 0 万円（税込み）	224,400	防災アシスト
338	TKSG-2025-18953	2025/8/29	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	北棟東側 4 階 階段防火扉	北棟東側 4 階 階段防火北棟東側 4 階 階段防火扉扉	北棟東側 4 階 階段の防火扉のキャッチロックが復旧しない。	キャッチロックが老朽化による動作不良のため交換が必要。概算金額 3 万円（税込み）	28,050	防災アシスト
339	TKSG-2025-18978	2025/8/29	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	第 2 校舎各階防火扉	第 2 校舎各 2・3・4 階北面防火扉キャッチロック不良	防火設備点検で第 2 校舎各 2・3・4 階北面防火扉のキャッチロックが故障しており扉の自動閉鎖不良となっている。	保守点検業者防災アシストにてキャッチロックを交換し修繕予定。概算金額： 8 5 千円	84,150	防災アシスト
340	TKSG-2025-18999	2025/8/29	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎 2 階東階段防火扉	北校舎 2 階東階段（西面）防火扉閉鎖不良	北校舎 2 階東階段（西面）防火扉が上枠に擦れ完全に閉鎖出来ない状況。	消防設備保守業者防災アシストにて上枠を研磨と防火扉側の調整で擦れを解消し、完全閉鎖するよう修繕予定。 概算金額： 8 0 千円	77,000	防災アシスト
341	TKSG-2025-19013	2025/8/29	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	南校舎 3 階東階段・2 階渡り廊下	南校舎 3 階東階段（東面）・2 階西渡り廊下（南面）防火扉リリース不良	防火設備点検で防火扉リリース故障により防火扉が自動閉鎖しなかった。	防火扉リリースの経年劣化による故障が原因のため、防災設備保守業者（防災アシスト）にてリリースを交換し修繕予定。 概算金額 8 0 千円	75,537	防災アシスト
342	TKSG-2025-19054	2025/8/31	[高砂包括]05_101340_中筋地域交流センター	2階女子トイレ	2階女子トイレ水漏れ	2階女子トイレ(洋式)つなぎ目から水漏れしており、床が濡れている状態。	ロータंकと便器との継ぎ目から洗浄時に漏れる。パッキンもしくはフロート弁が劣化しているため交換必要。※業者依頼概算5万円	15,400	有限会社明環
343	TKSG-2025-19192	2025/12/25	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	事務室湯沸かし器	事務室湯沸かし器水漏れ	事務室(2F)湯沸かし器水漏れ。	湯沸かし器内部から水漏れを確認した、機器内部の配管からと思われる為、分解しての修繕が必要。業者依頼(概算 5 万円)	69,520	株式会社ガスセンター長谷川
344	TKSG-2025-19361	2025/8/29	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	普通教室棟・特別教室棟各階	防火扉キャッチロック故障による自動閉鎖不良	防火設備点検下記 7 箇所の防火扉のキャッチロックが老朽化による故障により自動閉鎖しなかったため交換が必要。 ・普通教室棟1階西面・3 階東面 ・特別教室棟東渡り廊下階段3階北面 ・特別教室棟東渡り廊下階段 2 階 よう依頼される。	防火設備点検下記 7 箇所の防火扉のキャッチロックが老朽化による故障により自動閉鎖しなかったため交換が必要。（概算金額： 2 0 万円税込み）保守業者防災アシストによる修繕につき 1 社見積もりと致します	195,624	防災アシスト
345	TKSG-2025-19378	2025/7/1	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南棟2Fまなび教室	南棟2Fまなび教室窓飛散防止	本日生徒が物を放り投げたが、たまたま網入りガラスだったので割れなかった。今後危険防止のため廊下側ガラスには飛散防止シートを施してほしい。	教育総務課様、マインメント室様へ相談した結果本件ガラスは窓ガラスを破損させたりその危険性があるという理由でガラスへ飛散防止シートを貼るなど予防の要請が学校よりあった場合は、都度予防修繕対応を行なってもらいたいとの依頼は令和7.8月に聖防防犯センター（職員室）が操作していないのに呼び出し音が鳴り、モニターが映る現象がたびたび起こる(現地確認時は確認出来なかった) 後、正門の子機の呼び出し音の操作が正常で押しボタンで出ない事が確認におこる。以上	93,830	有限会社はりま装飾
346	TKSG-2025-19391	2025/8/29	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	職員室	インターホン不具合	インターホンの調子が悪い。誰もいないのに勝手に呼び出し音が鳴ったり、カメラがついたりするのが1週間ほど続いている。	インターホン(Parsons)は令和7.8月に聖防防犯センター（職員室）が操作していないのに呼び出し音が鳴り、モニターが映る現象がたびたび起こる(現地確認時は確認出来なかった) 後、正門の子機の呼び出し音の操作が正常で押しボタンで出ない事が確認におこる。以上	191,295	株式会社ASK電設
347	TKSG-2025-19641	2025/8/7	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	第一校舎 3 階5 年 1 組	5 年 1 組掃除道具入れ扉外れ	5 年 1 組掃除道具入れ扉外れている。修繕をして欲しい。	掃除道具入れの扉の蝶番5個取付の扉側取付部のドア側合板の破損により、ネジでの固定不良による扉の脱落を確認。修繕の必要。業者依頼。概算 5 万円。	39,600	有限会社はりま装飾
348	TKSG-2025-19740	2025/6/9	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	南館1F3年2組廊下の窓ガラス	南館1F3年2組廊下の窓ガラス割れ	南館1F3年2組廊下の窓ガラス割れ。故意ではないので包括対応となった。（学校所判断）	3年2組の廊下の窓ガラスが割れているのを確認した、原因は生徒が廊下でフザケていて、不本意にガラスに当たったとの事、ガラスの取替えが必要。業者対応(概算 5 万円)	15,290	梶原ガラス店
349	TKSG-2025-19940	2025/8/20	[高砂包括]35_351350_曽根こども園	ひまわり教室	ひまわり教室空調機異音	ひまわり教室空調機からキュキュっという異音が先日からしている。(アイシン製)	幼児が使用している場所のため長時間放置は出来ないので、異音の確認は出来なかった、原因は設備の老朽と思われる、修理が必要。業者対応(概算10万円) 本件はTKSG 2025-02695から分類して対応する	82,500	株式会社ASK電設
350	TKSG-2025-19951	2025/6/9	[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	バリカー	バリカーチェーン不具合	バリカーのチェーンが入り込んでしまった。	バリカーにチェーン留めの金具がついて いるが溶接が外れて落ち込んでいる。溶接が必要※業者依頼概算 2 万円	14,300	宮本熔接工業所
351	TKSG-2025-20173	2025/6/11	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	給食室	給食室ドアノブぐらつき	給食室ドアノブぐらついて回らない。	回転式ドアノブが回らなくなり片側から出入りできない。給食室倉庫で困るため緊急修繕業者依頼しました。概算5千円	3,850	有限会社オオタニ
352	TKSG-2025-20177	2025/7/8	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	南校舎多目的室	南校舎多目的室床タイル剥がれ	南校舎多目的室床タイル剥がれている箇所があり危険。	南棟3F多目的ホールの床が 5 枚?れておりつまづく危険がある。貼り替えが必要※業者依頼概算 6 万円	38,500	有限会社はりま装飾

No	管理番号	施工完了日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 (税込)	実施業者
353	TKSG-2025-20182	2025/9/29	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	給食室	給食室東天井剥がれ・壁ひび割れ	給食室東天井剥がれている所と壁がひび割れている所がある。	1F給食室東天井下の天井が雨漏れを起こしている。昨年度防水工事完了しているので天井貼り替えが必要※業者依頼概算10万円※天井剥がれ。壁のひび割れと記載ありますが同時依頼他所の壁ひび割れです。	99,000	有限会社はりま装飾
354	TKSG-2025-20241	2026/1/28	[高砂包括]19_301160_米田小学校	プール水栓蓋	プール水栓蓋歪み	プール水栓の蓋が歪んできっちり閉まらない。	プールの床下を塞ぐ蓋の枠が変形して蓋が簡単に閉まらないのを確認した、原因は劣化による変形と思われる、交換又は修理が必要。業者対応(概算10万円)	80,300	宮本熔接工業所
355	TKSG-2025-20277	2025/6/12	[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	プール	プールの底に亀裂	深い方のプール南側の底に亀裂がある。 生徒の足に当たり怪我の恐れがあるので修繕してほしい。	プールの床に亀裂が数カ所あるのを確認した、原因は劣化による塗料の剥離と思われる、塗装の修繕が必要だが、6月10日不具合発見、6月16日プール開きの日程では塗装修繕の時間が取れない為、耐久性には問題があるが、昨年度実施したウレタンペイントでの補修です。	165,000	有限会社はりま装飾
356	TKSG-2025-20313	2025/6/21	[高砂包括]42_451110_市役所	分庁舎 2 階	給湯器室の照明スイッチの反応が悪い	照明スイッチ内部に異物が混入し、動作不良を起こしている	スイッチプレート部を清掃しましたが、改善できず、部品交換が必要 施工業者へ依頼(西部電気)、概算 2 万円	9,900	西部電気建設株式会社
357	TKSG-2025-20374	2025/7/9	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	体育館	体育館雨漏り	体育館雨漏りしている。(3か所) 現在バケツで雨水を受けていますとの事。	体育館の南側にバケツで雨漏りを受けているのを確認した、屋根の雨漏り箇所を修繕する必要あり。業者対応(概算5万円)	38,500	西川防水工業
358	TKSG-2025-20435	2025/7/23	[高砂包括]19_301160_米田小学校	児童玄関近く	電光掲示板の壁面付近から雨漏り	児童玄関近くの太陽光発電量を表示している電光掲示板の壁面を伝って雨漏りしている。雨漏りの量が多く、電気が通っている所なので見て欲しい。	電光掲示板頂上のベランダの床面シール劣化とサッシ枠劣化による隙間からの漏水と思われる。コーキング等補修の必要あり。業者対応。概算10万円。	49,500	西川防水工業
359	TKSG-2025-20562	2025/9/19	[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	2階研修室2	2 階研修室2灯具点灯不良	2 階研修室2灯具の蛍光灯を交換しても点灯しないので見てほしい。	2階研修室2 中央手前より2 番目の灯具の安定器不良の為不点灯を確認。灯具交換の必要あり。業者対応。概算5万円。	46,896	株式会社ASK電設
360	TKSG-2025-20751	2025/7/23	[高砂包括]19_301160_米田小学校	東側 2 階渡廊下天井	2 階渡廊下天井から漏水	東側 2 階渡廊下中央中庭側天井から漏水がある。	東側 2 階渡廊下中央中庭側天井から漏水跡を確認。3 階渡り廊下シーリング等劣化あり。補修の必要あり。業者対応。概算10万円。	41,800	西川防水工業
361	TKSG-2025-20799	2025/9/13	[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	2階和室物置部屋	2階和室窓付近より漏水	2階和室物置部屋の窓付近より漏水がある。	2階和室物置部屋窓枠下部漏水を確認。建物外側の窓枠周辺外壁にクラック、コーキング切れ等確認。修繕の必要あり。業者対応。概算20万。	103,400	株式会社ヨシタケ
362	TKSG-2025-20849	2025/7/23	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	給食室	ドアノブ回りにくい	給食室と休憩室の間の扉のドアノブが回りにくく修理してほしい	給食室と休憩室の間の扉のドアノブが回りにくく片側から開かなくなるかもしれないので修理が必要※業者依頼概算 3 万円	16,500	有限会社オオタニ
363	TKSG-2025-21078	2025/6/18	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	給食室	回転釜元栓開閉ネジ破損	給食室の回転釜元栓の開閉ネジが破損している。	回転釜のガス元栓が破損している。早急に修理が必要※業者依頼概算3万円 ※緊急修繕でマネジメント了済済みで岡本商会へ修理依頼済み	38,500	有限会社岡本商店
364	TKSG-2025-21124	2025/6/24	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	プールろ過設備	プールろ過設備給水ポンプ分解整備	点検時にポンプから大きな異音が発生しているため緊急修繕して欲しいと報告があった。	給水ポンプのベアリング部などの異音のためベアリングとメカニカルシールの交換が必要。音がかなり大きく近隣苦情につながるため急ぎ修繕が必要。（見積金額 1 3 2 千円税込み）写真報告書は届き次第添付予定	132,000	千誠
365	TKSG-2025-21166	2025/6/13	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	南館1階	南館1階東側廊下窓ガラス割れ	南館1階東側廊下窓ガラス割れた。 1階で金曜日の事もあり、直接施設から梶原ガラスへ依頼したとの事。	故意ではないので包括対応となった。（学校判断） 業者依頼、概算2万円	20,900	梶原ガラス店
366	TKSG-2025-21200	2025/8/1	[高砂包括]32_351310_高砂こども園	1 階園庭通路	園庭通路部雨除けテント取り付け	雨が降った際に園庭前通路の雨除けテントが無い箇所があり通路が水浸しになり滑りやすく危険なためテントの設置が必要。	屋外階段を越けてテントを設置すれば通路への雨の吹き降りは解消されるため、設置工事を業者へ依頼予定。見積金額 9 5 7 千円（税込み）緊急対応頂ける業者が 2 社御座いましたので 2 社での見積もり比較となります。	957,000	有限会社スミタ建工
367	TKSG-2025-21214	2025/10/8	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	体育館内部室扉	体育館内部室扉不具合	体育館内部室扉のハンドル不具合	ハンドルノブが取れているのを確認した、ノブハンドルの取替えが必要。業者対応(概算5万円)	8,800	有限会社オオタニ
368	TKSG-2025-21317	2025/8/26	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	中館3F男子トイレ鍵	中館3F男子トイレ鍵破損	中館3F男子トイレの個室鍵が破損している。	中館3F男子トイレ個室の鍵が破損しているため取り替えが必要 ※業者依頼概算3万円	9,988	有限会社オオタニ
369	TKSG-2025-21366	2025/9/3	[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	職員室県警ホットライン	職員室県警ホットライン通話音声不良	訓練で使用したところ警察との通話音声割れていて普通に会話が出来ない状況だったので修繕頂きたい。	訓練中の音声雑音で聞き取れない状態との事、検証が出来ないので業者依頼予定（概算10万円）	82,500	日本テクトス株式会社
370	TKSG-2025-21375	2025/8/31	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	保健室	保健室水道から水漏れ	保健室手洗い水道のシンクと蛇口の根元から水漏れ。にじみ出ているような状態。	LIXILシングルレバー混合水栓(SF-4420SX)のシングルレバーパーツ等の不良と思われる。当該部品は廃番にて混合水栓交換の必要あり。業者対応。概算10万円。	30,800	有限会社明環
371	TKSG-2025-21485	2025/8/25	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	給食洗浄室	給食洗浄室床面のひび割れ	給食洗浄室床面にひび割れがある。ひび割れが広がる前に対応希望です。	洗浄室床面に 5 センチ程のひび割れを確認。以前は点であったのが広がっているとの事。床面修繕の必要あり。業者対応。概算 5 万円。	44,000	前田塗装株式会社
372	TKSG-2025-21488	2025/7/17	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	保健室・職員室	保健室・職員室電話不具合	保健室の“3”のボタンを押しても入力できない。今は携帯電話をお渡しして、対応しているとの事。職員室にある電話機1/4のボタンも同様の症状。	保健室と職員室の多機能電話機が経年劣化によりボタン操作ができない。交換が必要※業者依頼概算20万円	143,000	難波電話電気工業株式会社
373	TKSG-2025-21504	2025/8/19	[高砂包括]01_101310_高砂地域交流センター	1F男子トイレ	1F男子トイレ小便器水量不具合	1F男子トイレ奥の小便器の水量が少ない。	1階男子トイレの小便器3台の窓側の1台が水量が明らかに少ないのを確認した、止水栓で調整してみたが水量は変わらないので、修理が必要。業者対応(概算10万円)	121,000	有限会社明環
374	TKSG-2025-21748	2025/8/20	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	北校舎西	汚水中継ポンプ不具合	毎月の電気点検でブレーカートリップと指摘あり	4月3月と電気点検でブレーカートリップしているが指摘がなくなり、水ポンプ 2 台の内 1 台が電源投入後にブレーカートリップしていた。ポンプ本体の不具合であると思われる。交換もしくは修理が必要※業者依頼概算20万円	968,000	株式会社三枝設備工業所

No	管理番号	施工完了日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 (税込)	実施業者
375	TKSG-2025-21754	2025/7/14	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	インターホン	インターホン不具合	インターホンが鳴らない。	そとで呼び出しボタンを押しても鳴らない。また室内側はランプ点灯するが会話できない。本体交換する必要がある。※業者依頼概算10万円	67,485	株式会社ASK電設
376	TKSG-2025-22066	2025/9/10	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	北校舎1 F 1年1組照明	北校舎1 F 1年1組照明不点灯	北校舎1 F 1年1組の照明が一か所球替えしても不点灯。	当該天井灯具の安定器不良。交換修繕の必要あり。業者対応。概算5万円。	32,235	株式会社ASK電設
377	TKSG-2025-22069	2025/9/10	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	南校舎1F家庭科室	南校舎1F家庭科室の換気扇異音	南校舎1F家庭科室後ろ側の換気扇が作動時に大きな音が鳴る。	教室東側(後ろ側)換気扇運転時にファンモータより異音を確認。換気扇交換修理の必要あり。業者対応。概算5万円。	38,093	株式会社ASK電設
378	TKSG-2025-22075	2025/10/9	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	給食室	給食洗浄室蛇口不具合	給食洗浄室のお湯蛇口のネジ破損している。	当該厨房用左2条ネジ水栓(湯)のスピンドル内部にハンドル部の折れたネジが残留している。補修部品生産終了のため水栓交換の必要あり。業者対応。概算5万円。	25,960	有限会社明環
379	TKSG-2025-22198	2025/7/1	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	体育館2階	体育館2階窓ガラス割れ	体育館2階窓ガラス割れた。 ボールが当たったとの事。	体育館2階のガラスが割れている。ボールが当たったことと思われる。交換が必要※業者依頼概算4万円 6/26窓ガラス1枚の交換予定であったが、業者施工時に2枚のガラスが割れているとの連絡があり、2枚交換する事になった。	97,680	梶原ガラス店
380	TKSG-2025-22209	2025/9/19	[高砂包括]19_301160_米田小学校	給食室	給食室蛍光灯不点灯	給食室蛍光灯2か所球替えしても不点灯。	給食室の炊飯室照明が2カ所不点灯を確認した、原因は安定器の老朽と思われる、交換が必要。業者対応(概算10万円)	96,206	株式会社ASK電設
381	TKSG-2025-22497	2026/1/5	[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	2階階段フロア	2階階段フロア天井補修	2階階段フロア天井に雨漏り跡があり、汚い為補修してほしい。	天井の壁に水漏れ跡があるのを確認した、現在雨漏りは解消しているので天井壁の塗り替えが必要。業者依頼(概算10万円)	27,500	有限会社はりま装飾
382	TKSG-2025-22560	2025/10/6	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	プール機械室	プール機械室ドア不具合	プール機械室ドアが開いたままで、閉まらない状態。	正面からみて左扉が老朽によりフランス落としが掛けられない状態を確認したドアを押して上のフランス落としては掛けれたが、修繕が必要。業者対応(概算10万円)	36,300	宮本熔接工業所
383	TKSG-2025-22561	2025/9/13	[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	1階カウンターホール東端	1階カウンターホール東端壁紙剥がれ	1階カウンターホール東端壁紙剥がれている。	エントランス入って直ぐの受付前のホール東端の壁紙の剥がれを確認。修繕の必要。業者依頼(概算5万円)	55,000	有限会社はりま装飾
384	TKSG-2025-22563	2025/9/13	[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	階段室	階段室壁紙?がれ	階段室の壁紙?がれている。	階段室(階段の踊り場)の壁面にひび割れ等の不具合を確認。経年劣化等によるものと思われる。業者依頼(概算20万円)。	99,000	有限会社はりま装飾
385	TKSG-2025-22585	2025/7/2	[高砂包括]19_301160_米田小学校	プールろ過機	プールろ過機不具合	14：53 プールろ過機を稼働しても2.3秒で落ちると連絡あり。	ろ過水槽が溢れており、フィルター回転モーター及水のかみブレーカが故障していた。 浸水、槽の溢れた原因はプールからの還り管に付いている電動バルブが原因との原因で閉止になっていなかった。原因調査中	26,400	千誠
386	TKSG-2025-22802	2025/7/19	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	職員室	職員室扉入替によるマグネットセンサー撤去再設置	TKSG-2025-11386(職員室扉入替)に伴う作業	TKSG-2025-11386の作業時にマグネットセンサーを撤去し、再設置する必要がある為、保守業者(セコム)に依頼 作業費 概算1.5万円	12,650	セコム株式会社
387	TKSG-2025-22996	2025/8/26	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	給食室配膳室	給食室配膳室扉不具合	給食室配膳室扉の調子が悪い。完全に閉まり切らない様子。外からのゴミなどが入るため早めの対応をお願いします。	給食室の両開きアキュドアが両方とも傾いており自重でも閉まらない。カギも解錠施錠できない。ドアの調整が必要※業者依頼概算10万円	66,000	宮本熔接工業所
388	TKSG-2025-23109	2025/9/27	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	渡り廊下（本館と北館の間）	渡り廊下天井の不具合	本館と北館の間の渡り廊下天井がたわんでいる。生徒への注意喚起はしている。	渡り廊下の天井が一部たわんでいるのを確認した、天井裏を覗くと梁がコンクリートから離脱しているのを確認した、修繕が必要。業者対応(概算30万円)	61,600	株式会社ヨシタケ
389	TKSG-2025-23124	2025/6/24	[高砂包括]31_351320_荒井こども園	小荷物昇降機	小荷物昇降機不具合	小荷物昇降機が止まってしまった。 食缶を詰め込み過ぎて、ドアが開かない状態。おやつも入ったままで困っているとの事。	業者に緊急対応依頼(クマリフト) 保守契約を結んでいない為、費用発生。概算5万	49,500	クマリフト株式会社
390	TKSG-2025-23144	2025/8/27	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	給食配膳室壁	給食配膳室の壁剥がれ	給食配膳室の壁が剥がれている。給食ワゴンが接触した模様。	配膳室の壁の下方1箇所に10cm程大の陥没を確認。修繕の必要あり。業者対応。概算5万円。	46,024	有限会社はりま装飾
391	TKSG-2025-23285	2025/8/25	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	北門シャッター門扉	北門シャッター門扉破損	北門シャッター門扉が破損しており、開閉できない。	北門シャッター門扉が故障しているのではないかと確認した、原因は老朽による破損と思われる、破損部が目視で3ヶ所以上あるので、修理より交換と思われる。業者対応(50万円) 施設から連絡上、各口開閉させるので、日程の対応をお願い。業者の車	638,000	有限会社はりま装飾
392	TKSG-2025-23548	2025/10/6	[高砂包括]19_301160_米田小学校	給食室	使用中に止まる事がある	使用しているとランプが消えて搬送籠が途中で止まる事がある。1FのキースイッチON-OFFで復旧する。	姫路ナブコが定期点検時に施設側から不具合を指摘されたが、再現性は見られずキースイッチの接触不良と思われる。キースイッチ交換を推奨された。※業者依頼概算20万円	93,500	姫路ナブコ株式会社
393	TKSG-2025-23602	2025/8/31	[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	体育館男子トイレ	体育館男子トイレ水漏れ	体育館内の西側男子トイレの右側小便器の水が止まらない。今は止水している。	体育館西側男子トイレ右小便器(10100410R)の水が止まらない止水不良の状況を確認した。センサー部の反応を確認をしたが自動止水出来ず、フラッシュバルブ等の不良の可能性があり交換修繕の必要あり。	19,360	有限会社明環
394	TKSG-2025-23707	2025/9/9	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	給食室	給食室トイレ内換気扇不作動	給食室トイレ内の換気扇が作動しない。(1/2か所)	給食室トイレ内の換気扇(三菱電機 天井埋込形 VLB-13ZC5)の動作不良を確認。人感知センサースイッチにて照明と連動をしながらしており(※隣の個室トイレは正常に連動)、換気扇への通電はあすが換気扇で動かせない。故障の不具合と考えられる。給食室に必要	35,412	株式会社ASK電設
395	TKSG-2025-23767	2025/10/3	[高砂包括]25_301230_亀山中学校	渡り廊下3F(東側)天井	渡り廊下3F(東側)天井	渡り廊下3F(東側)天井雨漏り	3階の渡り廊下に雨漏りの水溜まりを確認した、原因は天井から雫が落ちてきているので4階の屋上を確認したら、モルタルのひび割れを各所で確認した、補修が必要。業者対応(概算30万円)	262,064	西川防水工業
396	TKSG-2025-24119	2025/7/1	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	南校舎1階3年2組	南校舎1階3年2組教室ドアの小窓割れ	南校舎1階3年2組教室ドアの小窓が割れた。現在養生中。 故意ではない為、包括対応(学校判断)	※緊急修繕で梶原ガラスへ依頼済み(概算3万円)	4,070	梶原ガラス店

No	管理番号	施工完了日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 (税込)	実施業者
397	TKSG-2025-24376	2025/7/4	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	西校舎3階図工室	西校舎3階図工室入口ドア施錠不可	西校舎3階図工室入口ドア鍵の中に何か入っているのか施錠が出来ず、開いたままの状態。	シリンダー内に異物が入っているために錠を差じきれないことを確認。急遽、ガキのオオタニに確認して頂いたところ、分解出来ない対応のシリンダーにつき錠前交換が必要。業者対応、概算 1 万円。	9,955	有限会社オオタニ
398	TKSG-2025-24532	2025/8/28	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	児童玄関	児童玄関扉不具合	児童玄関扉の付け根の鉄板ネジが緩んでいて児童が躓きそうになる(2カ所)。	鉄板の固定ネジが閉まらないのを確認した、原因は床に埋め込んでいる回転ユニットの劣化によるネジ山損傷と思われる、回転ユニットまたはボックスの交換が必要。業者対応(概算60万円)	374,000	有限会社スミタ建工
399	TKSG-2025-24628	2025/7/4	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	技術棟2F窓ガラス	技術棟2F窓ガラス割れ	技術棟2F窓ガラスが割れている。養生はしている。野球部練習中に割ってしまったとのこと。	技術棟2階の2箇所窓ガラスの割れ破損を確認した。故意ではなく不可抗力により破損とのこと。ガラスの取替えが必要。業者対応(概算 5 万円)	20,900	梶原ガラス店
400	TKSG-2025-24749	2025/9/30	[高砂包括]22_301180_北浜小学校	北校舎3F女子トイレ	北校舎3F女子トイレ水洗不具合	北校舎3F女子トイレ(真ん中の個室)の水が止まらない。使用禁止にしている。	便器の水が止まらないのを確認した、原因はバルブの劣化と思われる、取り換えが必要。業者対応(概算 2 万円)	12,100	有限会社明環
401	TKSG-2025-24781	2025/7/9	[高砂包括]42_451110_市役所	南庁舎 2 階会議室①	南庁舎 2 階会議室①国勢調査PHS設定	南庁舎 2 階会議室① 国勢調査用電話（PHS×3台）設置	総務課西村様から、国勢調査電話の設定依頼あり。業者依頼（予備機使用：概算3万）	16,500	株式会社ニチワ
402	TKSG-2025-24915	2025/8/29	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	西門	西門インターホン音声不具合	西門インターホン音声聞こえにくい	本体もしくは配線不良で修繕または交換が必要※業者依頼概算 7 万円	200,095	株式会社ASK電設
403	TKSG-2025-24967	2025/9/30	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	プール近くの男子トイレ	プール近くの男子トイレ小便器水洗不具合	プール近くの男子トイレ小便器の水が流れない。	小便器の水が流れないのを確認した、原因はフラッシュバルブのバルブを外すと水が流れるので配管は詰まっていなく、バルブの不具合と思われるので、交換が必要。業者対応(概算 2 万円)	10,670	有限会社明環
404	TKSG-2025-25339	2025/7/8	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	南校舎1階	南校舎1F～3F教室窓木枠(廊下側)のさくれ(追加工事)	南校舎3階内手摺のさくれで生徒がケガして病院で治療中とのこと。現地確認し、手摺全般を点検し対応予定	南校舎1F,2F,3Fの教室内廊下側窓木枠の劣化が新たに見られる。当該窓木枠の追加補修の必要があり。業者依頼。概算10万円。	61,600	有限会社はりま装飾
405	TKSG-2025-26018	2025/7/29	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	給食室	給食室天井剥がれ	給食室よこの配膳室天井が剥がれている。	給食室よこの配膳室天井が剥がれている。 異物混入防止のため貼り替えが必要※業者依頼概算10万円	99,000	有限会社はりま装飾
406	TKSG-2025-26096	2025/8/19	[高砂包括]38_351380_北浜こども園	給食室	給食室空調機不具合	給食室空調機不具合(エラーコード：U0-U14) ダイキン製 通常時は20℃に設定しているが、エラーが発生した為、施設側で運転の入り直しをしたが、このままでは故障し、U0-U14の誤作動を繰り返す	現地確認時は正常運転していたのでエラーは確認出来なかったが、エラーコードU0-U14はガス不足とのことなので、冷却ガスが抜けているのではないかと考えられるため、業者ににて原因の調査が必要。業者対応	63,800	株式会社ASK電設
407	TKSG-2025-26319	2025/8/25	[高砂包括]32_351310_高砂こども園	1 階園庭通路雨水排水 管	園庭内雨水排水管補修	雨水配管が破損している箇所があり排水不良により園庭通路に水が溢れ滑って危険なため改修が必要	排水管の通管作業時に痛感できない箇所をカメラで確認した結果、配管の破損している箇所を見つけたため、通管作業を行った三枝設備が正確に修繕が出来るため改修を依頼予定。概算 5 0 万円（土間掘削・復旧含む）	462,000	株式会社三枝設備工業所
408	TKSG-2025-26332	2025/8/5	[高砂包括]46_452410_消防救助訓練場	消防訓練棟	消防訓練棟ドアノブ変形	消防訓練棟の 3 階と 1 階のドアノブ変形している、施解錠時や開閉時の支障になっている。	消防訓練棟の 3 階と 1 階のドアノブ変形しているのを確認。工夫すれば施解錠等が出るが、そのままでは施解錠ドア開閉時の支障になっている。修繕の必要あり。業者対応。概算5万円。	26,400	有限会社オオタニ
409	TKSG-2025-26385	2025/7/23	[高砂包括]19_301160_米田小学校	1階会議室	1階会議室空調機不具合	1階会議室空調機不具合。(エラーコード：P5)現在空調機が止まってしまって、電源も入らない状態。	業者にフリースイッチの不良を確認した為、交換が必要。概算5万円	55,000	株式会社ASK電設
410	TKSG-2025-26528	2025/7/1	[高砂包括]42_451110_市役所	分庁舎屋上 太陽光発電設備	分庁舎太陽光発電設備出力制御設備設置に伴う配線工事	電力会社にて太陽光発電の出力制御が出来る設備を導入に伴い、構内側の通信配線工事を先行実施する	公共施設マネジメント室様より西部電気建設株式会社の概算見積書を預かり、R 7 年度なるべく早めの工事で計画するよう指示を頂いた。先行工事、概算10万	91,300	西部電気建設株式会社
411	TKSG-2025-26599	2025/7/15	[高砂包括]42_451110_市役所	南庁舎 5 階大会議室①②	南庁舎 5 階大会議室のマイク設備ノイズ	南庁舎 5 階大会議室のマイク設備ボリュームを上げるとノイズが出る	会議室使用時にマイクボリュームを上げるとノイズ出て下げた状態にて使用（点検費用：概算 1 万）	5,500	株式会社籠谷
412	TKSG-2025-26679	2025/8/23	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	グラウンド防球ネット	防球ネット破れ補修	隣接する水道事業所より野球のボールが飛んで来て業務に支障を来すので破損している防球ネットを早急に修繕頂きたいと要望が来ている旨を教育総務課様よりご連絡頂いた。概算金額 4 0 万円	3 個所大きくネットが破損し穴が空いている状態で、その修繕を業者へ依頼予定。	354,200	株式会社ヨシタケ
413	TKSG-2025-26797	2025/8/6	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	給食室窓	給食室窓網戸破れ	給食室西側の窓(4カ所)網戸が破れて虫が侵入してくる。	給食室内ガラリが4ヶ所あるが防虫用の金網が破れているため早急に貼り替えが必要 ※業者依頼概算10万円	99,000	有限会社はりま装飾
414	TKSG-2025-27163	2025/7/29	[高砂包括]31_351320_荒井こども園	火災報知器	火災報知器誤作動	火災報知器が発報しセコムに確認したところ、雨漏りの影響ではないかとのこと。	火災警報が誤発報した模様。セコムが緊急来園したが異常はみられなかった。報知機の誤動作もしくは経年劣化などを調査するため業者依頼※概算10万円	62,876	株式会社東洋商会
415	TKSG-2025-27189	2025/8/5	[高砂包括]19_301160_米田小学校	体育館	体育館雨漏り	体育館雨漏りしている。(1カ所) カラーコーンを立てていますとの事。	体育館西側中央ややや南、壁から2.5m程の位置に天井からの漏水1箇所の目印(コーン、雑巾)を確認。養生テープにて漏水落下位置をマーキング。体育館天井の漏水修繕が必要。業者対応。概算5万円。	38,500	西川防水工業
416	TKSG-2025-27258	2025/12/26	[高砂包括]38_351380_北浜こども園	給食室	給食室内床剥がれ	衛生検査員から指摘があったので厨房内床の剥がれを修繕して欲しいと要望があった。	現地確認し、床剥がれにより水たまりが出来る箇所の修繕が必要なため、修繕依頼予定。概算金額 6 5 万円。修繕実施期間中は調理作業が出来ないため、園へその期間中弁当対応頂く様お願いが必要。	665,500	前田塗装株式会社
417	TKSG-2025-27344	2026/1/15	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	プール	プールシャワー水漏れ	プールシャワーの水栓閉めたが、横からのシャワーで 6 カ所水漏れ。	シャワーのシャワーヘッド(6カ所)から水が出ているのを確認した。原因は、送水バルブ(シャワーの前についている)が劣化して、水が最後まで止まらないと思われる、送水バルブの取替えが必要。業者依頼(概算 10 万円)	86,900	有限会社明環
418	TKSG-2025-27485	2025/12/23	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	南校舎4階第1音楽室	南校舎4階第1音楽室後方ドア不具合	南校舎4階第1音楽室ベランダ側の後方ドアが詰まっていて開閉しにくい。	音楽室ベランダ側(東側)の内側スライドドアにゴム紐が引っかかっている動作不良があり、サッシ戸車の樹脂滑車部が欠けているため動作不良をおこしていたことを確認した。滑車交換修繕まで不具合側のスライドドアを開閉禁止の旨の張り紙をして応急的な対応をおこなった。滑車交換の必	29,700	有限会社はりま装飾

No	管理番号	施工完了日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 (税込)	実施業者
419	TKSG-2025-27631	2025/7/26	[高砂包括]31_351320_荒井こども園	1F乳児保育室	乳児保育室掃き出し窓ガラス割れ	掃き出し窓の網入ガラスが割れている	掃き出し窓の網入ガラスが割れている（原因不詳）熱われの可能性もあり 危険なため要交換※業者依頼概算 4 万円	15,180	梶原ガラス店
420	TKSG-2025-28305	2025/8/15	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	児童玄関	児童玄関窓ガラス割れ	児童玄関窓ガラス割れ。草刈りの際に石が飛んだ模様。破片の掃除は行ったが、窓ガラスが大きい為、養生はできていないとの事。	児童玄関の扉ガラスが割れて養生しているのを確認した、修繕が必要。 業者対応(概算 1 0 万円)防犯上早く対応したいので、マネージメント室に連絡し、対応の了承をいただいた 業者依頼(概算770万円)	25,080	梶原ガラス店
421	TKSG-2025-28550	2026/3/2	[高砂包括]42_451110_市役所	電話交換機室	電話交換機接続回線容量増強	既存の空き回線がなく、容量一杯になっている	・アナログ16回線増 ・デジタル16回線増 32回線増 今年9月工事着工予定 今9月工事着工予定	679,800	株式会社ニチワ
422	TKSG-2025-28822	2025/8/21	[高砂包括]22_301180_北浜小学校	給食室ガス	給食室ガス給湯器立ち上げ時不具合	給食室でガス立ち上げ時、エラーになり再度立ち上げる状況にある。「遮断弁」定期交換表示ランプが出ている。	給湯器(GQ-SUZ1WZLP)初の運転時にエラー発生(YCB-12E)に90秒後エラーが出て運転時できなかった為、再度運転ONで復帰をしたとのこと。ガス給湯器本体は2020年更新済みで経年劣化は少ないと思われるが、操作器(コントロール)側に「遮断弁」定期再	506,000	有限会社マツシタ
423	TKSG-2025-28994	2025/7/31	[高砂包括]32_351310_高砂こども園	1階東(厨房内)	1階東自火報誤作動	①回路1階東(厨房内)自火報定温式スポット型感知器誤作動による発報。	保守点検業者(東洋商会)が現地確認を行い、誤報の感知器を防水型に取替が必要。概算1万	10,780	株式会社東洋商会
424	TKSG-2025-29019	2025/8/23	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	グランド防球ネット	グランド内防球ネット 1 箇所追加	水道事業所施設側防球ネットでもう 1 箇所修繕が必要な箇所があり、8/23の 3 箇所修繕の際に当該箇所も修繕予定。見積金額31,900円	上記の通り	31,900	株式会社ヨシタケ
425	TKSG-2025-29713	2025/8/31	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	中館1F東側トイレ	中館1F東側の学童洋式トイレ水洗不具合	中館1F東側学童洋式トイレの水洗が止まらない(レバーを戻しても止まらない)	漏水を確認した2台ともフラッシュバルブのピストンの交換が必要。業者対応(概算5万円)※学童保育の使用するトイレで洋式便器は2台しかなく2台は不具合が発生している為、フラッシュ室に発生修繕の許可を	18,480	有限会社明環
426	TKSG-2025-29714	2026/1/16	[高砂包括]22_301180_北浜小学校	南棟屋上の棟屋	南棟屋上の棟屋のタラップ破損	南棟屋上の棟屋に設置しているタラップが破損して登れない状態になっている	保全巡回中、タラップが破損しているのを発見した、修繕が必要。業者対応(概算 3 0 万円)	99,000	宮本熔接工業所
427	TKSG-2025-29717	2025/10/3	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	北棟屋上の安全柵の扉変形	北棟屋上の安全柵の扉が変形して閉まらなくなっている	北棟屋上の安全柵の扉の蝶番が曲がって扉が閉まらなくなってしまう開いた状態のままになっている	保全巡回中扉が開いたままなのを発見した、修繕が必要。業者対応(概算 1 0 万円)	65,604	宮本熔接工業所
428	TKSG-2025-29720	2025/10/4	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	1 階渡り廊下(東側)	1 階渡り廊下(東) の天井の天井材が落下している	1 階渡り廊下の天井の天井材が剥離して、廊下に落下している、生徒に落下すると危険なのでどうにかして欲しい	天井の一部が剥離しているのを確認した、人に落下すると危険なので、修繕が必要。業者対応(概算 2 0 万円)	79,200	株式会社ヨシタケ
429	TKSG-2025-29767	2025/9/25	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	体育館南東	グレーチング段差あり危険	グレーチングに段差があってつまづく	グレーチングの段差解消する必要がある。 ※業者依頼概算10万円	55,000	宮本熔接工業所
430	TKSG-2025-29808	2025/9/29	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	武道場内更衣室	武道場内更衣室の施錠不具合	武道場内更衣室の鍵が破損している。	武道場内男女更衣室の鍵が破損している。 女子更衣室を一般人男性が使用しており早急に直してほしい。※業者依頼概算10万円	44,000	有限会社オオタニ
431	TKSG-2025-29994	2025/9/26	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	南校舎1F多目的トイレ	南校舎1F多目的トイレ水洗不具合	南校舎1F多目的トイレの水が流れない。非常用のボタンも作動しない。時々は流れる。	南棟1FのHWCセンサー式洗浄が経年劣化のため自動洗浄できない時が多々あり、利用者が汚物を流さずそのままの時がある。センサー式交換の必要がある。※業者依頼概算20万円	152,900	有限会社明環
432	TKSG-2025-30027	2025/10/2	[高砂包括]22_301180_北浜小学校	職員室前廊下から体育館への出入口扉	職員室前廊下から体育館への出入口扉不具合	職員室前廊下から体育館への出入口扉の下の方がぐらついている。	職員室前廊下から体育館への出入口扉の下のフランス落しが破損している。修復が必要※業者依頼概算 6 万円	74,800	宮本熔接工業所
433	TKSG-2025-30196	2025/9/19	[高砂包括]43_452110_消防本部庁舎	オーバースライダー	オーバースライダー車輪脱落	オーバースライダー1が所車輪が脱落してゐる。現在何とか開け閉めできている状態。	スライド部分の車輪が破損している。以前にも修理している。※業者による修理で概算10万円	315,183	岡田工業株式会社
434	TKSG-2025-30255	2025/11/18	[高砂包括]38_351380_北浜こども園	火災受信機	火災受信機（警報総合盤）経年劣化故障に伴う受信機更新	令和 6 年 6 月にガス漏れ警報・令和 7 年 2 月に自火報発報・7 月にキュービクル異常警報が発報し、何れも現場設備に異常は無かった。	令和 6 年 6 月ガス漏れ警報発生時に交差した結果、経年劣化による基盤の損傷等によりご動作しているという見解が防災業者から出ており、その後発生頻度が多くなり、昼夜問わず警報音響が鳴動するため緊急での更新が必要、令和 6 年 6 月ガス漏れ警報発生時、火災警報発生時、キュービクル異常警報発生時、何れも現場設備に異常は無かった。	1,719,300	戸崎電機株式会社
435	TKSG-2025-30589	2025/9/25	[高砂包括]43_452110_消防本部庁舎	消防本部2F男子トイレ手洗い	消防本部2F男子トイレ手洗いシンク不具合	消防本部2F男子トイレ手洗いのシンクが外れて落ちてきそう。	更新の必要があるが、R8年度全面改修予定であるので修繕判断をお願いしますが、陶器に大きな損傷が少ないため、再固定する方が修繕を必要とせず、再発の復旧作業です。	32,670	有限会社明環
436	TKSG-2025-31180	2025/8/28	[高砂包括]42_451110_市役所	本庁舎 1 階/ 4 階 守衛室内/ 人事課横	監視カメラ機器不具合	20250817本庁舎停電作業後、復電/復旧作業時にエラーが出て、カメラ名称等一部のデータが損失した	カメラ名称等の一部は復旧出来たが、詳細は、確認できず、表示画像不鮮明の状態。 監視カメラのICカードが故障しており、カメラが正常に動作していません。ICカードの交換が必要で、ICカードの交換作業を行います。	31,900	アーベス株式会社
437	TKSG-2025-31791	2025/10/3	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	体育館西側と運動場間の側溝	体育館西側と運動場間の側溝グレーチング不具合	体育館西側と運動場間の側溝グレーチングが周辺ブロック破損によりズレている。	側溝が破損しており、グレーチングが外れており、雨水が溢れ、歩行者の安全に危険がある。側溝の周りのモルタルもひび割れているのを確認した、修繕が必要。広範囲の土木工事が必要と思われるので業者対応(概算 3 0 万円)	330,000	有限会社スミタ建工
438	TKSG-2025-31822	2025/9/8	[高砂包括]32_351310_高砂こども園	1 階雨桶配管	建物中庭側雨桶配管改修	建物雨桶配管 6 箇所が会所上から排水されており、園児が濡く恐れがあり改修をする指示頂いた。	建物雨桶配管 6 箇所が会所上から排水されており、園児が濡く恐れがあることと、1 箇所の配管が詰まっているため配管ルートを変更し改修が必要。雨対策にてこれまで調査改修を行っている三枝設備での追加工事のため、1 社見積りの実施となります。(概算金額250万円)	240,900	株式会社三枝設備工業所
439	TKSG-2025-31932	2025/9/29	[高砂包括]08_101370_阿弥陀地域交流センター	2階男子トイレ	2階男子トイレタンクパッキン不具合	2階男子トイレ(洋式)タンクのパッキンを見て欲しい。23日に床が濡れている事を確認した。	便器に水を流した時みずもれしているのを確認した、業者に問い合わせたところ、便器とタンクを合わせている場所のパッキンが破れているとの事なので、パッキンの交換が必要。業者対応(概算3万円)	15,400	有限会社明環
440	TKSG-2025-32010	2025/8/26	[高砂包括]31_351320_荒井こども園	職員室	火災警報誤発報	16日に火災警報誤発報し警察消防が出動した。	給食室の煙感知器が誤発報していたため取り換えが必要※業者依頼概算 3 万円	11,308	株式会社東洋商会

No	管理番号	施工完了日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 (税込)	実施業者
441	TKSG-2025-32018	2025/9/10	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	1年2組・3年3組 窓ガラス	1年2組・3年3組窓ガラス割れ	南校舎3F 1年2組(ベランダ側)・南校舎1F3年3組(廊下側)窓ガラス割れ。養生している。学校側は弁償案件ではないと言われています。	教育総務課より本件については包括修繕にて対応する方向となったとのこと で修繕の依頼有り。業者依頼、概算3万	25,630	梶原ガラス店
442	TKSG-2025-32035	2025/9/26	[高砂包括]29_301310_学校給食センター	電動シャッター	電動シャッター開閉不具合	電動シャッターが開かない。電池を換えてみたが開かない。	三和シャッター製「クリアード」が全く動かない。（ブレーカ開閉したが変わらず） ※業者依頼概算30万円	440,000	三和シャッター工業株式会社
443	TKSG-2025-32236	2025/10/27	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	3階中央男子トイレ	3階中央男子トイレ詰まり	3階中央男子トイレが詰まっているのか、水を流しても、流れずに水が上がってくる状態。	ラバーカップで貫通するが今回で4度目の詰まり。便器配管内に異物（ペンなど）が詰まっていると考えられる。便器を外す必要がある。業者依頼概算 7 万円	95,700	有限会社森設備工業
444	TKSG-2025-32523	2025/8/28	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	本館職員男子トイレ・屋外トイレ	職員男子トイレ・屋外トイレ水洗不具合	本館職員男子トイレ・屋外トイレの水量が少なく詰まってきそう。	便器の排水が困難な状態を確認し、職員トイレ(男女)と屋外トイレ(男女)のすべてが排水しにくい状態になっている。数回ラバーカップにてポンピングを行ったが改善が見られないので原因は排水本管の詰まりと思われる。業者対応(概算10万円)。施設の本館の詰まりのトイレが使用できない。	74,800	有限会社森設備工業
445	TKSG-2025-32585	2025/9/1	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	南館1F配膳室南側エアコン	南館1F配膳室南側エアコン水漏れ	南館1F配膳室南側エアコンのフィルター付近から水漏れしている。	フィルターから水漏れしているのを確認した、原因は結露と思われる。業務用の空調設備のため、業者対応(概算1万円)	13,200	株式会社ASK電設
446	TKSG-2025-32693	2025/12/4	[高砂包括]19_301160_米田小学校	北棟2F渡り廊下手洗い場	北棟2F渡り廊下手洗い場シンク水漏れ	北棟2F渡り廊下手洗い場シンク水漏れ。	4ヶ所の内3ヶ所の手洗い洗い場より水漏れあり。コーキングなどを何度も施しているが改善しないため業者による修繕が必要※業者依頼概算15万円（3ヶ所）	306,900	有限会社森設備工業
447	TKSG-2025-32725	2025/9/7	[高砂包括]43_452110_消防本部庁舎	1階食堂・休憩室・2階会議室その他	空調機不具合	1階食堂・休憩室・2階会議室空調機冷風が出てない。エラーコードなし(ダイキン製)	室内機と室外機の通信エラーが表示されておりメーカー対応依頼とした。マルチのため1台の室外機で5箇所の部屋の空調がきかない※ダイキンへ依頼概算30万円	289,564	ダイキン工業株式会社
448	TKSG-2025-32734	2025/9/22	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	放送室マイク	放送室マイク設備不具合	放送室からマイク放送ができない。CDは流せる。職員室からのマイク放送はできる。	他施設よりマイクを移設し試験すると放送できたためマイク不良が確定した。マイクが部品扱いで入手できないため業者依頼概算 4 万円	24,200	株式会社ASK電設
449	TKSG-2025-32791	2025/11/28	[高砂包括]19_301160_米田小学校	給食室水道	給食室水道水漏れ	給食室水道蛇口閉めてもボタボタ水漏れしている。	スピンドルとケレップが一体型のため水栓本体の交換が必要※業者依頼概算 5 万円	68,200	有限会社森設備工業
450	TKSG-2025-33009	2025/9/8	[高砂包括]29_301310_学校給食センター	調理室内NO3回転釜	NO3回転釜立ち上がり配管蒸気漏れ	NO3回転釜の床からの立ち上がり際の配管から蒸気が漏れ徐々に漏れる量が増え給食職員が火傷をする可能性があるため早急に修繕して欲しいと連絡を頂いた。	以前他の回転釜配管の修繕を行ったに二枚設備へ緊急修繕を手配し、修繕部材調達し修繕出来る日迄、3号釜の配管を床下で切り離し3号釜のみ使用不可にし蒸気による火傷防止対策を行う指示をし、修繕完了予定（概算30万円）	143,000	株式会社三枝設備工業所
451	TKSG-2025-33044	2025/9/22	[高砂包括]42_451110_市役所	高砂市役所 本庁舎2階地域振興課	地域振興課内電話機（PHS）新設	本庁舎2階 地域振興課内にPHS新規購入「079-443-5556：5314」	※詳細は設置依頼書(10月中旬に設置完了)保守点検業者：ニチワへ依頼、概算6万	58,080	株式会社ニチワ
452	TKSG-2025-33198	2025/10/20	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	西階段2・3・4F	西階段2・3・4F階段手摺不具合	西階段2・3・4F階段手摺の先の金具がむき出し状態。	西階段2・3・4F階段手摺の先の金具がむき出しで非常に危険な状態。テープなど巻いていたがすぐ外れる。修繕が必要※業者依頼概算 7 万円	55,000	有限会社はりま装飾
453	TKSG-2025-33296	2025/9/26	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	中校舎2F西側男子トイレ	中校舎2F西側男子トイレ水洗不具合	中校舎2F西側男子洋式トイレ水洗の水が止まらない。溢れてはいません。	中棟2F男子トイレの洋式便器洗浄水が流れっぱなしであった。ピストン、フラッシュバルブの経年劣化による不良であったので交換が必要※業者依頼概算5万円	13,090	有限会社明環
454	TKSG-2025-33545	2025/10/10	[高砂包括]42_451110_市役所	分庁舎1階多機能トイレ	手洗い水栓動作不良	分庁舎1階多機能トイレの手洗い水栓が、反応しない。	センサー部の清掃を実施し、電源のOFFでリセットをかけるが復旧しない。電源電圧103V確認済み。機器入換で概算10万	88,000	株式会社三枝設備工業所
455	TKSG-2025-33608	2025/9/22	[高砂包括]42_451110_市役所	本庁舎4階文化スポーツ課	文化スポーツ課 PHS新規購入	PHS新規購入「443-9136」のスペリ4番目内線：5447登録	※詳細は設置依頼書、保守点検業者：ニチワへ依頼、概算6万	58,080	株式会社ニチワ
456	TKSG-2025-34004	2025/10/23	[高砂包括]38_351380_北浜こども園	保育室雨漏り	保育室雨漏り	保育室天井からの雨漏りで壁紙が浮いてきている。	真上の排水口詰まりと雨樋と壁面間シーリングが割れてかなり大きな隙間があるためシーリング実施※業者依頼概算 5 万円※排水口掃除済み	57,200	株式会社ヨシタケ
457	TKSG-2025-34116	2025/11/17	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	本館と西校舎間の渡り廊下	本館と西校舎間の渡り廊下雨漏り	本館と西校舎間の渡り廊下の3F部分と2F部分で雨漏り	渡り廊下2Fと3Fのエキスパンション部分より雨漏れあり。補修が必要※業者依頼概算20万円	369,600	有限会社明環
458	TKSG-2025-34294	2025/9/17	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	南校舎1F東廊下出入口	南校舎1F東ドアノブ不具合	南校舎1Fのドアノブが回らず開かない。	ドアノブの不具合で施錠できない。修理の必要あり※業者依頼概算 2 万円	17,600	有限会社オオタニ
459	TKSG-2025-34366	2026/1/8	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	南校舎2年1組・2年3組	南校舎2年1組・2年3組前方ドア開閉不具合	2年1組・2年3組前方ドア開閉がしにくい。コマの不具合ではなく、恐らく調整で不具合が解消しそとの事。	扉の開閉時、扉がレールに引っかかり扉が重くなるのを確認した、原因は扉底の戸車を固定しているビス(M4皿ビス)の頭が擦れているので修理が必要。業者対応(概算10万円)	51,700	有限会社はりま装飾
460	TKSG-2025-34589	2025/9/16	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	北側2F事務室水道	北側2F事務室水道蛇口不具合	北側2F事務室の水道蛇口から水漏れ。ガムテープで止めている。	事務室の水栓から水漏れしているのを確認した、原因是水栓の劣化と思われる、交換が必要。業者対応(概算5万円)事務室の水道は毎日使用するので、マネージメント室に了承してもらい、先行修繕を行った二枚設備にて現場カメラ調査の結果、マンホールが排水道への配管が敷地内の樹木の根により破損し、完全に詰まっている状況のため、手前のマンホールが浮いたと判明。排水管の補修を市役所管きょ課との調整及び現場調査や立ち回り頂き、現場を管理し的確な修繕が可能かと	16,060	有限会社明環
461	TKSG-2025-34625	2025/10/28	[高砂包括]32_351310_高砂こども園	マンホール	玄関側雨水排水不良	職員室外(住宅側)にマンホールが2つあり、その内の1か所(雨水)が降雨の際に圧によって浮いた模様。そこに園児の足が入ってしまい、擦り傷を負ったとの事。	近い将来新たな雨漏り原因と成ることから近々に行う窓枠部からの漏水修繕で高所作業車を使うため、このタイミングで追加補修を行いローコストで補修を行う予定	276,100	株式会社三枝設備工業所
462	TKSG-2025-34751	2025/9/13	[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	外壁	建物外壁ひび割れ爆裂部補修	2階窓枠部から室内への漏水箇所修繕の下見の際に発見した		38,500	株式会社ヨシタケ

No	管理番号	施工完了日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 (税込)	実施業者
463	TKSG-2025-34800	2025/9/9	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	南棟2階2年1組	2年1組の教室前扉の鍵が回らない	2年1組の教室入口の前扉の鍵が先週まで使えていたが、急に鍵を差し込んでも回らなくなったので教室の鍵が掛けられない	鍵が回らないのを確認した、原因は老朽と思われる、鍵の交換が必要。業者依頼(概算3万円)鍵が掛けれないため保安上先行修繕をマネジメント室に連絡し承認を頂いた	8,800	有限会社オオタニ
464	TKSG-2025-34898	2025/10/29	[高砂包括]31_351320_荒井こども園	足洗い場	足洗い場周り木枠老朽化	足洗い場周りの木枠が朽ちていて、既に2本外れている状態。ボルトのようなものが出てきているので、見て欲しい。	洗い場の枠を一部枕木で製作しており老朽化で留めているボルトが剥き出しになっている。枕木の裏にシャワーがあり両方撤去して危険のないよう処置が必要※業者依頼概算8万円	88,000	有限会社はりま装飾
465	TKSG-2025-35039	2025/10/20	[高砂包括]31_351320_荒井こども園	2Fひまわり組	天井破損	天井が割れている	ひまわり組の天井ジブトーンが雨漏れ時に破損している。交換が必要※業者依頼概算5万円	39,600	有限会社はりま装飾
466	TKSG-2025-35205	2025/9/11	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	中棟3階3年1組	中棟3階3年1組前方ドア鍵不具合	中棟3階3年1組前方ドアの鍵が開かない状態。後方のドアが何とか開いた為、現在そこから出入りしている。	教室前方の扉が鍵がかかったまま解錠できない。後ろからしか出入りできないため即日業者依頼※概算3.5万円	15,400	有限会社オオタニ
467	TKSG-2025-35570	2025/10/1	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	1階生徒玄関付近	冷水機金具紛失	冷水機のバルブを締める金具が紛失している。	冷水器の分岐バルブ破損のため交換が必要※業者依頼概算2万円	9,900	有限会社明環
468	TKSG-2025-35699	2025/11/5	[高砂包括]31_351320_荒井こども園	音響設備	音響設備不鳴動	音響設備が鳴らない。	アンプの経年劣化による不良と思われる。取り替えが必要。※業者依頼概算10万円	290,400	電化ショップしなのや
469	TKSG-2025-35831	2025/10/9	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	屋外トイレ手洗い	屋外トイレ水道蛇口空回り	屋外トイレ入口にある水道の蛇口空回りして、水が出っ放しになる。現在は元栓を閉めているとの事。	経年劣化でスピンドル摩耗しており使用出来ない。要交換※業者依頼概算2万円	14,630	有限会社明環
470	TKSG-2025-35876	2025/9/29	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南棟2Fまなび教室③	南棟2Fまなび教室③窓飛散防止	南棟2Fまなび教室③に飛散防止シートを貼るように依頼された。TKSG-2025-19378の隣の教室。	まなび③教室の扉上下ガラスに飛散防止シートを貼って欲しいと要望あり(生徒が暴れるなどケガ防止)	51,700	有限会社はりま装飾
471	TKSG-2025-35895	2025/9/26	[高砂包括]31_351320_荒井こども園	調乳室流し配管	調乳室流し配管水漏れ	調乳室の流し下配管から少量の水が漏れている。	配管詰まりと排水トラップ破損が原因でシンクが使用できない。配管詰まりを貫通させ(内製対応)トラップは交換が必要(業者依頼)※概算3万円	17,820	有限会社明環
472	TKSG-2025-35940	2025/10/1	[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	2階和室	2階和室水道不具合	2階和室水道使用時に横から水が出る。恐らくバッキンの不具合かと思われる。	使用時に水漏れありスバウト腐食で水栓から外せないため水栓ごと交換必要※業者依頼概算2万円	14,960	有限会社明環
473	TKSG-2025-36019	2025/10/17	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	体育館	体育館ブレーカートリップ	体育館のブレーカーが落ちて復旧させたいが、分電盤の場所が分からない。	体育館のブレーカで主幹が漏電トリップしている。原因は放送機器の漏電と思われる。体育館全体の絶縁も悪い ①放送機器の漏電原因と修理が必要 ②体育館の絶縁も悪いため電気調査が必要	26,400	戸崎電機株式会社
474	TKSG-2025-36077	2026/1/5	[高砂包括]32_351310_高砂こども園	2F子供用女子トイレ	2F子供用女子トイレ水漏れ	2F子供用女子トイレ(洋式)のタンクと便座の配管から水漏れしている。	便座と配管の接合部からの水漏れを確認した、原因はバッキンの劣化と思われる交換が必要。業者対応(概算7万円)	56,100	有限会社森設備工業
475	TKSG-2025-36146	2025/9/26	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	北棟3F・4F非常階段扉	北棟3F・4F非常階段扉フランス落とし不具合	北棟3F・4F非常階段扉フランス落とし不具合	非常階段の扉のフランス落としが動かないのを確認した、原因は劣化と思われる、開の状態で動かないので間接的に危険と思われるため早急にたいおうが必要な為マネジメント室に先行修繕の連絡を行いた承していた	19,800	有限会社はりま装飾
476	TKSG-2025-36581	2025/10/1	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	給食室シンク	給食室シンクのパイプ水漏れ	給食室シンクのパイプ継ぎ目から水漏れしている。	洗い場シンクのオーバーフロー管経年劣化により破れて漏水。要交換※業者依頼概算5万円	17,600	有限会社明環
477	TKSG-2025-36629	2025/11/20	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	体育館身障者トイレ	体育館身障者トイレ水漏れ	体育館身障者トイレ配管から水漏れ。元栓の止め方がわからない。	身障者トイレの配管付け根から水漏れしているのを確認した、原因は経年劣化による便座内部からの漏水と思われる。水栓便座の修理または交換が必要。業者対応(概算20万円) 止水栓を緊急対応で開けて、トイレ使用禁止にした	243,100	有限会社森設備工業
478	TKSG-2025-36763	2025/9/25	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南棟2F学び教室3前扉	南棟2F学び教室3前扉カギ破損	南棟2F学び教室3前扉のカギが開かない。生徒が前扉に接触し鍵が開かなくなった模様。	まなび③の前側扉カギ破損のため交換が必要※業者依頼概算4万円	40,700	有限会社オオタニ
479	TKSG-2025-36793	2026/2/6	[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	非常放送設備	非常放送設備異常ランプ点灯・発報	非常放送設備異常ランプ点灯し発報している。アラームの止め方が分からない。	非常放送盤を確認すると蓄電池のエラーであったため電池交換が必要※業者依頼概算8万円(アラームの止め方は説明した)	79,530	株式会社東洋商会
480	TKSG-2025-36892	2026/1/5	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南棟2Fブレイルーム	南棟2Fブレイルーム廊下側ガラス部分飛散防止シート貼付け依頼	南棟2Fブレイルーム廊下側ガラス部分飛散防止シート貼付け依頼	南棟2Fブレイルーム廊下側ガラス部分飛散防止シート貼付け依頼あり(ケガ防止)	99,000	有限会社はりま装飾
481	TKSG-2025-36966	2026/1/5	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南棟2Fまなび①教室廊下側ガラス部分飛散防止シート貼付け依頼	南棟2Fまなび①教室廊下側ガラス部分飛散防止シート貼付け依頼	南棟2Fまなび①教室廊下側ガラス部分飛散防止シート貼付け依頼	南棟2Fまなび①教室廊下側ガラス部分飛散防止シート貼付け依頼あり(ケガ防止)※業者依頼概算10万円	99,000	有限会社はりま装飾
482	TKSG-2025-36977	2026/1/5	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南棟2Fまなび②教室	まなび教室②前後扉のガラス面に飛散防止シート貼付け依頼	まなび教室②前後扉のガラス面に飛散防止シート貼付け依頼	まなび教室②前後扉のガラス面に飛散防止シート貼付け依頼あり※業者依頼概算5万円	48,180	有限会社はりま装飾
483	TKSG-2025-37367	2025/9/29	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	南校舎1階1年2組	南校舎1階1年2組後方ドア不具合	南校舎1階1年2組後方ドア鍵がかかりにくい。	教室の後扉の鍵のスイフトが動かないのを確認した、原因は鍵の内部で引っかかりがあると思い分解したが、カシメ部品のカシメ部分が切断しており、修理は不可能と判断し、防犯上鍵が掛けれない状態なのでマネジメント室に先行修繕の連絡を話し承認をいただいた。業者対応(概算	9,955	有限会社オオタニ
484	TKSG-2025-37843	2025/10/1	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	図書室	図書室入口ドア鍵不具合	図書室入口ドア鍵が回らずかからない。	ロック機構が正常動作しない。施錠したまま開かなくなるおそれあり。緊急対応業者依頼概算1万円	8,800	有限会社オオタニ

No	管理番号	施工完了日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 (税込)	実施業者
485	TKSG-2025-38218	2025/12/19	[高砂包括]40_453140_旧北部子育て支援センター	2階階段前	2階階段前避難口誘導灯取替	消防設備保守点検業務にて指摘。 2階階段前避難口誘導灯BL形バッテリー不良。	バッテリー不良。本体劣化の為、取替要。 見積金額117,700円 保守点検業者にて施工の為、1社見積と致します。	117,700	株式会社防災センター
486	TKSG-2025-38555	2025/10/16	[高砂包括]22_301180_北浜小学校	南校舎1F2年1組窓ガラス	南校舎1F2年1組窓ガラス割れ	南校舎1F2年1組窓ガラス割れ(ペランダ側の掃き出し窓上部の透明ガラス) 養生している。故意に割られた訳ではない。	2-1教室後ろ掃き出し窓の上側割れ（850×1060）1Fで教室のため至急修理が必要※業者依頼概算3万円	43,230	梶原ガラス店
487	TKSG-2025-38710	2025/12/17	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	給食室	給食室食洗器レバー不具合	給食室食洗器お湯を出すレバーが取れてしまった。	ボウルバルブのハンドルが折れているのを確認した、隣のボウルバルブのハンドル付け根からの水漏れも確認した、2カ所のボウルバルブの交換が必要。業者対応(概算10万円)	90,200	有限会社森設備工業
488	TKSG-2025-38784	2025/10/8	[高砂包括]31_351320_荒井こども園	小荷物昇降機	小荷物専用昇降機不具合	小荷物専用昇降機電源が点かない。 3歳児の給食が入ったまま開かない状態。	業者に緊急対応依頼(クマリフト) 保守契約を結んでいない為、費用発生。 概算3万	5,500	クマリフト株式会社
489	TKSG-2025-39005	2025/11/6	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	1F西側階段踊り場ガラス	1F西側階段踊り場ガラスひび割れ	1F西側階段踊り場のガラスが蜘蛛の巣状にひび割れている。原因はわからない。模造紙を貼って養生する予定。	1450mm×700mmの安全ガラスが割れている。取り替えが必要※業者依頼概算10万円	65,670	梶原ガラス店
490	TKSG-2025-39174	2025/10/14	[高砂包括]36_351360_米田こども園	放送設備	放送設備不具合	運動場のスピーカーから音が流せない。デッキからの音は出る。	施設放送は、運動場スピーカーから音は出るが屋外での無線機器からの音がスピーカーから出ないのを確認した、原因は無線を飛ばす機器に不具合があると思われる、点検と修理が必要。業者対応(概算5万円) 施設側から10/20の運動会には使えずトイレが壊れている事で、11月から1月末迄が建物改修工事による閉館のため、当該期間中で施工可能かどうかの確認と見積もりの依頼を行います（概算金額150万円）	20,900	TOA株式会社
491	TKSG-2025-39279	2026/1/14	[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	1・2・3階多機能トイレ	多機能トイレ（1・2・3）階自動ドア改修	当施設の建物・設備の閉館を伴う改修工事を行うため、1階から3階の多機能トイレの老朽化した自動ドアについてもカムドアへ改修するようマネジメント室様よりご指示を頂いた。	11月から1月末迄が建物改修工事による閉館のため、当該期間中で施工可能かどうかの確認と見積もりの依頼を行います（概算金額150万円）	1,309,000	有限会社谷辺建設
492	TKSG-2025-39314	2025/10/22	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	プール横の外トイレ	プール横の外トイレ鍵の不具合	プール横の外トイレ(身障者用)鍵がかからない。	鍵の部品が壊れているのを確認した、取り換え又は修理が必要、 10/18体育祭の為それまでに直して欲しいとのこと。業者対応(概算5万円)。身障者用洋式トイレが1カ所しかない為、先行修繕を行いたいとの事で、近いうちに工事を依頼予定です。	29,700	有限会社オオタニ
493	TKSG-2025-39376	2025/10/16	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	南校舎1年3組	南校舎1年3組窓ガラス割れ	南校舎1年3組運動場側窓ガラス割れた。 故意ではないので、包括対応。 施設側で養生をお願いしました。	1-3組教室運動場側のガラスが割れており交換が必要※業者依頼概算1万円	4,840	梶原ガラス店
494	TKSG-2025-39961	2025/10/29	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	給食室スライサー付近	給食室スライサー根元付近から水が溢れている	給食室スライサー根元付近から水が溢れている。	スライサーへの給水栓が経年劣化のため水漏れしており水栓交換の必要がある。※業者依頼概算2万円	13,970	有限会社明環
495	TKSG-2025-39964	2026/1/5	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎3階5年1組	北校舎3階5年1組後方ドア不具合	北校舎3階5年1組後方ドアの1枚が全く動かない。	ドアのコマ（車輪）がレールに対して違う種類のコマ（車輪）がついており交換する必要がある。※部品調達が不可能なため業者依頼概算3万円	29,700	有限会社はりま装飾
496	TKSG-2025-40076	2026/2/14	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	職員室・保健室・校長室	コンセント増設	主任教諭より提案。 時々過負荷にてプレーカーの開放が発生している。分電盤内に予備プレーカーが2つある為、コンセントの増設をお勧めします。 状況：1つのプレーカー(コンセント職員室・保健室)もう1つの部屋のコンセント	職員室、保健室共用で20Aブレーカが頻りに過負荷でブレーカが落ちる。主幹容量の余剰を測定し、保健室と職員室単独回路にする。職員室内で専用回路を2系統とモニタ用電源を増設する。※業者依頼概算20万円	370,700	戸崎電機株式会社
497	TKSG-2025-40087	2025/10/31	[高砂包括]51_401240_福祉総合相談センター	障害者基幹相談支援センター室内	電話交換機設定変更	2回線で受けている電話の着信先を変更して欲しいとの連絡がマネジメント室を通じて連絡があった	地域福祉課から変更したい内容の詳細をお伺いし、竣工時施工したニチワへ変更を依頼。見積額18,700円（税込）	18,700	株式会社ニチワ
498	TKSG-2025-40181	2025/11/17	[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	5年1組チャイム	5年1組チャイム不具合	5年1組のチャイムが鳴らない。	普通教室が多数チャイム音が小さく聞こえない※放送機器のため業者依頼概算5万円	50,490	TOA株式会社
499	TKSG-2025-40226	2025/10/29	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎3F3年3組後ろドア	北校舎3F3年3組後ろドア鍵不具合	北校舎3F3年3組後ろドアの鍵がかからない。	鍵は軽微な動作で掛かるのを確認したが、鍵内部の部品が止めているネジが消失して内部で部品が動いているのを確認した、原因は定かではないが、現所のまま使用しては鍵本体が破損する恐れがあるので、早急に修理もしくは必要部品の業者が多少(概算3万円)の10/20鍵を買い、同じ箇所での誤報は無く成っている。誤報の原因としてはパナソニック製の感知器が寿命が比較的早い傾向にあり未だ交換していない感知器が多数壊れており今後誤報が増えることが予測されるため、交換して欲しい	9,955	有限会社オオタニ
500	TKSG-2025-40403	2025/11/5	[高砂包括]31_351320_荒井こども園	職員室	職員室火災報知器誤発報	10/18WAFMにて受信。 最近火災報知機の誤作動が多発。10/17夜間にも職員室の感知器が誤作動を起こし、現在は取り外している。早急に対応してもらいたい。	104,984	株式会社東洋商会	
501	TKSG-2025-40464	2025/11/4	[高砂包括]42_451110_市役所	高砂市役所 本庁舎1階	守衛室前職員通用口の外側自動ドア不具合	10/18 宿直「木場氏」より、守衛室前職員通用口の外側自動ドアの不具合の連絡があり、休日明けまで手動にて対応	メンテナンス会社「姫路ナブコ株式会社」連絡調整。不具合部品交換一式で概算5万	53,900	姫路ナブコ株式会社
502	TKSG-2025-40549	2025/10/1	[高砂包括]29_301310_学校給食センター	排気送風機	排気送風機ドレン管詰まり貫通	排気送風機ドレン管詰まりによる水漏れ。	保守点検業者に貫通作業を依頼(ワールドサービス)概算1万	11,000	株式会社ワールドサービス
503	TKSG-2025-40582	2025/11/19	[高砂包括]19_301160_米田小学校	児童玄関床	児童玄関床タイル剥がれ	児童玄関床タイル(約20cm四方)が剥がれている。	タイルが剥がれて、水が空いているのを確認した、補修が必要。業者対応(概算15万円) 教頭先生から児童が足を引っかけて、怪我をしないよう、早く対応お願いしたいとの事です。	38,500	有限会社はりま装飾
504	TKSG-2025-40983	2025/11/27	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎3F女子トイレ手洗い	北校舎3F女子トイレ手洗い排水不具合	北校舎3F女子トイレ手洗い(手前側)の排水ができない。現在使用禁止。	目皿の中にゴミが詰まって排水出来ないのを確認し目皿を取り外し清掃しようとしたが目皿が固着して取れない為、目皿と排水本体の交換が必要。業者対応(概算5万円)	19,800	有限会社明環
505	TKSG-2025-41088	2026/1/7	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	給食室コンセント	給食室コンセントプレーカー不具合	給食室の冷蔵庫で使用しているコンセントが使用できない。	冷蔵庫の電源にヒューズスイッチがついているのを確認した、古い設備に見えるので、現状で使えるのか調査が必要と思われる為調査後取り替え。業者対応(3万円)	18,392	株式会社ASK電設
506	TKSG-2025-41871	2025/11/4	[高砂包括]29_301310_学校給食センター	6号機蒸気窯	6号機蒸気窯排気側蒸気漏れ	6号機蒸気窯排気側より蒸気漏れているので修繕してほしいとのこと。本日6号機の使用は停止で対応するとの連絡を受けた。	三枝設備に当日中に現地を見て頂き見積もりを頂く予定。概算10万	95,700	株式会社三枝設備工業所

No	管理番号	施工完了日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 (税込)	実施業者
507	TKSG-2025-41884	2025/11/21	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南棟3階サポートルーム②	南棟3階サポートルーム②前扉不具合	南棟3階サポートルーム②前扉が閉まりにくい。	扉の鍵の回転が固いのを確認した、原因は鍵の内部と思われる為、洗浄を行ったがあまり変化はないので、内部確認を行い修理又は交換が必要。業者対応(概算3万円)	4,400	有限会社オオタニ
508	TKSG-2025-41885	2025/11/21	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南棟図工室制作室	南棟図工室制作室前扉不具合	南棟図工室制作室前扉が閉まりにくい。	扉の鍵の回転が固いのを確認した、原因は扉枠と扉の経年劣化によるガタツキが大きくなっているのと鍵の一部が欠けているのが原因と思われる。鍵の欠けは部品の交換が必要。業者対応(概算3万円)	3,850	有限会社オオタニ
509	TKSG-2025-41962	2025/11/4	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	南棟2階2年1組	南棟2階2年1組後方ドア小窓割れ	南棟2階2年1組後方ドアの小窓が割れた。ぶつかって割れたが、故意ではないとの学校判断により包括対応とします。	教室の扉のガラスが割れているのを確認した、養生は施設側で行っていたが、600mm×900mmのガラス枠の為、交換が必要。業者対応(概算3万円)	10,780	梶原ガラス店
510	TKSG-2025-42009	2025/10/29	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	北棟3階3年6組	北棟3階3年6組窓外れ	北棟3階3年6組窓外れ。生徒が窓を開けようとした際に、落下しそうになった所を教員がキャッチした。	3F3年6組の外側の窓が外れており修復と外れ止めが必要※業者依頼概算4万円	13,200	有限会社谷辺建設
511	TKSG-2025-42069	2026/1/9	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	南棟4階多目的室	南棟4階多目的室天井りのブラウン管テレビ下ろし作業	南棟4階多目的室天井りのブラウン管テレビ4台を下ろしてほしい。	天井から吊下げているブラウン管TVを4台確認した、撤去する必要あり(マネージメント室に確認した)。業者対応(概算10万円)	47,300	株式会社ASK電設
512	TKSG-2025-42078	2026/1/9	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	北棟3階男子トイレ	北棟3階男子トイレパイプより水漏れ	北棟3階男子トイレ(一番奥)パイプの付け根より水漏れしている。	フラッシュバルブが歪んでいるため取り換え修理が必要※業者依頼概算5万円	50,600	有限会社明環
513	TKSG-2025-42080	2025/11/4	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	南棟4階	南棟4階男子トイレドア鍵破損	南棟4階男子トイレ(一番奥)ドア鍵が壊れている。	鍵がかかりにくく、外から開ける機構が壊れており交換の必要がある。※業者依頼概算 1 万円	9,988	有限会社オオタニ
514	TKSG-2025-42255	2025/11/27	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	外トイレ（女子便）	ロータンクより水漏れ	ロータンクより水漏れ	タンク底のパッキン劣化、洗浄配管劣化で水漏れする。配管およびロータンクパッキン交換する必用あり※業者依頼概算3万円	38,500	有限会社明環
515	TKSG-2025-42498	2026/1/9	[高砂包括]38_351380_北浜こども園	2Fトイレ換気扇	2Fトイレ換気扇騒音不具合	2Fトイレの換気扇の音が大きいく(園児が怖がるほどの音)	トイレの換気扇、2台中1台が故障が原因ではないかという騒音を確認した、分解掃除して羽を外しても騒音は変わらないので、モータかベアリングが劣化していると思われるので換気扇の交換が必要。業者対応(概算3万円)	69,300	株式会社ASK電設
516	TKSG-2025-42648	2025/12/9	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	北館1階保健室	北館1階保健室天井より雨漏り	北館1階保健室天井より雨漏りしている。現在バケツで受けています。	天井裏を確認すると2F職員室のシンク排水管からの水漏れであった。配管の保温材などを切って漏れ箇所の確認をしてから配管修理の必要がある。※業者依頼概算 8 万円	22,000	有限会社明環
517	TKSG-2025-42760	2025/11/6	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	南館1F3年1組前方ドア小窓	南館1F3年1組前方ドア小窓割れ	南館1F3年1組前方ドア小窓割れ。故意ではなく、ぶつかって割れてしまったとのこと。	教室出入口前方ドアの窓破損のため交換修理が必要※業者依頼概算 3 万円	10,780	梶原ガラス店
518	TKSG-2025-42960	2025/11/7	[高砂包括]31_351320_荒井こども園	職員室	職員室火災報知器誤発報(1個追加分)	TKSG-2025-40403の追加案件。	TKSG-2025-40403の追加案件です(1個追加)概算1万円	6,908	株式会社東洋商会
519	TKSG-2025-43230	2025/11/13	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	体育館壇上スクリーン	体育館壇上スクリーン作動不具合	体育館壇上スクリーンがワイヤーが外れているのか動かない。	スクリーンの巻き上げ機を巻いてもワイヤーが巻き取れないのを確認した原因はワイヤーの切断が巻き上げ機の故障と思われる。確認後修繕が必要。業者対応(概算 2 0 万円・ワイヤーが切断していた場合)	27,500	有限会社はりま装飾
520	TKSG-2025-43560	2025/12/11	[高砂包括]38_351380_北浜こども園	1Fりす組水道	1Fりす組の水道蛇口不具合	1Fりす組の水道蛇口止まらない。元栓閉めて止めている。	スピンドルが摩耗して機能しない。部品交換不可のため水栓交換が必要。業者依頼概算3万円	27,500	有限会社明環
521	TKSG-2025-43610	2025/12/24	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	南校舎2F男子トイレ	南校舎2F男子トイレ水漏れ	南校舎2F男子トイレ(奥の和式)レバー根元から水漏れ。	南棟2F男子大便器のFVが曲がっており洗浄時に水漏れする。FVの交換が必要※業者依頼概算 5 万円	50,600	有限会社明環
522	TKSG-2025-43667	2025/12/23	[高砂包括]01_101310_高砂地域交流センター	玄関入口ドア	玄関入口ドア開閉不具合	玄関入口ドアに“ひっかかり”があり、開閉が困難。自動ドアではない。	玄関の両開きドアの右側フロアーヒンジが劣化して扉が傾いているのを確認した、原因は経年劣化と思われる、フロアーヒンジの交換が必要。業者対応(概算30万円)	132,000	有限会社谷辺建設
523	TKSG-2025-43730	2026/3/28	[高砂包括]42_451110_市役所	本庁舎2階→4階	本庁舎2階→4階キャビネット移動	マネジメント室様より依頼いただいた案件。本庁舎2階に設置されているキャビネットを4階に移動させる。3月28日移動予定	指示通りに、レイアウト図に従って壁面着棚で移動する。2026/03/28 公共施設マネジメント室西牟田様会議室予定で移動作業調整	90,200	有限会社はりま装飾
524	TKSG-2025-43742	2025/11/25	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	南館2F音楽室第二	南館2F音楽室第二ドア鍵外れ	南館2F音楽室第二のドア鍵が外れてかかっている。	鍵本体の取付ネジが緩んでいるのを確認した姫付が必要だが、ネジも一部紛失している。業者対応(概算1万円)	2,750	有限会社オオタニ
525	TKSG-2025-43743	2026/1/5	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	北館3F教室前	北館3F教室前タイル?がれ	北館3F教室前タイルが剥がれている。	廊下の長バネがいたるところで剥離しているのを確認し、近いつうに廊下全体の張替が必要と思われる、今回は学校側から剥がれの酷い部分で足を引っかけた怪我をする前に直して欲しいとの事なので、部分修繕	58,300	有限会社はりま装飾
526	TKSG-2025-43846	2025/11/17	[高砂包括]19_301160_米田小学校	西棟トイレ	西棟トイレ水洗不具合	西棟全てのトイレ・手洗いの水が出ない。現在使用禁止にしています。	西棟トイレの排水配管に詰まりが原因と思われるため調整または交換が必要※業者依頼概算 5 万円 その後調査の結果電極排水口に垢が溜まり詰まりが原因と判明した	49,500	株式会社三枝設備工業所
527	TKSG-2025-43901	2025/11/14	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	北棟1階ステップルーム	北棟1階ステップルーム窓ガラス割れ	北棟1階ステップルームの窓ガラスが割れている。	故意ではないため包括修繕。交換が必要※業者依頼概算1.5万円	16,280	梶原ガラス店
528	TKSG-2025-43906	2026/1/15	[高砂包括]02_151110_旧高砂公民館	1 階ポンプ室等	1階ポンプ及びパッケージ空調用コンデンサ撤去	PCBみなし含有のポンプ及びパッケージ空調用コンデンサの撤去と保管のご指示を頂いた	戸崎電機へ撤去を依頼予定概算見積 5 0 千円	39,600	戸崎電機株式会社

No	管理番号	施工完了日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 (税込)	実施業者
529	TKSG-2025-43908	2026/1/15	[高砂包括]07_101360_米田地域交流センター	1階ポンプ室	ポンプ用及びフィン用コンデンサ撤去・更新	PCBみなし含有のコンデンサを撤去し取り替える様ご指示を頂いた	戸崎電機へ撤去及び更新を依頼。 概算金額 5 0 千円	46,200	戸崎電機株式会社
530	TKSG-2025-43915	2026/1/15	[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	1階機械室・ポンプ室	消火ポンプ・サクフィルター用コンデンサ撤去・更新	PCBみなし含有の消火ポンプ・サクフィルター用コンデンサの撤去・更新のご指示を頂いた	戸崎電機へ撤去・更新を依頼。 概算金額 6 0 千円	53,900	戸崎電機株式会社
531	TKSG-2025-43922	2026/1/15	[高砂包括]22_301180_北浜小学校	浄化槽電気設備	浄化槽電源盤内コンデンサ撤去・更新	PCBみなし含有の浄化槽電源盤内にあるコンデンサを撤去と更新のご指示を頂いた	戸崎電機へ撤去・更新を依頼。 概算金額 9 0 千円	81,400	戸崎電機株式会社
532	TKSG-2025-44412	2025/12/1	[高砂包括]42_451110_市役所	本庁舎_3階清掃員控室	本庁舎3階清掃員控室アナログ回線及びPHS増設	清掃員控室に内線電話が無く、開庁時間に緊急清掃依頼が連絡できない。	清掃員控室に内線電話用空配管はあるが、入線されておらず、番号が無いので新設。 業者依頼(ニチワ)、概算6万	57,200	株式会社ニチワ
533	TKSG-2025-44415	2026/1/5	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	体育館身障者用トイレ	体育館身障者用トイレのフラッシュバルブから水漏れ	体育館身障者用トイレのフラッシュバルブから水漏れているので、見に来てほしい。	水がトイレの水を流すバルブ部分から水漏れているのを確認した、壁の箱の中にあるので今まで分らなかったと思われる、原因は、かなり古い型なので在庫が有ればピストンバルブの交換で済むとおもうが、無ければ、フラッシュバルブと配管の交換になる。業者対応(概算10万円)	91,300	有限会社森設備工業
534	TKSG-2025-44439	2025/12/24	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	北棟東	防火扉用煙感知器不良	北棟東階段1F～4Fの防火扉の煙感知器不良	北棟東階段1F～4Fの防火扉の煙感知器不良で誤発報するため取り替えが必要※業者依頼概算10万円	102,696	防災アシスト
535	TKSG-2025-44919	2025/11/26	[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	2F多目的トイレ	2F多目的トイレ扉鍵の不具合	2F多目的トイレ扉の鍵がかからない。	鍵が掛かりにくいのを確認した、原因は鍵の取付金具の変形と思われる、鍵の交換または修繕が必要。業者対応(概算 5 万円)	3,850	有限会社オオタニ
536	TKSG-2025-44950	2025/11/26	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	南校舎4F6年3組	南校舎4F6年3組後ろドア小窓ガラス割れ	南校舎4F6年3組後ろドア小窓ガラス割れ。弁償案件ではない。ドアは取り外して4F教室に置いてある。	教室後ろ扉のガラス割れ。危険なため扉を外している。ガラス入れ替えが必要。※業者依頼概算 1 万円	8,580	梶原ガラス店
537	TKSG-2025-45022	2025/12/8	[高砂包括]19_301160_米田小学校	給食室下処理室	給食室下処理室手洗い配管ひび割れ	給食室下処理室手洗いの配管がひび割れており、そこから水漏れしている。	排水管から水漏れを確認した、配管に亀裂が見られるので、配管の交換が必要。業者対応(概算 5 万円)	66,000	有限会社森設備工業
538	TKSG-2025-45253	2025/12/1	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	南棟 1 F 3 年 2 組廊下側ガラス	南棟 1 F 3 年 2 組廊下側ガラス破損	学校からの連絡を受け教育総務課様の判断にて、生徒等による故意の破損では無く、弁償案件では無く包括修繕にて修理の指示を頂いた。	教室廊下側のガラス割れ102×85 交換修理が必要※業者依頼概算2万円	13,860	梶原ガラス店
539	TKSG-2025-45289	2026/1/15	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	ポンプ室・給食室	ポンプ室・給食室電源盤内コンデンサ撤去・更新	PCBみなし含有のポンプ室と給食室の電源盤内のコンデンサを撤去・更新のご指示を頂いた	戸崎電機へ見積り依頼予定 (概算見積り 1 0 万円)	94,600	戸崎電機株式会社
540	TKSG-2025-45299	2026/1/15	[高砂包括]25_301230_亀山中学校	消火ポンプ室・揚水ポンプ室	消化ポンプ・揚水ポンプ電源盤内コンデンサ更新	PCBみなし含有に該当するコンデンサの取り替え指示を頂いた	戸崎電機へ取り替えを依頼予定 尚、早急な施工が必要なこと、各施設の対象コンデンサの取り替を戸崎電機へお願いし、コストダウンと以前PCB含有機器の更新をお願いし、加分については適正に対応が出来る戸崎電機へ依頼により、社費の見込み	156,200	戸崎電機株式会社
541	TKSG-2025-45301	2025/12/15	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	給食室洗浄機	給食室洗浄機配管より水漏れ	給食室洗浄機配管より水漏れしている。	配管のコックから水漏れしているのを確認した、配管の取替えが必要。業者対応(概算5万円)	34,650	株式会社中西製作所
542	TKSG-2025-45307	2026/1/15	[高砂包括]31_351320_荒井こども園	給食室	給食室排気ファン・昇降機電源盤内コンデンサ更新	PCBみなし含有の給食室排気ファン・昇降機電源盤内コンデンサ更新のご指示を頂いた。	戸崎電機へ更新依頼予定 (概算見積り 6 万円)	49,500	戸崎電機株式会社
543	TKSG-2025-45397	2026/1/15	[高砂包括]48_453120_旧曾根幼稚園	階段下ポンプ室	ポンプ盤内コンデンサ撤去・更新	PCBみなし含有のポンプ用コンデンサを撤去し更新する計画のご指示を頂いた	戸崎電機へ見積を依頼 (概算見積り 5 万円)	38,500	戸崎電機株式会社
544	TKSG-2025-45513	2026/2/6	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	北棟1階調理室・調理準備室間のドア	北棟1階調理室・調理準備室間のドア鍵折れ	北棟1階調理室・調理準備室間のドア鍵が折れて中に入っている状態。	鍵穴の中で鍵が折れているのを確認した、折れた鍵を取り出し、ドアの交換が必要。業者対応(概算 5 万円) 教頭先生から出来れば早い対応をお願いとの事なので、鍵のオオタニさんには、その場で修繕出来ればお願いし、M様にて解をいただいた	4,400	有限会社オオタニ
545	TKSG-2025-45775	2025/12/2	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	東棟1F HWC	HWC排水不良	HWC排水不良	HWC排水不良で便器を貫通処置したが流れず。排水経路を確認すると詰まっていた。給食室用トイレも詰まるため緊急で詰まり抜き作業が必要※業者依頼概算10万円	59,400	有限会社森設備工業
546	TKSG-2025-45880	2025/12/12	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	南館1F3年4組	南館1F3年4組蛍光灯不点灯	南館1F3年4組(中央前)蛍光灯不点灯	蛍光灯を交換しても不点灯であった。点灯真下では500luxで不点灯真下では150luxと照度が低く支障があるためマネジメント確認した結果業者依頼とする※概算5万円	29,246	株式会社ASK電設
547	TKSG-2025-46017	2026/1/13	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	西校舎3階5年1組前	西校舎3階5年1組前転落防止用手摺溶接外れ	5年1組前の消火栓BOXの上にある転落防止用の手摺の留め具(右側)の溶接が外れている。	手摺の固定アームの壁側が切断しているのを確認した(2階に1か所、3階2カ所、4階1か所の合計4ヶ所)原因は劣化と思われる(他の部分で溶接修繕の跡が多数見えた)。業者対応(概算10万円)	38,500	宮本溶接工業所
548	TKSG-2025-46051	2026/1/5	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	放送室	チャイム不具合	チャイムが定刻で鳴らない	チャイムが定刻で鳴らない。(プログラムで定時か定刻で動作する)以前にも同じ現象が出たが正常に戻って再現性がなかった。再発したため業者依頼概算 5 万円→12/11にTOA技術員が来訪して現場確認した。調査の結果4個についてスライドスイッチの接触不良が原因と思われる	75,922	TOA株式会社
549	TKSG-2025-46198	2025/12/11	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	南館2階2年3組	南館2階2年3組天井灯不点灯	南館2階2年3組天井灯不点灯。	安定器不良で不点灯。照度が160luxと低く要交換。※業者依頼概算4万円	29,246	株式会社ASK電設
550	TKSG-2025-46246	2026/2/18	[高砂包括]01_101310_高砂地域交流センター	ロボットチェーンゲート	EEスイッチ・LEDスポットランプ取替	ロボットチェーンゲート保守点検時に確認。 EEスイッチ・スポットランプが経年劣化により、反応が悪い時がある。	保守点検業者(ワールドパーク)へ依頼。 取替費 概算1万円	7,920	株式会社ワールドパーク

No	管理番号	施工完了日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 (税込)	実施業者
551	TKSG-2025-46971	2026/1/5	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	南棟 2 階家庭科準備室	家庭科準備室シンク排水及び調理室給水バルブ故障	家庭科準備室のシンクの排水が詰まっているまた洗濯機の給水量が少なく茶色い水が出てきているとことで、隣が調理室なので調理室の流しの水も同じように茶色に無たらしいか見て欲しいとのこと。	現地確認の結果以下の3点が判明した。 ①シンク排水は桝トラップがサビで固着し詰まっていたため交換して通水が必要。 ②洗濯機給水は洗濯機側の給水口のサビを除去し、ノズルを水洗した。	330,000	有限会社森設備工業
552	TKSG-2025-47524	2026/2/6	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	2F東女子便	トイレ鍵不具合	トイレのカギが動かない	トイレ個室のカギが硬く動かない。内部で部品が破損しており取り替えが必要※業者依頼概算2万円	13,200	有限会社オオタニ
553	TKSG-2025-47596	2025/12/26	[高砂包括]19_301160_米田小学校	職員室	職員室前扉開閉不具合	職員室前扉開閉にくい。	車輪のベアリング劣化のため要交換※部品調達困難なため業者依頼概算 3 万円	11,000	有限会社はりま装飾
554	TKSG-2025-47658	2025/12/16	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	北校舎1階男子トイレ	北校舎1階男子トイレ窓ガラス割れ	北校舎1階男子トイレ窓ガラス割れ。 掃除中に当たってしまった模様。 故意ではない為、包括対応いたします。 施設の方で、段ボールで養生済み。	北棟1F西の男子トイレの窓ガラス割れ 800mm×1140mmスリガラスで交換必要※業者依頼概算2万円	14,630	梶原ガラス店
555	TKSG-2025-48702	2025/12/22	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	職員室隣り印刷室ドア	職員室隣り印刷室ドア鍵不具合	職員室隣り印刷室ドアの鍵が開かない。	鍵付き回転式ドアノブが全く動かない。印刷室で学校業務に支障があるため急遽業者依頼※概算3万円	9,350	有限会社オオタニ
556	TKSG-2025-48766	2026/3/17	[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	非常用発電機用蓄電池	非常用発電機用バッテリー取替え	11月の改修工事に伴う停電時に非常用発電機が電池容量不足により自動起動しなかったとの連絡を受けた。直前の消防用設備点検でも容量不足の指摘があり、2019年4月設置以降6年を経過し、交換時期による経年劣化であることから取替を要する。	交換の時期が、納期確認の結果3月中旬に交換予定	385,000	姫路ジーエス電池販売株式会社
557	TKSG-2025-48875	2026/3/31	[高砂包括]31_351320_荒井こども園	2Fホール	ホールの掃き出し窓が動かない	ホールの掃き出し窓が動かない	2Fホールには4枚の掃き出し窓があるが車輪が破損しており入れ替えて一箇所がうまくして開閉できる状態である。（TKSG-2025-48307でも対応している）4枚とも車輪を交換して開閉できる状態に修理する必要がある（右車の時に各1枚）※業者依頼概算5万円	51,700	有限会社はりま装飾
558	TKSG-2025-48950	2026/1/5	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	児童玄関ガラス	児童玄関ガラスひび割れ	児童玄関(南側)網入りガラスひび割れ。下校時に児童が水筒を当ててしまった。故意ではなく包括対応になります。	生徒玄関ガラス割れ（強化ガラス）危険なため要交換※業者依頼概算5万円	41,360	梶原ガラス店
559	TKSG-2025-48976	2026/1/29	[高砂包括]42_451110_市役所	分庁舎 2 階 議会事務局	議場設備（MR-B内）起動不良	議場システムの不具合で、システムの起動不良。再起動を繰り返す。 ※議会期間中の為、緊急点検依頼実施。	議事方向天井板より、議場システム床下点検業者 TOA に連絡。 機器メーカーにて点検の結果、SOMボード及びマイクロSDカードの交換とファームウェアのアップデートが必要。 ※修繕依頼後に15日以内、修繕費概算にて、納期約2週間程度。	159,500	TOA株式会社
560	TKSG-2025-49155	2026/1/7	[高砂包括]29_301310_学校給食センター	デスポーザ置場	給水管より水漏れ	デスポーザへの給水管より水漏れ	デスポーザへの給水管より水漏れあり。パッキン交換しても改善しないためフレキ管の交換が必要。ラッキングしているため業者依頼※概算6万円	18,150	株式会社三枝設備工業所
561	TKSG-2025-49327	2026/1/20	[高砂包括]42_451110_市役所	4 階相談室・男女共同参画センター室	4 階相談室系統エアコン通信異常	4 階相談室と男女共同参画センター室のダイキン装置エアコンで通信（通信異常）警報が1階管理室の集中リモコン盤で受信。 室内機・室外機の電源をOFF・再投入しても状態が復旧しないため、ダイキンの修理手配を実施。 改修後、修理手配を実施。	ダイキンに故障原因を調査してもらったところ、アクティブフィルターの作動に異常があり電動機を含む交換が必要 (概算45万)	407,000	ダイキン工業株式会社
562	TKSG-2026-00191	2026/1/7	[高砂包括]32_351310_高砂こども園	汚水マンホール付近	汚水マンホール付近に穴	改修後、修理手配を実施。 穴の位置を確認し、本日の朝汚水マンホール付近で穴を発見した。 陥没等の可能性がないか、一度確認いただきたい。 園長先生より毎日点検し、報告済み。	現場確認すると建屋東の菜園北側にある汚水MH部分に陥没穴あり。 広範囲で陥没しており調査して修繕する必要あり。※業者依頼概算10万円	66,000	株式会社三枝設備工業所
563	TKSG-2026-00715	2026/1/16	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	南館1F職員トイレ	南館1F職員トイレ水洗不具合	南館1F職員トイレ全ての水洗の流れが悪い。	1F職員男女トイレともに流れが悪い。排水桝2箇所詰まりあり。貫通処置が必要※業者依頼概算10万円	172,700	有限会社森設備工業
564	TKSG-2026-00922	2026/1/13	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	部室棟2階	部室棟2階ドアガラス割れ	部室棟2階ドアガラスが割れた。 部活の練習中にボールが当たってしまった。段ボールで養生中。	部室棟2Fのソフトボール部（女子）の扉網入ガラスが割れており取り替えが必要※業者依頼概算3万円	13,970	梶原ガラス店
565	TKSG-2026-01290	2026/1/18	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	汚水排水	汚水排水路詰まり	汚水排水路詰まり	TKSG-2026-00715案件でトイレ詰まり解消のための貫通処置をしたが、敷地の西側で汚水排水路が完全閉塞しており南棟の汚水排水ができない。地面掘削して詰まり解消後に復旧の必要がある。※業者依頼概算40万円	1,291,400	有限会社森設備工業
566	TKSG-2026-01473	2026/1/23	[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	給食休憩室エアコン	給食休憩室エアコン不具合	給食休憩室エアコン不具合 1/20再度同様の連絡あり。 生活保護業者によるフィルタ、清掃を行ったが、その後改善されていない。	ダイキンに故障原因を調査してもらったところ、アクティブフィルターの作動に異常があり電動機を含む交換が必要 (概算45万)	16,500	株式会社三枝設備工業所
567	TKSG-2026-02210	2026/1/23	[高砂包括]33_351330_伊保こども園	調理室給湯器	外設置のガス給湯器水漏れ	調理室のガス給湯器（外設置）から水漏れ。駐車場近くに設置してある。	TKSG-2026-00715案件でトイレ詰まり解消のための貫通処置をしたが、敷地の西側で汚水排水路が完全閉塞しており南棟の汚水排水ができない。地面掘削して詰まり解消後に復旧の必要がある。※業者依頼概算40万円	49,280	株式会社ガスセンター長谷川
568	TKSG-2026-02684	2026/1/21	[高砂包括]46_452410_消防救助訓練場	副棟シャッター	シャッター不具合	副棟のシャッター上がったが、下りなくなった。ブレーカーも確認したが、問題なかったとの事。	緊急修繕※業者依頼概算10万円 1/21文化シャッターへ依頼即日訪問して確認したところリミットスイッチの不具合と判断し、修理のため1/22年度に実施。業者による点検済み。	27,500	文化シャッターサービス株式会社
569	TKSG-2026-03191	2026/1/20	[高砂包括]42_451110_市役所	分庁舎 2 階 委員会室	委員会室 3 のカメラ映像が暗い	議会事務局の柏原様より、委員会室のカメラ映像が暗いとのことで、TOA に緊急点検依頼実施（1/20 13：00～）	機器保守業者のTOAによる現地調査実施 電源ON→OFFによる再起動にて復旧済み。 保証外作業で出張費のみ発生します。（概算3.3万）	34,650	TOA株式会社
570	TKSG-2026-04132	2026/3/24	[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	給食休憩室エアコン	給食室休憩所空調機更新	給食室休憩所空調機更新 TKSG-2026-01473で点検調査し、本案件は空調更新とします。(空調更新は2年度対応予定)	柏原様より、空調機故障が効かない。パネル表示：暖房準備中、リフュー製 1/20再度同様の連絡あり。 生活保護業者によるフィルタ、清掃を行ったが、その後改善されていない。	616,000	株式会社三枝設備工業所
571	TKSG-2026-04487	2026/2/2	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	北棟屋上扉	北棟屋上扉カギの不具合	北棟屋上扉の鍵が開かない。鍵穴に折れたカギが残っているのかもしれない。	確認すると北棟屋上にいるPHの鍵が折れていた。4枚が各階床の入口が南棟PHの鍵を誤って北棟PHの鍵に差し込んでしまった為、破損したとのこと。高架水槽があり有事の際に困るため緊急修繕※業者依頼概算5万円	3,850	有限会社オオタニ
572	TKSG-2026-04664	2026/2/7	[高砂包括]29_301310_学校給食センター	回転窯	1号蒸気釜配管蒸気漏れ	1号蒸気釜の床の隙部分の配管から蒸気が吹き出しており危険な為、周りをタール等で巻いて対応しているので緊急修繕手配して欲しいと連絡があった。	マネジメント室へ連絡し三枝設備にて緊急修繕手配を実施。現地確認し損傷した配管の撤去と他の蒸気釜が使えるように一旦閉塞処理を実施した。部材調達次第修繕する予定。（概算金額15万円）	159,500	株式会社三枝設備工業所

No	管理番号	施工完了日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 (税込)	実施業者
573	TKSG-2026-07922	2026/2/25	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	北館2階	北館2階ドア開閉不具合	北館外から2階に入るドア枠が歪んでおり、閉まらず、施錠もできない状態。	アルミサッシが折れ曲がって開閉できない。またガラスが割れる危険があり施錠ができないため早急に対応が必要。※緊急で業者依頼	17,600	有限会社はりま装飾
574	TKSG-2026-08593	2026/3/2	[高砂包括]25_301230_亀山中学校	3F西側渡り廊下扉	3F西側渡り廊下扉カギの不具合	扉カギが中で折れたので分解し取り出したが、元に戻せなくなった。	渡り廊下の扉カギが折れて取り出しの際にシリンダーが外れたとの事。施錠できないため早急に対応が必要※業者依頼概算 1 万円	3,300	有限会社オオタニ
575	TKSG-2026-08729	2026/3/4	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	体育館ドア	体育館ドア鍵不具合	体育館の(ステージから見て) 右後方ドア鍵が空回りしている。外から出入りできるドアの為、早めの対応をお願いします。	扉のサムターンが空回りして施錠できない。また外から鍵シリンダーでも施錠できない。鍵の取り替えまたは修理が必要※業者依頼概算 2 万円	14,300	有限会社オオタニ
576	TKSG-2026-09071	2026/3/26	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	職員室	職員室固定電話不具合	職員室固定電話不具合。 相手側の声は聞こえるが、こちら側の声が相手に聞こえていない模様。	現場確認の結果、職員室の電話がすべてが相手の声しか聞こえない状況で、発信もできなかった。OKI電気製で電話交換機の電源をリセットし一度復旧したが、3/6再度同じ症状が発生。3月10日「姫通」（施工業者）に確認すると交換機の電源がONで正常動作の修理が出来る。	22,000	姫路電気通信工業株式会社
577	TKSG-2026-10700	2026/3/28	[高砂包括]42_451110_市役所	本庁舎2階→4階	本庁舎2階→4階デスク・椅子・大型絵画・書庫移動	メンテナンス室様より追加依頼いただいた案件。 本庁舎2階に設置されているデスク、椅子、大型絵画、書庫を4階に移動させる。 2月28日移動予定	指示頂いた、レイアウト図に従って移動する。 概算5万 2026/03/28 公共施設マネジメント室西牟田様立会予定で移動作業調整	44,000	有限会社はりま装飾
578	TKSG-2026-10739	2026/3/17	[高砂包括]43_452110_消防本部庁舎	2F消防長室ほか2部屋	2F消防長室ほか2部屋エアコン不具合	2F消防長室ほか2部屋のガスヒューポン エアコン エラーが出て効かない。	タイマー設定がエラーでエラーメッセージが出て効かない。電源リセットするも改善しない。点検頂き一旦復旧した。（点検費約 2 万円）また、運転時間5万時間を超えており3 0 万円程度費用を掛けてのメンテナンスが必要との業者見積が出ているが、2026年度に改修工事のため改修工事	16,500	株式会社三枝設備工業所
579	TKSG-2026-12060	2026/3/31	[高砂包括]42_451110_市役所	本庁舎2階・4階	組織改編に伴う電話工事	既存、本庁舎 2 階にある情報公開コーナーの電話機（外線/内線）移動設置	2026/3/30より、本庁舎4階にて稼働予定で電話工事依頼を実施する	167,200	株式会社ニチワ

69,999,600

令和7年度（2025年4月～2026年3月）内製化修繕実績表（修繕費用の発生なし）								
No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
1	TKSG-2025-08859	2025/4/1	[高砂包括]34_351340_中筋こども園	1階職員室休憩室	1階職員室休憩室扉窓ガラスひび割れ	1階職員室休憩室の扉窓ガラスがひび割れている。原因不明で養生中。	ガラスにヒビはあるが開閉に影響なく大人が出入りする扉なのでテープを貼り付けて使用することの事（園長先生）	
2	TKSG-2025-08958	2025/4/2	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	校長室扉	校長室扉のノブ外れ	校長室扉(内側)のノブが外れて校長室側から開閉ができない。	扉のノブ外れを確認。ノブ取付の必要。軽微な補修。	
3	TKSG-2025-09378	2025/4/4	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	北棟1階2年2組	2年2組教室の扉の鍵が掛かりにくい	2年2組の教室扉の鍵が施錠するのにかなり施錠しにくく、開錠も同じなのでどうにかして欲しい	施錠しにくいのを確認した、原因は4枚運動の扉の為各扉のバックフのヘタリで隙間が大きくなっているため、鍵の合わせポイントが合いにくく、担任の先生も4月から教室を変わられているので、まだコツを掴めていないと思われる為、鍵の構造をリチャージし、合わせて鍵の施錠動作が	
4	TKSG-2025-10042	2025/4/9	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	南館2F職員女子トイレ	南館2F職員女子トイレ便座不具合	南館2F職員女子トイレ便座がぐらつく。	2F職員室女子トイレの便座がぐらついている。プラスチックナットが緩んでいたため増し締め復旧しました。	
5	TKSG-2025-10420	2025/4/11	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	東棟1F女子トイレ	東棟1F女子トイレ使用できない	扉のカギがかからない。	鍵位置がズれており鍵がかけれない。 鍵を取り付け直して復旧しました。	
6	TKSG-2025-10468	2025/4/11	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南3F女子トイレ窓	南3F女子トイレ窓不具合	南3F女子トイレ窓枠外れ及びドアストッパーの点検依頼あり。	レールからサッシが脱線しているのを確認した、窓開閉のストッパーは正常、サッシを調整してレールに入れて窓がスムーズに動くように直した	
7	TKSG-2025-10764	2025/4/14	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	放送室	放送室CD設備不具合	放送室でCDを流せなくなった。音声は流せる。	放送設備にプラグを差込んで使用しているのを確認した、放送設備にプラグを繋ぐときに差し込むジャックを勘違いして入力端子に繋いでいたので出力端子に繋ぎ直して、音が出るようになった、原因は勘違いと思われるので担当者に説明して作業完了	
8	TKSG-2025-10852	2025/4/15	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	本館2F男子職員トイレ(手洗)	本館2F男子職員トイレ手洗い止水不良	本館2F男子職員トイレ手洗いタッチレス水栓止水しない為電源ACアダプタを外して使用中止にしているので修繕してほしいとの事。	タッチレス水栓のセンサー部の清掃と電源リセットを試み、タッチレスセンサー水栓の正常動作を確認したことで完了とする。	
9	TKSG-2025-10872	2025/4/15	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	2F職員男子トイレ	2F職員男子トイレ小便器不具合	2F職員男子トイレ小便器の水洗が1分おきに流れる。	セフターが誤動作しないようにセフターの掃除をした。再現性は見られず、製品の特長で使用頻度が多いと洗浄を繰り返す、気温が低いと洗浄を繰り返す機能があるため学校教頭先生に説明しました。以後経過観察として包括での対応は完了とします	
10	TKSG-2025-11068	2025/4/16	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	外男子トイレ	外男子トイレ水洗不具合	外男子トイレ入って2つ目、水が流れない。	フラッシュバルブ内詰まりのため掃除して復旧しました	
11	TKSG-2025-11069	2025/4/16	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	プール	プール 消火栓蓋の収納不具合	プール 体育館に面している壁についている何らかの蓋、鍵の下突起部分が中にしまえない。	プールの壁面にある消火栓の扉の平面キーが開閉、収納できない。外して取り付け直して調節し復旧しました。	
12	TKSG-2025-11071	2025/4/16	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	校舎3F音楽室横男子トイレ	校舎3F音楽室横男子トイレ電気スイッチ不具合	校舎3F音楽室横男子トイレの電気スイッチがめり込んでいる。	3F男子トイレのリリーススイッチが金枠から外れており取り付け直して復旧しました。	
13	TKSG-2025-11228	2025/4/16	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	6年2組窓ガラス	6年2組窓ガラス欠け	6年2組窓ガラスの一部が欠けている。施設側で養生中。	摺りガラスの左右下の角にガラスの欠けを確認した、補修が必要なのでシリコンシーラントを補填して今以上の欠けの広がりと手で触って怪我をしない防止を行った	
14	TKSG-2025-11274	2025/4/17	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	南校舎2F生活科室後ろ扉カギ	南校舎2F生活科室後ろ扉カギ不具合	南校舎2F生活科室後ろ扉のカギ(教室内から下にスライドさせるタイプ)がかけにくい。	レバーをスライド時に少し引っ掛かりが感じられたので、位置調整と鍵内部の洗浄を行いスムーズに操作できるようになった	
15	TKSG-2025-11338	2025/4/17	[高砂包括]38_351380_北浜こども園	2F園児トイレ	2F園児トイレ不具合	2F園児トイレタンクのネジが外れて水が止まらない	2Fこども用トイレのロータンク内についているボールチェーンが長いので引っ掛かっていた。ボールチェーンの長さを調節して復旧しました。	
16	TKSG-2025-11470	2025/4/18	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	給食室南側窓網戸	給食室南側窓網戸不具合	給食室南側窓網戸のたてつけが悪い。	網戸が動きづらいのを確認した、原因は戸車の位置が不安定でズれている為、調整して戸車が動きやすい位置に固定した為軽く網戸が動くようになった	
17	TKSG-2025-11670	2025/4/18	[高砂包括]44_452210_高砂分署	2F男子仮眠室⑤	仮眠室アキュドア不具合	扉を開けばなしにできない	2F仮眠室⑤のアキュドアのストッパがきかないため開けっ放しにできない。 ストッパを調整して復旧しました。	
18	TKSG-2025-11673	2025/4/18	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	3F工作室	工作室机不具合	工作机がグラついている	工作室の工作機のバイス取り付け部分がグラついているため補強して取り付け直しました。	
19	TKSG-2025-11808	2025/4/21	[高砂包括]36_351360_米田こども園	駐車場(職員・保護者用)	駐車場(職員・保護者用)ポール不動	駐車場(職員・保護者用)のポールにチェーンが巻き込まれて動かなくなった。	ポールに巻き付いたチェーンを外してポールの正常動作確認し完了。	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
20	TKSG-2025-12097	2025/4/22	[高砂包括]19_301160_米田小学校	西校舎1年1組照明	西校舎1年1組照明チラつく	西校舎1年1組の黒板灯チラつきが止まらない	チラついているのを確認した、原因は蛍光灯の両サイドが黒化しているの為、劣化と思われるので蛍光灯を交換し点灯するようにした	
21	TKSG-2025-12253	2025/4/23	[高砂包括]50_101350_曽根地域交流センター	子育て支援センター	子育て支援センター側窓網戸ズレ	子育て支援センター側窓の網戸がズレている。施設側ではめ直そうとしたが、上手くはめられなかった。	子育て支援室の網戸が外れて取り付けられなかった。4か所のストッパを解除して取り付け直し復旧しました。	
22	TKSG-2025-12482	2025/4/23	[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	2F和室誘導灯	2F和室誘導灯点灯不具合	2F和室誘導灯が点滅している。	2F和室の誘導棟点滅していた。蛍光灯、グロー球不良のため交換しました。（施設側備品）	
23	TKSG-2025-12502	2025/4/24	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	保健室	保健室エアコン操作パネル不具合	保健室エアコン操作パネルの暖房の表示が消えて暖房が入らない。	操作パネルから暖房の表示が無いのを確認した、原因は保健室のエアコンは、職員室の子機にあたり、親機の職員室で冷房に操作を切り替えると子機には暖房に変える権利が無い為、暖房の表示が出なかったのを関係者に説明して今後暖房が出来る時は親機側と相談していく	
24	TKSG-2025-13425	2025/5/1	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	2F職員女子トイレ	2F職員女子トイレ水量不具合	2F職員女子トイレの水量が多い。	職員女子トイレ便器の洗浄水の水量が多く溢れるためFVおよび給水バルブを調節して適正水量にしました。	
25	TKSG-2025-13533	2025/5/1	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	北館4階男子トイレ	北館4階男子トイレ照明人感センサー不具合	北館4階男子トイレの照明人感センサーが反応せず、点灯しない。電源の入切であれば点灯する。	現場確認をしたが再現せず正常に人感センサーにて点灯を確認。他の階のトイレと同様の動作も確認した。以上を教頭先生に確認して頂いた事で完了とします。軽微な補修。	
26	TKSG-2025-13545	2025/5/1	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	東校舎3F4年1組後ろ扉	東校舎3F4年1組後ろ扉鍵不具合	東校舎3F4年1組後ろ扉の鍵が外れかけて鍵がかからない。	鍵のネジが外れてしまっていたため取り付け直して復旧しました。	
27	TKSG-2025-13560	2025/5/1	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	1F南東特別支援学級	温水器不良	温水器のお湯が出ないとのこと	現地確認した結果、ここ数年対象児童が居なかったため、ガス栓が閉栓してあった為開栓して稼働確認し問題なく使用できる事を確認し大応完了。	
28	TKSG-2025-13934	2025/5/7	[高砂包括]36_351360_米田こども園	駐車場(職員・保護者用)	駐車場(職員・保護者用)ボール不動	駐車場(職員・保護者用)のボールにチェーンが巻き込まれて動かなくなった。	巻き込みのチェーンを取外した。ボールを取納駐車場閉鎖時にボールを引出しチェーンを貼る場合にボールを落下しないようにしかるべき位置に捻る動作をして頂くよう説明しました(※注意喚起の張り紙をして頂くようお願い)	
29	TKSG-2025-14024	2025/5/7	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	3Fベランダ壁	3Fベランダの壁?がれ	3Fベランダの壁が一部剥がれている。以前修繕した箇所です。	ベランダの該当箇所は既にウレタン樹脂塗装済みになっている為対策済であることを教頭先生に説明承諾を頂きました。	
30	TKSG-2025-14105	2025/5/7	[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	多目的ホール	多目的ホール蛍光灯不点灯	多目的ホール蛍光灯不点灯。高所作業の為、交換希望。球は施設で持っておられます。	蛍光灯が1か所不点灯なのを確認した、蛍光灯の交換で点灯したので作業完了した	
31	TKSG-2025-15057	2025/5/13	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	北棟1階手洗い場	北棟1階足洗い場の排水詰まり	北棟1階の足洗い場の排水が流れにくい	足洗い場の排水が流れにくいのを確認した、原因は目皿に汚れが付着している為、清掃が必要。内製対応	
32	TKSG-2025-15224	2025/5/13	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北棟3F男子トイレ個室	北棟3F男子トイレ個室便器水漏れ	北棟3F男子トイレ個室便器と床面の間より水がシミ出てくる。	床と便器の隙間では無く、フラッシュバルブから下の配管からの水漏れを確認した、原因は配管のナットの緩みからの水漏れ、ナットを追い締めして水漏れの無いのを確認し作業完了	
33	TKSG-2025-15254	2025/5/13	[高砂包括]01_101310_高砂地域交流センター	2F会議室ドア	開きドアの取っ手がグラついている	ドアの取っ手がグラグラしている	2F会議室のドアの取っ手がグラついているため取り付け直して復旧しました。	
34	TKSG-2025-15990	2025/5/19	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	南校舎4階防火扉	南校舎4階防火扉取っ手不具合	南校舎4階防火扉取っ手がグラグラする。2枚扉の小さい方。現在防火扉が開いたりはしていないようですが、生徒が手をつ突っ込んだりすると危険との事。	防火戸取っ手のネジ緩みのためグラつきを確認。ネジ増し締め。軽微な補修。	
35	TKSG-2025-17054	2025/5/23	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	作法室	作法室コンセント通電無し	作法室のポットの湯が沸かなくなった。作法室のコンセントに電気がきていないかもしれない。確認お願いします。	電気ポット複数同時使用によりブレーカトリップ。ブレーカリセットにて復旧。軽微な補修。	
36	TKSG-2025-17998	2025/5/29	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南校舎2Fまなび教室廊下の水道	南校舎2Fまなび教室廊下の水道不具合	南校舎2Fまなび教室廊下の水道の出が悪い。	自動センサータイプの水栓で全く出ない。水量調節して復旧しました。	
37	TKSG-2025-18641	2025/6/2	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	放送室	放送設備不具合	校内放送の復旧ボタンが戻らなくなっていしまい、現在放送できない状態。	放送室で個別放送ができない。「リモコンマイク」と液晶表示があり職員室のマイクスイッチが入って優先放送になっていたため放送できなかった。職員室のマイクスイッチを切って復旧しました。	
38	TKSG-2025-20022	2025/6/9	[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	2F多目的室倉庫	2F多目的室倉庫扉開閉不具合	2F多目的室横の倉庫扉が閉まりきらない。5cmほど開いた状態。	アキュドアが閉まりきらない。ドアのロックキャッチがズれており調節が必要。調節して開閉復旧しました。	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
39	TKSG-2025-20337	2025/6/10	[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	電話機	電話機不具合	電話の親機から異常音が時々鳴り、使用できなくなる。	事務所に2台電話機（多機能電話機）があつて1台は正常であつた。1台が異常で予備機と入れ替えると正常使用できたため予備機と入れ替えた。	
40	TKSG-2025-21143	2025/6/13	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	図書室	図書室入口ドア鍵不具合	図書室入口ドア鍵不具合。 ドアを押して施錠しないといけない状態で、いつ鍵が壊れるか分からないの事。	ドアを押さなくても施錠は出来たが、鍵を回転するとき固いのを確認したので、取り付けネジを追い締めして、鍵内部の洗浄清掃を行い、軽く施錠できるようにした	
41	TKSG-2025-21219	2025/6/13	[高砂包括]50_101350_曽根地域交流センター	会議室1出入口扉	会議室1出入口扉開閉不具合	2階 会議室1出入口扉の開閉時に留める金具が欠損しており留まらない。	会議室1のスライドドアは法的に開放状態にならないとの旨を公共マネジメント室様より曽根地域交流センター様にご説明されたの事。	
42	TKSG-2025-21306	2025/6/16	[高砂包括]05_101340_中筋地域交流センター	2F非常口表示灯	2F非常口表示灯点灯不具合	2F非常口表示灯が点滅している。	非常出口表示灯がチラつているのを確認した、原因は蛍光管の劣化と思われるので蛍光管を交換してチラつきを止めた	
43	TKSG-2025-21410	2025/6/16	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	南館3F3年2組タブレット充電BOX	南館3F3年2組タブレット充電BOXフタ破損	南館3F3年2組タブレット充電BOXのフタが破損している。	タブレット充電ボックスの開閉つまみのネジが欠損して外れていた。ネジを付けて取り付け直し復旧しました。	
44	TKSG-2025-21413	2025/6/16	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	体育館内小窓	体育館内小窓の鍵不具合	体育館内の下方にある小窓の鍵がぐらついている。	体育館内換気窓のクレセントがグラついている。クレセントの受け金具が緩んでいたため調整して復旧しました。	
45	TKSG-2025-21427	2025/6/16	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	体育館舞台上コンセント	体育館舞台上コンセント不具合	体育館舞台上床のコンセントがぐらついている。	体育館舞台のアップコンセントが外れている。取り付けネジが欠損していたため取り付け直して復旧しました。	
46	TKSG-2025-22053	2025/6/18	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	1F図書室	1F図書室入口扉の開閉不具合	1F図書室入口扉が動かない。	扉が動かないのを確認しました。原因は戸車と敷居のレールが外れていたので扉を浮かしてレールにはめ込み、動くように直した。	
47	TKSG-2025-22895	2025/6/23	[高砂包括]34_351340_中筋こども園	未満児室	未満児室テラス天井ボード補修	未満児室テラス天井にボード(ガラス張りになっている下)が貼られており、そこに隙間があつて落下しそう。	テラス天井のアクリル板がズれている。適切な位置にもどす必要あり。	
48	TKSG-2025-24972	2025/7/4	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	南校舎1階被服室	南校舎1階被服室コンセント通電していない	南校舎1階被服室黒板側2か所のコンセントが通電していない様子。 冷風扇を使用時に稼働せず、他の場所のコンセントを使用した際は問題なく稼働するとの事。	20Aブレーカでコンセント2ヶ所あり。冷風扇で1200Wあり、同コンセントで1000Wのアイロンを4台たこ足配線で使用していたためオーバーリップしていた。使用できる容量を進言しました。	
49	TKSG-2025-25368	2025/7/8	[高砂包括]50_101350_曽根地域交流センター	2階調理室	2階調理室ブレーカー落ちる	日曜日に2階調理室のコンロ3つ使用した際、ブレーカーが落ちた。今までも数回ブレーカーが落ちた事があり、一度見て欲しい。	現場確認したところ1個200V20Aのブレーカーに対して1台4000WのIHヒーターが付いていた（3台）許容電流範囲ギリギリではあるがトリップ原因は不詳。また個別の100Vコンセントに定格オーバーの機器を使用していたため一度に使用する容量を説明した	
50	TKSG-2025-25444	2025/7/8	[高砂包括]36_351360_米田こども園	1階洋式トイレ	洋式トイレ蓋固定不具合	洋式トイレの蓋がグラグラしているので 再固定してほしい	便座がグラグラ動いてしまうのを確認した、原因は便器裏の便座固定ネジが緩んで下のほうまで下がっていたから、締め付けて便座がグラグラしないように固定し直した	
51	TKSG-2025-25711	2025/7/9	[高砂包括]31_351320_荒井こども園	乳児室トイレ	乳児室トイレ便座水漏れ	乳児室トイレ便座下から水漏れで床が濡れている。	現場確認したが、漏れ箇所はなかった。シャワーなどを横で使用しているためこぼしたのが原因か分からない。 定点観察をお願いします。	
52	TKSG-2025-25735	2025/7/9	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	南館2F女子トイレ	南館2F女子トイレ便座カバー外れ	南館2F女子トイレ(手前)の便座カバーが外れかけなので付け直してほしい。	便座がガタついているのを確認した、原因は便座裏のネジが緩んでいるので、ネジを締め付け直して便座のガタつきを解消した。	
53	TKSG-2025-26477	2025/7/14	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	北校舎3F西側女子トイレ照明	北校舎3F西側女子トイレ照明センサー不具合	北校舎3F西側女子トイレ照明センサーの調子が悪い。	センサー調整して復旧しました。	
54	TKSG-2025-27323	2025/7/18	[高砂包括]29_301310_学校給食センター	荷受け室	荷受け室水栓ビス破損	荷受け室水栓にビスが取れている。ビスの再止め右ひは八埋めをお願いしたい。 ビスはり置いたままにしているが処分した方がいいか、確認をお願いします	水栓本体とフックを留めているビスではなく接着剤で留めているビスがネジであった。職員の方が点検でネジをドライバで回して取れていたのですがその行為はやめていただくようお願いします。開いている穴はしりこんコーキングを埋めました。つつ箇所	
55	TKSG-2025-27513	2025/7/22	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	給食室ダクト	給食室ダクト不具合	給食室のダクト油ポットから油が垂れてくる。	油受け皿に油が滴っているのを確認した、油の漏れていると思われる固定ビスの増す締めとジャバラホースのパッキン取り替えを行い油漏れを止めた	
56	TKSG-2025-27652	2025/7/22	[高砂包括]29_301310_学校給食センター	東側外灯	東側外灯不具合	東側外灯2か所タイマーで消灯しない。	東側外灯2か所タイマーで消灯しない。 該当箇所のアドレスは不明であつたが日の入りから20:00切に設定されていた。 リセットし、が何らかの原因でリセットが失敗したため消灯しなかった。再リ	
57	TKSG-2025-27845	2025/7/23	[高砂包括]29_301310_学校給食センター	洗浄室	水栓ぐらつき	水栓ぐらつき	洗浄室の水栓がグラつくため給水管ネジの増し締めして復旧しました。	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
58	TKSG-2025-29090	2025/8/1	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	北棟4階男子トイレ	北棟4階男子トイレ便器の蓋不具合	北棟4階男子トイレ便器の蓋(2か所) グラグラしている。	便座取り付けナットを増し締めして復旧しました。	
59	TKSG-2025-29524	2025/8/5	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	中館1F男子トイレ	中館1F男子トイレ便座ぐらつき	中館1F男子トイレ(手前の個室)便座がぐらついており、水洗の際、水漏れする。	グラつき増し締めと水量調整で復旧しました。	
60	TKSG-2025-29683	2025/8/6	[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	屋上	屋上TVケーブル未接続	屋上のバンバンテレビのケーブル接続されていない。	現場確認すると屋上でケーブルテレビ用の配線が切断されており、1F会議室②の部屋内でも配線が切断されていた。チューナーなどは見当たらず撤去されている模様。	
61	TKSG-2025-29918	2025/8/7	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	3F西側渡り廊下窓	3F西側渡り廊下窓施錠不具合	3F西側渡り廊下窓の鍵がかからない。	初期は窓パッキンが劣化して窓の開閉が困難なのを確認した。原因は窓パッキンの一部が劣化して窓の開閉を邪魔していたので、劣化してはみ出したパッキンを切断し、開閉出来るようにした	
62	TKSG-2025-30324	2025/8/12	[高砂包括]01_101310_高砂地域交流センター	1階2階多機能トイレ	1階2階多機能トイレノズル不具合	1階2階多機能トイレノズルがない。	電池切れで長期間ウォシュレットを使用していなかったため固着していた。手で引き出して何度か動作させて復旧しました。	
63	TKSG-2025-30369	2025/8/13	[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	誘導灯	誘導灯点滅	誘導灯(1F・2F・3F)が点滅している。	前日、落雷による停電があった。誘導灯信号装置が「点滅」に切り替わったまま復旧出来ていない状態で全館誘導灯が点滅していた。事務室内の盤内にある誘導灯用信号装置で復帰ボタンを押して復旧した	
64	TKSG-2025-30607	2025/8/13	[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	外ポンプ室	消火ポンプ呼水槽減水エラー	ポンプ室でアラームが鳴っている	ポンプ室内なる消火ポンプ呼水槽で減水エラーが出ている。昨日の停電でエラーが出て盤内の復旧ボタンで復旧した。呼水槽の状態は正常であった。	
65	TKSG-2025-31020	2025/8/19	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南館3F女子トイレ窓枠	南館3F女子トイレ窓枠不具合	南館3F女子トイレの窓枠が外れそう。以前にも修繕の箇所です。	窓が動かないのを確認した、原因は窓枠のレールから脱線している為で、脱線している戸車をレールに乗せて動くように直し窓が開閉できるようにし作業を完了した	
66	TKSG-2025-31186	2025/8/20	[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	2F多目的ホール蛍光灯	2F多目的ホール蛍光灯取換	2F多目的ホール高所天井の蛍光灯(二箇所)取換。	天井照明が1 か所点灯しないのを確認した、原因は蛍光管の劣化と思われる為、蛍光管を取り替えて、点灯するのを確認した	
67	TKSG-2025-31238	2025/8/20	[高砂包括]50_101350_曽根地域交流センター	郵便ポスト	郵便ポスト開閉不具合	二段式郵便ポストの下段が開かない。何か引っかかっているのか、番号が違っているのか分からない。	下段のポストの開き戸が開かないのを確認した、取説に貼ってある鍵の番号を回したら開いた、開き戸に鍵の番号を表示してはどうかと提案して作業完了	
68	TKSG-2025-31859	2025/8/25	[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	南館2階男子トイレ	南館2階男子トイレ小便器より異音	南館2階男子トイレ(左から2番目の小便器)より異音。水を流す際にゴボゴボという音や配管から多くな音がする。現在使用中止にしている。	夏休みで長期間使用していないため配管内の水がなくなり、稼働させた時にウォーターハンマ現象が起きていた。通水すると復旧したため現場で説明して包括の対応は完了しました。	
69	TKSG-2025-32214	2025/8/27	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	職員女子トイレ	職員女子トイレ不具合	職員女子トイレ(洋式)水洗の際、便器と床の間から水漏れ。個室トイレ2/2か所共レバーで流そうとするが、水が湧き出でるだけで水が流れない状態。	どちらの便器の不具合は確認した、原因は排水の元の詰まりが原因で便器から水が溢れだしているため、排水の元の詰まりをラバーカップで解消して、排水を流れる容認した	
70	TKSG-2025-32639	2025/8/29	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	職員室と事務室のドアノブ	職員室と事務室のドアノブ不具合	職員室と事務室それぞれのドアノブ不具合で鍵がかけづらい。	ドアノブ本体が緩んでいたため増し締めして復旧しました。	
71	TKSG-2025-33605	2025/9/3	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	中館1F男子トイレ	中館1F男子トイレ小便器水洗不具合	中館1F男子トイレの小便器(3ヵ所)の水が流れない。	自動洗浄機で水量が少ないため3台とも水量を調節して復旧しました。	
72	TKSG-2025-33981	2025/9/5	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	2F多目的教室扉	2F多目的教室扉不具合	2F多目的教室扉鍵の開閉はできるが、金具が取れている。	取っ手が外れているため再取付けしました。	
73	TKSG-2025-33982	2025/9/5	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	3F5年2組後ろ側扉	3F5年2組後ろ側扉開閉不具合	3F5年2組後ろ側扉が開閉の度、大きな音が出るため、扉を閉めきっている。	カギユニットが変形して戸に当たっていたため修正が必要※内製化対応	
74	TKSG-2025-35313	2025/9/12	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	北館4F西側男子トイレ	北館4F西側男子トイレ施錠不具合	北館4F西側男子トイレ個室(西側)施錠しても外側から揺らすと開けられてしまう。	トイレの鍵がガタついているのを確認した、ガタつきを無くせば、扉が開いてしまうのを防止する為が分解して取り付けネジを追い締めして作業完了した	
75	TKSG-2025-35730	2025/9/16	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	体育館女子トイレドア	体育館女子トイレドアクローザー異音	体育館女子トイレのドアを開け閉めする際に引っかかるような音がする。	ドアクローザーから異音がしているのを確認した、原因は施工時のボルトの締め忘れ、その場でボルトを締め付けて、扉の開閉時に異音がしないのを確認して作業完了	
76	TKSG-2025-35853	2025/9/17	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎2F学習室2扉	北校舎2F学習室2の扉カギ不具合	北校舎2F学習室2の後方扉のカギがかからない。	扉裏のスライドレバーで開閉するタイプの鍵だがレバーが動かないのを確認した、原因は経年劣化と思われるが、鍵の汚れがが酷いので、鍵内部の洗浄を行いスライドレバーの動きをスムーズにして、作業完了した	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
77	TKSG-2025-36140	2025/9/18	[高砂包括]10_153110_高砂市教育センター	1階男子トイレ	1階男子トイレ不具合	1階男子トイレ(洋式トイレ)水が止まらない。	洗浄水の量が多く、便器から溢れるため水量調節して復旧しました。	
78	TKSG-2025-36764	2025/9/24	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南棟1F～2F階段ステップ	南棟1F～2F階段滑り止め剥離	南棟1F～2F階段の滑り止めが二カ所剥がれており、テープで養生している。	滑り止めの接着剤が取れていたため再接着して復旧しました。	
79	TKSG-2025-36771	2025/9/24	[高砂包括]19_301160_米田小学校	体育館手洗い場	体育館手洗い不具合	体育館トイレ外にある手洗いの反応が悪く、水が出にくい状態。	水量が少ないため調節して復旧しました	
80	TKSG-2025-37079	2025/9/26	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	職員玄関右の男子トイレ	職員玄関右の男子トイレ小便器水洗不具合	職員玄関右の男子トイレ小便器(二カ所)水が流れない。	洗浄水の水量が少ないため水量調節して復旧しました。	
81	TKSG-2025-37087	2025/9/26	[高砂包括]05_101340_中筋地域交流センター	1階図書室	1階図書室空調機不具合	1階図書室空調機のパネルが送風表示になっており、他の操作ができない。 メーカー：ダイキン	1F図書室と2F会議室が室外機1台のマルチ制御でリモコンに親機子機があり1Fの図書室は子機のため2Fの親機操作でしかモード変更できない旨を説明しました。	
82	TKSG-2025-37368	2025/9/29	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	南校舎3階3年3組	南校舎3階3年3組機の脚不具合	南校舎3階3年3組機の脚が取れそう。	スチール機の脚の補強アングルが片方脱落しているのを確認した、机は備品だが金具がのビスが緩み脱落していたので、その場で取り付けビスを追い締めして、作業完了	
83	TKSG-2025-37440	2025/9/29	[高砂包括]38_351380_北浜こども園	1階未満児用トイレ	1階未満児用トイレ水量不足	1階未満児用トイレ水量が少ない。	水量が少ないため調節して復旧しました。	
84	TKSG-2025-37441	2025/9/29	[高砂包括]38_351380_北浜こども園	1階5歳児用トイレ	1階5歳児用トイレ不具合	1階5歳児用トイレの水を流した際に便器に沿って流れないとの事。	小便器の水量が少ないため調節して復旧しました。	
85	TKSG-2025-37569	2025/9/30	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	プール	プール給水栓不具合	プール給水栓の先端を固定するツメが簡単に抜けてしまう。	給水バルブのソケットがフリーになっているのを確認した、原因はソケットを固定するイモネジが緩んでいる為バルブと固定出来ていなかった、イモネジを締め付けてアダプタを固定した	
86	TKSG-2025-37804	2025/10/1	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	南校舎3階女子トイレ	南校舎3階女子トイレ水漏れ	南校舎3階女子トイレ(1番奥の左)便器と床の隙間から水漏れている。	水漏れを確認したところ、便器と床の間からでは無く、便器の水量が多すぎて便器の淵から溢れて床が濡れていたため、止水栓で水量の調整を行い、溢れないようにした	
87	TKSG-2025-37934	2025/10/2	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	中棟3F東側水道	中棟3F東側水道蛇口はずれ	中棟3F廊下東側の水道蛇口がはずれる。ネジで止められない。	水栓ハンドル固定ネジが摩耗していたためネジ交換して復旧しました。	
88	TKSG-2025-37937	2025/10/2	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	体育館CD設備	体育館CD設備不具合	体育館の放送設備でCDが流せない。	体育館放送機器アンプのCD入力音量がゼロになっていたため音量調節をして復旧しました。教頭に説明済み	
89	TKSG-2025-38610	2025/10/7	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	北校舎3階東男子トイレ	北校舎3階東男子トイレ詰まり	北校舎3階東男子トイレ(小便器)1か所詰まっているので解消してほしい。	小便器が詰まって流れないためラバーカップで貫通処置して復旧しました。	
90	TKSG-2025-38616	2025/10/7	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	北校舎4階西男子トイレ	北校舎4階西男子トイレ蓋緩み	北校舎4階西男子トイレ(大便器)の蓋が緩んでいる。以前対応してもらった場所との事。(TKSG-2025-29090)	便座取り付けナットが緩んでおり増し締めして復旧しました。	
91	TKSG-2025-38763	2025/10/8	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	北館2階男子更衣室	北館2階男子更衣室鍵不具合	北館2階男子更衣室鍵がかからない。	更衣室の開錠施錠ができない。鍵位置ズレのため位置合わせして復旧しました。	
92	TKSG-2025-38968	2025/10/9	[高砂包括]33_351330_伊保こども園	給食室排水管	給食室排水漏れ	給食室の排水が漏れている。	シンク下の排水管から水漏れしているのを確認した、原因は排水管の連結部が外れているのでネジを回して固定し水漏れを直した	
93	TKSG-2025-39545	2025/10/14	[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	3F廊下窓カギ	3F廊下窓カギ不具合	3F廊下奥の窓のカギがかからない。セコム作動するかもしれない。	扉のレバーが動かず解錠施錠できない。洗浄して復旧しました。	
94	TKSG-2025-39963	2025/10/16	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎3階5年1組	北校舎3階5年1組窓建付け不具合	北校舎3階5年1組廊下側窓の建付けが悪く、開閉できない。	レールから脱輪しており、車輪もゴミかみなどがある。窓 4 枚掃除して注油し取り付け直して復旧。	
95	TKSG-2025-39968	2025/10/16	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	南館と本館をつなぐ渡り廊下	南館渡り廊下引き戸不具合	南館と本館をつなぐ渡り廊下の南館側引き戸の閉まりが悪い。先生が力尽くで押さないと閉まらない状態。	ドアクローザの開閉圧力調整ネジが閉まっていたため調節し、アームも取付直して調節し復旧した。	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
96	TKSG-2025-40562	2025/10/21	[高砂包括]50_101350_曽根地域交流センター	駐輪場看板	駐輪場看板剥がれ	駐輪場の看板が剥がれている。	看板外れのため取付直して復旧しました。	
97	TKSG-2025-40973	2025/10/23	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	1年3組	1年3組運動場側窓開閉不具合	1年3組運動場側窓が閉まりにくい。	サッシを留めるネジが欠落しておりサッシが歪んでクレセントがかからなかった。サッシを修復してクレセント調節して復旧した。	
98	TKSG-2025-41045	2025/10/23	[高砂包括]34_351340_中筋こども園	2Fテラス電灯	2Fテラス電灯不点灯	2Fテラス電灯(自動点灯タイプ)が切れている。高所のため交換ができない。電球在庫あり。	蛍光灯切れのため交換し、デイライトスイッチのタイマー合わせを実施して復旧しました。	
99	TKSG-2025-41574	2025/10/27	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	放送室	放送室マイク不具合	放送室のマイクが入らない。	卓上マイクのスイッチが入らず使用できない。使用方法の手順がわからない。アンプのスイッチが入っていなかったためONにして使用説明をしました。	
100	TKSG-2025-41749	2025/10/28	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	南校舎3F3年1組前扉カギ	南校舎3F3年1組前扉施錠不具合	南校舎3F3年1組前扉の施錠がしづらい。	鍵穴、カギ駆動部分に油と埃が堆積しており開閉しづらくなっていたため洗浄して復旧した。	
101	TKSG-2025-42232	2025/10/31	[高砂包括]39_353110_高砂児童学園	保育室コンセント	保育室コンセント不具合	保育室コンセントがショートしているかもしれない。電子ピアノが使えない状況。	ショートしたコンセントはTKSG-2025-39842で修理済み。他のコンセント回路に異常がないか絶縁測定を実施して異常のない事を確認した。	
102	TKSG-2025-42382	2025/11/4	[高砂包括]32_351310_高砂こども園	1F3歳児トイレ	1F3歳児トイレバルブ水漏れ	1F3歳児トイレのバルブ辺りから水漏れ。	1Fの幼児トイレ給水仕切弁より水漏れしている。グランドナットが緩んでおり増し締めして復旧した。	
103	TKSG-2025-42488	2025/11/4	[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	1F男子トイレ手洗い場	1F男子トイレ手洗い蛇口不具合	1F男子トイレの手洗い蛇口が閉めても水漏れする。	水柱の蛇口から水漏れを確認した。修繕が必要な為か解けたが配管から水栓を外さないとパッキンが交換出来ないタイプの為、調整で止水出来るように調整し止水した、(次回水漏れしたら、業者対応で交換が必要)	
104	TKSG-2025-42879	2025/11/6	[高砂包括]31_351320_荒井こども園	1階トイレ小便器	1階トイレ小便器押しボタン不具合	1階トイレ小便器押しボタンが戻らない(2基)	水圧が低いため水圧を上げるとボタンが戻る構造で水圧を上げて復旧しました。	
105	TKSG-2025-43025	2025/11/7	[高砂包括]29_301310_学校給食センター	防犯カメラ	防犯カメラ不具合	防犯カメラが映らない。	定点カメラは映るが可動カメラだけが6台映らない。HUBとパソコンを再起動して復旧した。	
106	TKSG-2025-43459	2025/11/11	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	1年3組ドア	1年3組後方ドア鍵不具合	1年3組後方ドアの鍵がかからない。	鍵の取付けネジが緩んでいるのを確認したので、取付位置を調整してネジ締めを行い鍵が掛かる様に直した	
107	TKSG-2025-43460	2025/11/11	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	5年3組後方ドア	5年3組後方ドア鍵不具合	5年3組後方ドアの鍵がかからない。	鍵の取付けネジが緩んでいるのを確認したので、取付位置を調整してネジ締めを行い鍵が掛かる様に直した	
108	TKSG-2025-43698	2025/11/13	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	校舎階段蛍光灯	校舎階段蛍光灯交換	校舎階段の蛍光灯が高所(約3m)にあり交換できない。蛍光灯の在庫は施設で確認中。 校長室等の蛍光灯カバーの外し方も伝授いただきたい。	蛍光灯とグロー球交換して復旧しました。	
109	TKSG-2025-43741	2025/11/13	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	南館2 F 音楽室第一	南館2 F 音楽室第一ドア鍵不具合	南館2 F 音楽室第一ドアの鍵がかかりにくい。	鍵本体の取付ネジが緩んでガタガタしているのを確認したので、ネジの緩みを追い締めした後調整して鍵の施錠、開錠が動きやすくし修繕した	
110	TKSG-2025-44152	2025/11/18	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	南校舎4年1組・4年2組	南校舎4年1組・4年2組エアコン切替不具合	南校舎4年1組・4年2組エアコンが冷房から切替ができない。	集中リモコンの設定が必要。すべてのGHP室内機を集中リモコンでモード変更できるように設定して現場へ取り扱い説明をした。	
111	TKSG-2025-44230	2025/11/18	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	北校舎3F男子トイレ	北校舎3F男子トイレ水洗不具合	北校舎3F音楽室隣の男子トイレ個室(一番奥)の水が流れない。使用禁止にしている。	洋式便器の排水が流れにくいのを確認した、詰まっていると思われるのでラバーカップでポンピングを行い、詰りを解消し、排水が滞りなく行えるようにした	
112	TKSG-2025-44938	2025/11/25	[高砂包括]05_101340_中筋地域交流センター	誘導灯	誘導灯不点灯	館内の誘導灯が一カ所不点灯です。	非常口表示灯の蛍光灯切れのため交換して復旧しました。	
113	TKSG-2025-45002	2025/11/25	[高砂包括]19_301160_米田小学校	給食室下処理室	給食室下処理室手洗い排水不良	給食室下処理室手洗い排水が詰まっており、水が流れない状態。	排水が詰まっているのを確認した、配管内に異物が残っていると思われるので、ラバーカップでポンピングを行い排水できるようにした	
114	TKSG-2025-45761	2025/12/1	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	北棟1Fたけのこ学級	扉のカギがかからない	扉のカギがかからない	教室後ろ扉のカギがかからない。鍵位置がずれていたため修正して復旧	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
115	TKSG-2025-45766	2025/12/1	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	生徒玄関よこ男子トイレ	トイレ入口ドア開閉できない	トイレ入口ドア開閉できない	トイレ入口ドア開閉できない。ヒンジ部分の取付ネジが全て緩んでおり増し締め調節して復旧。	
116	TKSG-2025-45975	2025/12/3	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	校長室	校長室蛍光灯交換	校長室の蛍光灯カバーの外し方が分からず、蛍光灯の交換ができない。	蛍光管の交換が必要な照明器具を確認した、カバーの外し方を指導して1か所交換して見せて、残り3ヶ所は交換してもらい、作業完了しました	
117	TKSG-2025-45979	2025/12/3	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	女子トイレ(北校舎・南校舎)	北校舎・南校舎女子トイレ不具合	①北校舎3階女子トイレ真ん中便座外れ ②南校舎3階女子トイレ真ん中便座外れ ③南校舎2階女子トイレ窓がかたい	トイレの便座取り付けネジが緩んでいたため締め付け直して復旧（6箇所）しました。窓は脱輪していたためはめ直して復旧し外れ止めを付けました。	
118	TKSG-2025-46060	2025/12/3	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	南校舎2階女子トイレ	南校舎2階女子トイレ仕切り不具合	南校舎2階女子トイレ仕切りの支えがゆらゆらしている。	仕切り板の足が外れており取り付け直して復旧しました。	
119	TKSG-2025-46125	2025/12/3	[高砂包括]32_351310_高砂こども園	屋外水道	屋外水道蛇口から水が出ない	屋外水道蛇口から水が出ない(2か所) 本日の朝、シルバーさんが散水する時には使用できたとの事。	屋外の散水栓2カ所かつ水が出ないのを確認し、原因は地下水管の上げポンプに電気が来ていない為、配線経路を確認し配電盤のNFBが遮断しているのを復帰させてポンプが動いて水が出るのを確認し、作業完了	
120	TKSG-2025-46392	2025/12/5	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	調理室	調理室空調機切替不具合	調理室空調機が冷房のままで暖房に切り替わらない。	集中リモコンで親機の設定が変更されていなかったため現場でリモコンの設定変更をして復旧しました。	
121	TKSG-2025-46978	2025/12/10	[高砂包括]01_101310_高砂地域交流センター	1階多目的ホール	1階多目的ホールドアクローザーより異音	1階多目的ホールドアクローザーより音鳴りしている。(利用者様からのご指摘)	ドア開閉時に異音がする。取り付けブラケットの緩みを増し締め、ロックカム部分を分解注油して取り付け直して復旧しました。	
122	TKSG-2025-47261	2025/12/11	[高砂包括]29_301310_学校給食センター	2階女子トイレ	女子トイレの引き戸閉鎖不良	女子トイレの引き戸が閉まる時に完全に閉まらない	ドアが閉まり切らない→ダンバ調整して復旧しました。	
123	TKSG-2025-47368	2025/12/12	[高砂包括]39_353110_高砂児童学園	遊戯室・通用口	遊戯室・通用口ドア鍵不具合	遊戯室・通用口ドア鍵が固いので一度見てほしい。	鍵側と受け側が緩んでズれていたため位置合わせ、鍵部分洗浄して復旧しました。	
124	TKSG-2025-47540	2025/12/15	[高砂包括]50_101350_曽根地域交流センター	駐車場チェーン	駐車場チェーン不具合	駐車場のチェーンが引っ掛かり外れない。車の出入りはできる。	バリカーのチェーンが噛みこんでおりチェーンが外せない。噛みこんだチェーンを外して復旧しました。	
125	TKSG-2025-47600	2025/12/15	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南棟2階男子トイレ	南棟2階男子トイレ窓不具合	南棟2階男子トイレ窓不具合	窓が動かない。→レールに石が噛みこんで動かなくなっていたため窓を外してレールを掃除して復旧しました。	
126	TKSG-2025-48305	2025/12/18	[高砂包括]34_351340_中筋こども園	建屋西側	外灯不点灯	外灯が点かない	建屋西側の外灯はデイルイト起動となっているが球切れのため不点灯 →新品ツイン球と入れ替えて復旧した。（高所）	
127	TKSG-2025-48313	2025/12/18	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	児童玄関横男子トイレ	児童玄関横男子トイレ扉不具合	児童玄関横男子トイレ扉のヒンジのネジが抜けて外れそうになっている。現在使用禁止にしている。	ヒンジ部分のネジが効いておらずヒンジが外れている。サイズの大きいネジで取付直して復旧しました。	
128	TKSG-2025-48756	2025/12/22	[高砂包括]29_301310_学校給食センター	一般ごみ庫	ゴミ庫のドアノブ動作不具合	ドアノブ（握り玉式）が潤滑油をしても硬いので見て欲しいとのこと	ドアノブの動きが硬かった為、分解掃除して注油し復旧しました。	
129	TKSG-2026-00016	2026/1/5	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	南館1F相談室3ドア	南館1F相談室3ドア鍵不具合	南館1F相談室3ドア鍵が中で折れ込んで開かない。窓から入室できる。	扉のカギがシリンダー内で折れていたため取り除いた。（合鍵作製は学校で依頼）	
130	TKSG-2026-00108	2026/1/5	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎1F1年3組前方ドア鍵	北校舎1F1年3組前方ドア鍵不具合	北校舎1F1年3組前方ドアの鍵を回す際、鍵が折れそうほど固い。	鍵位置ずれあり。位置合わせして鍵駆動部掃除注油して復旧しました。	
131	TKSG-2026-00114	2026/1/5	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎1F1年3組タブレット保管庫	北校舎1F1年3組タブレット保管庫充電不具合	北校舎1F1年3組タブレット保管庫で充電できない箇所がある。40本(5本×8束)のうち半数が充電できない。接続部分が外れているのかもしれないが、学校側では確認できないとのこと。	充電保管庫の充電用のコンセントが2個抜けていたため挿し直して復旧。現場で先生に説明済み	
132	TKSG-2026-00115	2026/1/5	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎2F女子トイレ便座	北校舎2F女子トイレ便座不具合	北校舎2F女子トイレ便座が固定できない。右奥のナットが劣化している状況。	便座の取り付け部分のナットが欠損しており便座がグラつく。予備のナットを取り付けて復旧しました。	
133	TKSG-2026-00124	2026/1/5	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎3階女子トイレ	北校舎3階女子トイレドア鍵不具合	北校舎3階女子トイレ右奥のドア鍵不具合。 ・鍵穴に鍵のバーが入らない(ズれている) ・現状1mm程度しか鍵が入らない為、トイレの使用が実質不可となっている	ストライクの金具を外して、スライドバーが入る所に合わせ再固定し復旧しました。	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
134	TKSG-2026-00128	2026/1/5	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎3F5年1組後方ドア鍵	北校舎3F5年1組後方ドア鍵不具合	北校舎3F5年1組後方ドア鍵がかりにくい。ドアを持ち上げたら施錠できるが、通常の状態にかかるようにしてほしい。	鍵位置がズれており解錠施錠がしにくい。カギ位置の調節をして復旧しました。	
135	TKSG-2026-00257	2026/1/6	[高砂包括]19_301160_米田小学校	北棟2F5年2組前ドア	北棟2F5年2組前ドア鍵不具合	北棟2F5年2組前ドア鍵の開閉がしにくい。	カギの位置がズれており動作不良であったためカギ位置を調整して復旧しました。	
136	TKSG-2026-00713	2026/1/8	[高砂包括]19_301160_米田小学校	1階事務室	1階事務室ドアネジ外れ	1階事務室ドアのネジが外れている。	事務室鍵の取り付けネジが外れており取り付け直しと位置合わせをして復旧しました。	
137	TKSG-2026-01169	2026/1/13	[高砂包括]19_301160_米田小学校	給食ゴミ庫	給食ゴミ庫転倒	給食ゴミ庫が強風で倒れており、人力では戻せない。	先生方と共に物置をおこして、完了しました。	
138	TKSG-2026-01186	2026/1/13	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	給食室蛇口	給食室蛇口不具合	給食室釜の蛇口不具合	蛇口本体が緩んでいたので修繕が必要。※内製化対応	
139	TKSG-2026-01331	2026/1/13	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	北校舎音楽室2	北校舎音楽室2ドア開閉不具合	北校舎音楽室2西側ドア鍵が固くて開閉できない。	鍵の機構部分の動きが悪く分解組付けして復旧	
140	TKSG-2026-01527	2026/1/14	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	南校舎3F配膳室扉	南校舎3F配膳室扉不具合	南校舎3F配膳室扉フランス落としの不具合で開閉しづらい。	フランス落とし固定ネジが破損していたので修繕が必要※内製化対応	
141	TKSG-2026-01580	2026/1/14	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	1階調理室	1階調理室ガスコンロ点検	1階調理室ガスコンロの火がつかない。(1台) 故障しているか見て欲しい。	ガスコンロ点火しない。着火部分に煤がついており掃除して復旧しました。	
142	TKSG-2026-01588	2026/1/14	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北棟3階	北棟3階女子トイレ前廊下スイッチ不具合	北棟3階女子トイレ前廊下スイッチが陥没して奥に入ってスイッチが入れにくい。	スイッチ再固定で復旧しました。	
143	TKSG-2026-02851	2026/1/22	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	そと女子トイレ	トイレ内掃除道具入れ扉破損	トイレ内掃除道具入れ扉破損	トイレ内掃除道具入れ扉破損。引き戸が中に入って開かない。戸当りを修正して復旧しました。	
144	TKSG-2026-03344	2026/1/26	[高砂包括]19_301160_米田小学校	5年2組鍵	5年2組前後の扉鍵開閉不具合	5年2組前後の扉鍵開閉不具合	鍵位置合わせ及び清掃※内製化対応	
145	TKSG-2026-03347	2026/1/26	[高砂包括]19_301160_米田小学校	家庭科室鍵	家庭科室の前後扉鍵不具合	家庭科室の前後扉の鍵の開閉がしづらい。	鍵の清掃※内製化対応	
146	TKSG-2026-03349	2026/1/26	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南校舎3F東側ステップルーム鍵	南校舎3F東側ステップルーム鍵開閉不具合	南校舎3F東側ステップルーム前扉の鍵の開閉がしづらい。	鍵の位置合わせ及び清掃※内製化対応	
147	TKSG-2026-03360	2026/1/26	[高砂包括]05_101340_中筋地域交流センター	1階フリールーム	1階フリールーム照明不点灯	1階フリールーム照明球替えても不点灯。(真ん中の列)	HF32W蛍光灯4灯が点灯しない。確認すると金口に取り付けて回転させてなかったため取り付け直して復旧しました。	
148	TKSG-2026-03505	2026/1/26	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	2階西奥多目的用トイレ	2階西奥多目的用トイレ排水不具合	2階西奥多目的用トイレボタン押しても水が流れない。	センサー清掃にて完了しました。※内製化対応	
149	TKSG-2026-03646	2026/1/27	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	南校舎1階第3理科室	南校舎1階第3理科室後方ドア不具合	南校舎1階第3理科室後方ドアの鍵が閉まりにくい。ドアの外枠も外れている。	ドア枠の再取付。鍵固定ネジ増し締め。※内製化対応	
150	TKSG-2026-03663	2026/1/27	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	職員女子トイレ	職員女子トイレ手洗い詰まり	職員女子トイレ手洗い詰まっており、排水できない。	手洗いボウル排水しない。ポップアップ水栓を外すと大量の汚物が詰まっており掃除除去して復旧した。	
151	TKSG-2026-03831	2026/1/23	[高砂包括]34_351340_中筋こども園	1Fテラス	テラス外灯不点灯	テラス外灯不点灯	テラス外灯不点灯。高所のため交換依頼あり交換しました。	
152	TKSG-2026-03905	2026/1/28	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	格技場部室	格技場部室電気スイッチ不具合	格技場部室電気スイッチが中に入り込んでしまった。	スイッチの再固定※内製化対応	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
153	TKSG-2026-04501	2026/1/30	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南棟1階出入口扉	南棟1階出入口扉不具合	南棟1階出入口扉が重くて開閉しにくい	戸車・レール清掃※内製化対応	
154	TKSG-2026-04727	2026/2/3	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	体育館	体育館バスケットゴール不具合	体育館バスケットゴールが出でこない。 油を差しても出てこない。 部活もなく、体育で使用するぐらいなので、修繕は来年度になってほしいとの事	ハンドルを取り付け回転させてゴール盤が伸縮する構造であるが伸縮部分のチェーンが引っかかっており正常な動作をしなかった。チェーンワイヤを正常な位置に修正して復旧しました。	
155	TKSG-2026-04896	2026/2/4	[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	駐車場	駐車場入り口バリカー不具合	バリカーの中にチェーンが入りきらずでバリカーを下ろして引っ掛かってしまった。	バリカーを持ち上げて、チェーンを入れて完了しました。※内製化対応	
156	TKSG-2026-05120	2026/2/5	[高砂包括]34_351340_中筋こども園	1F一番東の教室	1F一番東の教室扉カギ不具合	1F一番東の教室入口扉のカギ開閉がしづらい。	扉鍵位置合わせ及び清掃。※内製化対応	
157	TKSG-2026-05538	2026/2/6	[高砂包括]50_101350_曽根地域交流センター	駐車場	駐車場バリカー不具合	バリカーの中にチェーンが入りきらずにバリカーを下ろして引っ掛かってしまった。	バリカーを上げてチェーンを入れ直して完了しました。※内製化対応	
158	TKSG-2026-05546	2026/2/9	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	南校舎2F2年1組	南校舎2F2年1組タブレット保管庫扉開閉不具合	南校舎2F2年1組タブレット保管庫の扉が開かない。	扉は開閉出来たが部品が破損していたので取外して使用して頂くようお願いしました。教頭先生了承済み。※内製化対応	
159	TKSG-2026-05568	2026/2/9	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	南館2階第2音楽室	南館2階第2音楽室コンセント不具合	南館2階第2音楽室の上のコンセントに電気がきていない。下のコンセントは使用できたので、テレビを観ることができましたとの事。	テレビ台下にスイッチがあり、スイッチを入れるとテレビの電源がつきました。教頭先生に説明済。※内製化対応	
160	TKSG-2026-05661	2026/2/9	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	南校舎2階2年1組	南校舎2階2年1組後方ドア鍵不具合	南校舎2階(西階段から2番目)2年1組後方ドア鍵が閉まらない。 明日オープンスクールの為、早めに見に来てほしい。	鍵の位置合わせ・清掃にて完了しました。※内製化対応	
161	TKSG-2026-05693	2025/10/1	[高砂包括]38_351380_北浜こども園	2階廊下	2階非常用照明不点灯	建築設備点検の指摘事項で2階廊下の非常照明不点灯の指摘があった	現場確認の結果、蓄電池一体型の器具でバッテリーと灯具の間でソケットが入り切っていなかった事による接触不良であった為、接続し直して点灯することを確認した。	
162	TKSG-2026-05846	2026/2/10	[高砂包括]22_301180_北浜小学校	揚水ポンプ	揚水ポンプ異常	揚水ポンプ異常。ランプはチカチカしたままとの事。	職員室のGR盤で揚水ポンプ異常ランプが点滅していた。ポンプ室では高架水槽減水エラーが発報しており該当のポンプ2台のうち2号機が水栓バルブを閉じたままポンプのみが空運転していた。R8年度に2号機ポンプは再修予定であったためポンプの故障を1号機のみ運転	
163	TKSG-2026-05931	2026/2/10	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	照明スイッチ	照明スイッチ破損	照明スイッチ破損(2か所) ①西校舎4階トイレ廊下スイッチを押し込んでしまっている状態。 ②東校舎4階階段スイッチのネジ一部紛失で養生中。	①西校舎4階トイレ前スイッチ陥没確認。再固定が必要。 ②東校舎4階階段スイッチのプレートカバーの固定ネジ(2ヶ所)が紛失。再固定が必要。※内製化対応	
164	TKSG-2026-06548	2026/2/13	[高砂包括]19_301160_米田小学校	西棟2階2年1組	西棟2階2年1組後方ドア不具合	西棟2階2年1組後方ドアが重たく、開いたままになっている。	後方ドアの片方がフランス落としが内蔵されていてロックされていたので解除しました。鍵部も開閉が固かったので清掃にて完了しました。	
165	TKSG-2026-07345	2026/2/19	[高砂包括]19_301160_米田小学校	北校舎2F5年2組前扉カギ	北校舎2F5年2組前扉カギ開閉不具合	北校舎2F5年2組前扉のカギ開閉がしづらい。	分解・清掃にて完了しました。※内製化対応	
166	TKSG-2026-07932	2026/2/25	[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	3階女子トイレ	3階女子トイレ天井点検口不具合	3階女子トイレ天井点検口開いたままで閉めて欲しい。施設側で閉めようとしたが、固定が無く出来なかった。	トイレ内の点検口4箇所が開いたままになっていた。（照明器具取り付け後に閉め忘れ？） 天井裏に異常が無い事を確認して点検口をしめて復旧した。	
167	TKSG-2026-08471	2026/2/27	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	職員玄関入口電灯	職員玄関入口電灯不具合	職員玄関入口電灯がきれているが、カバーの外し方が分からず交換ができない。電灯の種類も分からない。	10W×2本切れているのを確認し、支給品にて取替完了しました。	
168	TKSG-2026-08782	2026/3/3	[高砂包括]43_452110_消防本部庁舎	北側階段ライト	北側階段ダウンライト不具合	北側階段ホールのダウンライトが切れたが、カバー取外せず電球交換ができない。	端子が固着してツイン球が割れて外せない状態であったため取り外して新しいツイン球と交換して復旧しました。	
169	TKSG-2026-09362	2026/3/5	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	給食室	給食室釜横水道水漏れ	給食室釜横水道水漏れ。 ポタポタではなく結構漏れている。	給湯側の蛇口から水漏れ確認。パッキン交換にて完了しました。※内製化対応	
170	TKSG-2026-09535	2026/3/6	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	給食室東側扉	給食室東側扉ロック不具合	給食室東側扉の内側ロックが硬く開けづらい。	鍵フック部清掃にて完了しました。※内製化対応	
171	TKSG-2026-09537	2026/3/6	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	給食室東側扉網戸	給食室東側扉網戸歪み	給食室東側扉付近の網戸が歪んでおり、開閉がしづらい。	網戸が正しい所に設置していなかったので手直しをして完了しました。※内製化対応	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
172	TKSG-2026-09615	2026/3/6	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	南棟1F西女子トイレ	南棟1F西女子トイレ扉不具合	南棟1F西女子トイレの扉開閉時に異音がする。	扉の位置が上下歪んでおり修正が必要。扉の下側にヒンジが歪んでいたため修正して復旧しました。	
173	TKSG-2026-09868	2026/3/9	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	3F女子トイレ	3F女子トイレレバーより水漏れ	3F女子トイレ(洋式)レバーを押すと水漏れする。放っておくと水溜まりができてしまう状態。	便器本体への給水パイプ接続ナットが外れていたため締め直して復旧しました。	
174	TKSG-2026-10024	2026/3/10	[高砂包括]34_351340_中筋こども園	屋外の壁時計	屋外の壁時計不具合	屋外の壁時計が止まってしまった。 以前TKSG-2025-30197で阿弥陀こども園の予備品を取り付けて頂いた分との事。	電池の電圧を測る為、時計を取り外したら時計が動き始めたので電池の電圧を見ましたが問題無かったので、園長先生に経過観察をお願いしました。	
175	TKSG-2026-10396	2026/3/11	[高砂包括]41_401220_みのり会館	入口自動ドア	自動ドア注意喚起シールが劣化して剥がれている	自動ドア注意喚起シールが劣化して剥がれている	自動ドア注意喚起シールが劣化して剥がれている。作製して貼り直し復旧しました。	
176	TKSG-2026-10412	2026/3/12	[高砂包括]22_301180_北浜小学校	3 F 給食配膳室	3 F 給食配膳室ドアノブ不具合	3 F 給食配膳室ドアノブが外れかけている。	ドアノブが外れて部屋内から開閉できない。ドアノブを取り付け直して調節し復旧しました。	
177	TKSG-2026-10789	2026/3/16	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	倉庫	倉庫の扉開閉不具合	倉庫の扉開閉しにくい。	扉の建付け調整及び鍵清掃にて完了しました。	
178	TKSG-2026-10795	2026/3/16	[高砂包括]22_301180_北浜小学校	2F給食配膳室	2F給食配膳室ドア不具合	2F給食配膳室ドアが開かない。 ドアが閉まったら、勝手に鍵がかかる。	ドアノブが外れかけているため位置調節して取り付け直して復旧しました。	
179	TKSG-2026-11311	2026/3/19	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	門扉	門扉稼働不良	門扉が飲み込みガイド部の枠に当たるので調整などお願いしたい	飲み込みガイド部に当たっていた原因は門扉の戸車が脱輪していました。戸車をレールに元に戻して飲み込みガイド部を調整して完了しました。※内製化対応	
180	TKSG-2023-10848	2023/8/16	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	南校舎1階1年2組前	南校舎1階1年2組前雨漏り	南校舎1階1年1組、1年2組教室前の廊下の窓から水が染み出ている模様。廊下が2か所濡れていた。	ラックが劣化・ラック腐食・開口部、ラックによるものと想定される。業者対応概算5万。2025/4/25現地確認したが、施設担当者からは、昨年度からは雨漏りの報告も無く雨漏りの形跡も見当たらないとの事	
181	TKSG-2024-15084	2024/7/9	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	プール	プールシャワーノズル劣化	プールシャワーノズル劣化により先端が放出調整ができないので交換してほしい。 R7年度プール前修繕予定	シャワーノズル劣化確認、交換し放出調整も見合わせる。時期使用分は自己融着テープにて固定使用（TKSG-2024-14979で内製処理）、次年度シーズン前までに交換を実施する。部品供給可（1個2600円×6）内製処理	
182	TKSG-2024-29190	2024/12/5	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	北校舎3階6年1組	北校舎3階6年1組掃除道具入れの扉外れ	北校舎3階6年1組掃除道具入れ扉外れかけており、現在外しているとの事。	用具入れと扉が分離された状態を確認した、蝶番の取付が?れてしまったのが原因と思われるため蝶番の取付部を補強し蝶番の取付を行う必要あり。施設からの要望で修繕は3月以降に行う予定。内製化	
183	TKSG-2025-01905	2025/1/24	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南棟1階手洗い場	南棟1階手洗い場排水管詰まり	南棟1階手洗い場(作業用水道)排水口が詰まっている訳ではなく、排水管が詰まっている模様。 現在使用中止中。	処置が必要 4/16 再度、管ツール、ラバーカップで貫通処置をおこなったところ貫通して復旧しました。（内製処置）	
184	TKSG-2025-04989	2024/12/9	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	西棟2F廊下	西棟2F廊下ジョイントボックスカバー 欠損	ジョイントボックスの蓋がない	ジョイントボックスの蓋がないため取り付けが必要 ※内製化修繕	
185	TKSG-2025-07053	2025/3/14	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	給食室搬入口近くの蛇口	給食室搬入口近くの蛇口水漏れ	給食室搬入口近くの蛇口水漏れ(1ヵ所)	搬入口近くのシンク蛇口のスパウト接合部から水漏れしているのを確認した、スパウトのパイプ部分の痩せとパッキンの劣化が原因と思われる、交換が必要。内製対応	
186	TKSG-2025-07421	2025/3/19	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	中棟3階5年生学習室掃除用具入れ扉	5年生学習室掃除用具入れ扉不具合	5年生学習室掃除用具入れの蝶番外れて扉閉まらない。	5年生学習室掃除用具入れ扉の脱落及び蝶番 4箇所脱落につき扉側の蝶番固定箇所の補修の必要あり。内製対応	
187	TKSG-2025-07473	2025/3/17	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	給食室	給食室シンクの蛇口スパウトのガタツキ	給食室のシンクに付いている蛇口のスパウトが劣化してガタついているのどうにかして欲しい(数か所)	数か所のガタツキを確認した、原因はスパウトの劣化とパッキンの劣化が原因と思われる、交換が必要。内製対応	
188	TKSG-2025-07971	2025/3/25	[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	3F女子洋式トイレ	3F女子洋式トイレ流れ不良	3F女子洋式トイレ流れが悪い(1ヵ所)	ラバーカップで貫通処置を試みなが流れない 配管詰まりのため掃除または異物除去が必要 ※業者依頼概算 4万円→R8.3.10にカメラで確認したところ便器内にトイレ詰まり、パッキンの劣化が原因と判断されたため内製対応で除去	
189	TKSG-2025-08390	2025/3/26	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	北棟 1 階2年2組	北棟 1 階 2 年 2 組の掃除用具庫扉破損	北棟 1 階 2 年 2 組の掃除用具庫の扉の蝶番が破損して扉がガタガタしている	掃除用具庫の扉の蝶番が破損しているのを確認した蝶番の取替えと修理が必要。内製対応	
190	TKSG-2025-08758	2025/4/1	[高砂包括]39_353110_高砂児童学園	保育室	保育室異臭	保育室で異臭がする(カビ・汚水・獣臭)	異臭の原因を調査する必要がある。 ※内製化修繕	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
191	TKSG-2025-09165	2025/4/3	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	2階職員室	2階職員室の照明不点灯	2階職員室の天井照明が不点灯1か所、薄暗いが1か所あり、球替えしても改善されない	天井照明の蛍光灯が点灯していない1か所と薄暗い点灯を1か所確認した、安定器の劣化が原因と思われるので照明器具の交換が必要。内製対応	
192	TKSG-2025-09380	2025/4/4	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	南館3F男子女子洋式トイレ	南館3F男子女子洋式トイレ便座不具合	南館3F男子洋式トイレ便座のビスが割れてグラつく。女子の便座は割れている。	南棟3F男子トイレ(左奥側)便座割れの為固定不良。南棟3F女子トイレ(左手前側)便座割れ。両トイレ便座交換の必要あり。内製化可。	
193	TKSG-2025-09638	2025/4/7	[高砂包括]41_401220_みのり会館	セキュリティーカード	セキュリティーカード不具合	セキュリティーカード(1枚)の磁気が弱いため交換の依頼あり。＊セコム	セコムへ依頼。1枚1000円 セキュリティーカードの磁気が弱くなった為、追加発行を行う。マネジメント室確認済み、内製化。回収したカード・新規発行のカードの番号控えを業者から教頭いただきました。	
194	TKSG-2025-10041	2025/4/9	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	北館4F男子トイレ	北館4F男子トイレペーパーホルダー破損	北館4F男子トイレペーパーホルダー破損(1か所)	北棟3F男子トイレのペーパーホルダーが破損しているため交換が必要。破損したペーパーホルダーを交換対応いたしました。 ※内製化修繕	
195	TKSG-2025-10091	2025/4/9	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	南棟4階6年1組	南棟4階6年1組の教室後扉の鍵不具合	南棟4階の6年1組教室の後扉の鍵の取手(内側)が無いので上下し辛いので直して欲しい	鍵の取手が無くなっているのを確認した、取手をスライドするのに指が痛くてやりにくい為取手の部品を取り付けが必要。内製対応	
196	TKSG-2025-10399	2025/4/11	[高砂包括]19_301160_米田小学校	北棟2F5年1組扇風機	北棟2F5年1組扇風機の羽根破損	北棟2F5年1組扇風機の羽根が破損しており、交換依頼がありました。	5年1組教室(黒板側)扇風機ハネ破損を確認した。羽根の交換が必要。扇風機のハネを交換し完了いたしました。内製化修繕。	
197	TKSG-2025-10466	2025/4/11	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	体育館男子トイレ	体育館男子トイレ小便器止水不良	体育館男子トイレ小便器(中央)水が止まらない。	体育館男子トイレ小便器(中央)の止水不良を確認。フラッシュバルブの不良と思われる。止水バルブ閉かつ使用中止状態を教頭先生にご説明をした。フラッシュバルブ等交換修繕の必要あり。内製化修繕予定	
198	TKSG-2025-10467	2025/4/11	[高砂包括]19_301160_米田小学校	職員女子トイレ手洗い	職員女子トイレ手洗い不具合	職員女子トイレ手洗い詰まり	手洗いボウルの排水詰まりを確認した、原因はゴミが排水溝内に詰まっている為、掃除が必要。内製対応	
199	TKSG-2025-10727	2025/4/14	[高砂包括]34_351340_中筋こども園	足洗い場水道	足洗い場水道水栓交換	足洗い場水道水栓交換 以前内製化修繕(TKSG-2025-08661)を行ったが改善されず水栓交換等の業者対応とする。	水栓本体の劣化による漏水の為水栓交換が必要。劣化が激しいため根元からねじ切れるおそれがあり業者対応。概算5万円。 6月2日 内製化修繕。	
200	TKSG-2025-10766	2025/4/14	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	北校舎2Fランチルーム扇風機	北校舎2Fランチルーム扇風機羽破損	北校舎2Fランチルーム扇風機の羽根破損、交換依頼あり。	ランチルームの扇風機に羽が無いのを確認した、羽の取付が必要。内製対応	
201	TKSG-2025-11007	2025/4/16	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	北棟4F分電盤扉	北棟4F分電盤扉不具合	北棟4F(トイレ付近)分電盤扉のフックがかからない。	配電盤ではなくハイパスベースでして、PS扉のタキゲンハンドル(a=240-3)のロックが出来ない(破損)のを確認した、原因は不明だが、取り換えが必要(現状タキゲンハンドルは廃版の為代替品を見つける必要あり)内製対応	
202	TKSG-2025-11042	2025/4/16	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	南校舎3F渡り廊下扉	南校舎3F渡り廊下扉開閉不具合	南校舎3Fから渡り廊下に出る扉(横スライド式)が持ち上げながらでないと開閉できない。	ドアレール汚れ・渡り廊下側に増設されたスロープ部鉄板の干渉によりと扉開閉に支障をきたしている。ドアレール清掃、スロープの鉄板と扉との隙間を確保した。扉の開閉を確認した。内製修繕。	
203	TKSG-2025-11050	2025/4/16	[高砂包括]50_101350_曽根地域交流センター	屋外散水ホース	屋外散水ホース穴あき不具合	屋外散水ホースの末端部分に穴が開いており水が大量に出る。	施設が市に問合せをいれたところ、包括に依頼してみてとのこと。現地確認し内製化で補修し完了	0
204	TKSG-2025-11106	2025/4/16	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	2F職員女子トイレ手洗い	2F職員女子トイレ手洗い不具合	2F職員女子トイレ手洗い場の流しが詰まる。 使用禁止にするよう依頼済み。	女子トイレ手洗い場流し洗面排水詰まりを確認。ラバーカップにて貫通。内製修繕。	
205	TKSG-2025-11252	2025/4/16	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	体育館	体育館の東南角あたりの外壁に穴・北校舎の東出口スロープ北の建物基礎に穴	体育館の東南の角あたりの外壁に複数の穴(大きいのはこぶし大)開いている北校舎東出口スロープ北側の建物基礎にも同じく穴が開いている	壁に穴が空いているのとこじが入っているのを確認したが、穴が汚らわしいモルタルの破片は確認出来なかつたので、かなり古いと思われる、原因は不明、修繕が必要。業者依頼(概算50万円) 北校舎基礎部のモルタル落下を担水からの修繕は難しいとの事なので、予定	
206	TKSG-2025-11271	2025/4/17	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	南校舎3F西側階段電気スイッチ	南校舎3F西側階段電気スイッチ不具合	南校舎3F西側階段電気スイッチの枠が破損している。電気の点灯はできる。	照明スイッチの枠ではなくて、スイッチ本体の損傷を確認した、同じような損傷したスイッチを別に2個発見したので、他の場所を先生に確認依頼したので、確認後、交換が必要。内製対応	
207	TKSG-2025-11320	2025/4/16	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南棟1F理科室①	手洗い水栓水漏れ	手洗いシンク水栓グラつき、水漏れあり	理科室①の窓際の手洗い水栓がグラつきいて下から水漏れしている。水栓取り付け直しと止水が必要 応急対応で止水をおこないました。 ※内製化修繕	
208	TKSG-2025-11335	2025/4/17	[高砂包括]22_301180_北浜小学校	給食室水道蛇口	給食室水道蛇口不具合	給食室水道蛇口からポタポタ水漏れ	給食室回転釜の水栓より水漏れ ケレップ交換の必要あり ※内製化修繕	
209	TKSG-2025-11542	2025/4/18	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	北校舎1F保健室	北校舎1F保健室給湯器蛇口水漏れ	北校舎1F保健室給湯器蛇口からポタポタ水漏れ	給湯器の元栓から水漏れしているのを確認した、原因はパッキンの老朽と思われるので交換が必要。内製対応	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
210	TKSG-2025-11611	2025/4/18	[高砂包括]32_351310_高砂こども園	未満児部屋の扉	未満児部屋の扉鍵不具合	未満児部屋の扉の鍵がかからない。	教室内の流し台を保育場と分離する為の扉の鍵が経年劣化により掛かりにくくなっているのを確認した、特殊な鍵のため、代替品で、扉をロックできるようにする必要あり。内製対応	
211	TKSG-2025-11948	2025/4/21	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	東棟4F6年1組	6年1組掃除道具入れ扉が閉まらない	掃除道具入れの扉がきちんと閉まらない	4F6年1組掃除道具入れの扉が閉まらない。扉を留めるローラーキャッチャが破損していたため取り付けが必要※内製化修繕	
212	TKSG-2025-12064	2025/4/22	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	南館1階第2理科室	南館1階第2理科室前方ドア施錠不具合	南館1階第2理科室前方ドアの鍵がかからない。現在は開いたままにしていますとの事。	第2理科室前方ドアの鍵の施解錠不良確認。鍵錠前部の位置調整等にて鍵の施解錠出来るようになり改善いたしました。内製修繕。	
213	TKSG-2025-12094	2025/4/22	[高砂包括]19_301160_米田小学校	北校舎2F女子トイレ手洗い	北校舎2F女子トイレ手洗い詰まり	北校舎2F女子トイレ手洗い詰まり	手洗いの詰まりを確認した、原因は排水溝のゴミ詰まりの為清掃とラバーカップによるボンピングが必要。内製対応	
214	TKSG-2025-12270	2025/4/23	[高砂包括]01_101310_高砂地域交流センター	2階男子トイレ	2階男子トイレ天井から雨漏り	2階男子トイレ天井から雨漏りしている。	2階男子トイレ天井より漏水を確認。4月24日に業者調査を行ったが原因は判明せず。ひとまず天井裏漏水箇所へスチロールの雨受を設置し、トイレ天井からの漏水は応急的に回避した旨をセンター長さまに説明いたしました。内製修繕	
215	TKSG-2025-13272	2025/4/30	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	職員男子トイレ	職員男子トイレ水洗不具合	職員男子トイレ(2F)大便器の水洗が止まらない。	職員男子トイレ(奥)水洗止まらない状況を確認。フラッシュバルブ部、レバー部の分解清掃再組立てにて止水改善を確認。内製修繕。作業完了	
216	TKSG-2025-13388	2025/4/30	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	体育館まえ	体育館玄関天井排水困難	雨の日に雨水が溢れる	高砂小体育館アーケードより雨樋溢れる。TKSG-2025-12557案件実施前に雨樋掃除が必要なため掃除必要※内製化修繕	
217	TKSG-2025-13413	2025/5/1	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	職員玄関・児童玄関	職員玄関・児童玄関タイル剥がれ	職員玄関(3枚)・児童玄関(1枚)タイル剥がれ	剥がれたタイルに割れ破損見られなかったため、コンクリート用樹脂モルタルにて剥離した玄関タイル補修いたしました。	
218	TKSG-2025-13429	2025/5/1	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	給食室三層シンク	給食室三層シンク水道不具合	給食室三層シンクの蛇口と塩ビのホースから水漏れ。	塩ビホース補修、蛇口増し締めにて漏水改善。内製修繕。	
219	TKSG-2025-13544	2025/5/1	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	東校舎3F男子トイレ	東校舎3F男子トイレ扉不具合	東校舎3F男子トイレの個室扉の蝶番が外れて閉まらない。	トイレ扉のヒンジ部分がはずれているため補強して取り付け直しが必要※内製化修繕	
220	TKSG-2025-13588	2025/5/1	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	北館1F給食室シンク	北館1F給食室シンク水栓漏水	北館1F給食室シンク水栓漏水している。修繕依頼。	北館1F給食室シンク水栓漏水確認。コマ、三角パッキン等部品交換	
221	TKSG-2025-13698	2025/5/2	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	中館3F視聴覚室	中館3F視聴覚室窓の鍵欠損	中館3F視聴覚室の廊下側上窓のクレセント欠損。	クレセントがないため取り付ける必要がある。※内製化修繕	
222	TKSG-2025-13742	2025/5/2	[高砂包括]35_351350_曽根こども園	職員室	職員室ドアネジ緩み	職員室ドアのネジが緩んでいる。その為、開閉時に異音がする。	引き違いドアの鍵部分が緩んでおり取付直しが必要。※内製化修繕	
223	TKSG-2025-13809	2025/5/2	[高砂包括]33_351330_伊保こども園	正門	正門電気錠操作パネル不具合	正門電気錠操作パネル閉まらない。	電気錠の操作パネルの蓋が閉まらないのを確認した、原因はロックする部品の破損と思われる、部品の交換が必要。内製対応	
224	TKSG-2025-13811	2025/5/2	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	北棟3階理科室①	北棟3階理科室①窓クレセント破損	北棟3階理科室①窓クレセント破損している。	クレセントのロックが動かないのを確認した、原因は劣化と思われる、交換が必要。内製対応	
225	TKSG-2025-13812	2025/5/2	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	北棟3階理科室①	北棟3階理科室①扉戸車不具合	北棟3階理科室①扉戸車の動きが悪い。	扉の閉閉時に戸車がかう付掛かるのを確認した、修正が必要。内製対応 5/27戸車に油を塗布して、回転を良くしたがまだ動きがぎこちないので、おまわりしている教室の扉の戸車と交換する	
226	TKSG-2025-14026	2025/5/7	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	南棟4F男子トイレ手洗い	南棟4F男子トイレ手洗い配管水漏れ	南棟4F男子トイレ手洗いシンク下の配管から水漏れ。	南棟4F男子トイレ手洗いの止水栓から水漏れしている。上部パッキン交換の必要がある。※内製化修繕	
227	TKSG-2025-14095	2025/5/7	[高砂包括]01_101310_高砂地域交流センター	2階男子トイレ	2階男子トイレアコーディオンカーテン不具合	2階男子トイレアコーディオンカーテンの上部の部品の一部が欠損しており、開閉しにくい状態。	2F男子トイレのアコーディオンカーテン上部ガイドのネジがはずれており取り付け直しの必要がある。※内製化修繕	
228	TKSG-2025-14192	2025/5/8	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	南棟3階男子トイレ	南棟3階男子トイレ水が流れにくい	南棟3階男子トイレ(和式)の水が流れにくい。	南棟3F男子トイレ和式便器詰まりのため貫通処置が必要※内製化修繕	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
229	TKSG-2025-14344	2025/5/8	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	3F男子トイレ	3F男子トイレペーパーホルダー破損	3F男子トイレペーパーホルダー破損	3F男子トイレペーパーホルダー破損につき交換の必要あり。内製修繕。	
230	TKSG-2025-14689	2025/5/9	[高砂包括]01_101310_高砂地域交流センター	2F男子トイレ	交流センター2F男子トイレ	交流センター2F男子トイレ洗面台上天井より漏水	交流センター2F男子トイレ洗面台上天井より雨天時に漏水あり。点検口から天井裏の漏水箇所確認、屋上の空調配管ハト小屋付近よりの漏洩と思われる。冷媒配管とハト小屋接続部や換気口のコーキング他対策補修を検討。内製修繕	
231	TKSG-2025-14757	2025/5/12	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	2階製作室	2階製作室雨漏り	2階製作室雨漏りしており、今も漏れている状態。バケツで受けているとの事。	製作室内天井設置の雨樋ドレンパンの継目より漏水を確認。ドレンパン溶接継目の補修の必要あり。内製化修繕。	
232	TKSG-2025-14789	2025/5/12	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	給食室蛇口	給食室蛇口水漏れ	給食室の三層シンク蛇口を閉めても少量の水漏れがする。	水栓の蛇口から水漏れを確認した、パッキンの確認後取り替えが必要。内製対応	
233	TKSG-2025-14849	2025/5/12	[高砂包括]33_351330_伊保こども園	給食室	給食室水はけによる不具合	給食室で水を撒いて清掃をする際、食器棚の下に水が入り込んでしまう。	隙間に浸水しないようにシーリングを希望されたためコーキングを実施する。※内製化修繕	
234	TKSG-2025-14873	2025/5/12	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	南館3F1年2組	南館3F1年2組の柱不具合	南館3F1年2組の柱にコンクリート?き出しの部分があり、生徒が怪我をしたので対策してほしい。	教室内の柱の角に欠けた部分があるのを確認した、原因は不明だが、高さ的に頭から首に当たると思われる。怪我をしたとの事なので、クッション材で保護する必要あり。内製対応	
235	TKSG-2025-15044	2025/5/13	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	職員室放送設備	職員室放送設備不具合	職員室からの放送が全ての廊下スピーカーに流れない。教室内には流れる。	北側廊下スピーカーは正常に放送が流れ、南側廊下スピーカーからはノイズがのった状態放送が聞こえた。TOA リモートマイクのマイク部端子清掃、裏配線ネジ増し締めにて南側廊下からもクリアな音で放送が流れたことを確認した。内製化修繕	
236	TKSG-2025-15255	2025/5/14	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北棟3階男子トイレ	北棟3階男子トイレペーパーホルダー破損	北棟3階男子トイレペーパーホルダーが破損している。	ホルダーの蓋と固定ネジの紛失を確認した、原因は不明だが、取り換えの必要あり。内製対応	
237	TKSG-2025-15257	2025/5/13	[高砂包括]01_101310_高砂地域交流センター	1F事務室	1F事務所内窓側雨漏れあり	雨が多い時に事務所窓に雨が漏れる	1F事務所のガラス張り面に雨漏れがある。外側シール部分に亀裂や穴が開いている為、塞ぐ必要がある。※内製化修繕	
238	TKSG-2025-15260	2025/5/7	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	機械警備	セキュリティカード交換	セキュリティカード不良に伴い、交換。	セコムへ依頼。1枚1000円 セキュリティカードの不良の為、追加発行を行う。内製化。回収したカード・新規発行のカードの番号控えを業者から教授いただく。	
239	TKSG-2025-15274	2025/5/13	[高砂包括]33_351330_伊保こども園	給食室	ノータッチディスペンサ故障	手洗いの自動石鹸器が出ない（2台）	給食室の手洗いに設置してある自動石鹸器が出ない（2台）交換が必要※内製化対応	
240	TKSG-2025-15328	2025/5/14	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	給食室シンク	給食室シンク水道不具合	給食室野菜洗いシンク水道の蛇口が取れた。また別の蛇口は水漏れがする。	給食室シンク水栓のスパウト部分から水漏れしているためパッキン取り替え、取り付け直しの必要がある。※内製化修繕	
241	TKSG-2025-15333	2025/5/14	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	本館3F家庭科室ミシン棚	本館3F家庭科室ミシン棚扉不具合	本館3F家庭科室ミシン棚扉の開閉がしにくい箇所がいくつかある。	家庭科室のミシン棚のスライド蝶番が多数はずれており取り付け直しと調節が必要 ※内製化修繕	
242	TKSG-2025-15557	2025/5/14	[高砂包括]36_351360_米田こども園	1F吹き抜けした	吹き抜け下すのこ撤去	雨水排水のすのこがあるため掃除ができない	雨水排水スペースにすのこがあり掃除できなく詰まる。すのこの撤去依頼を受けた。※内製化修繕	
243	TKSG-2025-15583	2025/5/15	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	北館4F東側美術室	北館4F東側美術室シンク排水不具合	北館4F東側美術室シンクの排水が詰まっている(奥の2カ所)	シンク2カ所の排水詰まりを確認した、原因は配管と排水タンクのゴミや泥の詰まりと思う、配管の清掃が必要。内製対応	
244	TKSG-2025-15608	2025/5/15	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	体育館男子トイレ	体育館男子トイレ小便器の押し釦部漏水。	体育館男子トイレ小便器3台の押し釦部より漏水あり。	体育館男子トイレ小便器3台のフラッシュバルブ押し釦部より漏水を確認。3台の便器備え付けの押し釦部交換の必要あり。内製修繕。	
245	TKSG-2025-15615	2025/5/15	[高砂包括]38_351380_北浜こども園	1階保育室手洗い場	1階保育室園児用手洗い場詰まり	1階保育室園児用の手洗い場が詰まっている。本日10時に使用し、16時に詰まりが解消したとの事。	手洗いシンク排水不良をラバーカップにて貫通処理いたしました。内製化修繕。	
246	TKSG-2025-15672	2025/5/12	[高砂包括]19_301160_米田小学校	西館1F学童トイレ	西館1F学童女子トイレ戸当りパッキン破れ	西館1F学童女子トイレの戸当りパッキン破れのためその隙間から個室内側が見えてしまっている。	戸当りパッキン破れ、剥がれを確認。戸当りパッキンの交換の必要あり。内製修繕。	
247	TKSG-2025-15757	2025/5/16	[高砂包括]50_101350_曽根地域交流センター	支援センターの網戸	支援センターの網戸破れ	支援センターの網戸が破れている。	支援センタ網戸に何らかのチカラが加わったために網目ネットと網押さえゴムが変形し枠から外れていた。網押さえゴムで網目ネットを網戸枠に再設置した。内製化修繕。	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
248	TKSG-2025-15784	2025/5/16	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南校舎1F女子トイレ	南校舎1F女子トイレペーパーホルダー破損	南校舎1F女子トイレペーパーホルダー破損(1カ所)	ペーパーホルダーが破損しているのを確認した、現状ではトイレットペーパーを引っかけられないので、交換が必要。内製対応	
249	TKSG-2025-15788	2025/5/16	[高砂包括]32_351310_高砂こども園	屋根	中庭横の通路が水浸しになる	雨量が多いと中庭に降った雨水で通路が水浸しになるので、雨降りの日は足元が滑って危険なので、何とかして欲しい	排水溝に土や落ち葉が溜まり排水を邪魔しているので、現状人口芝等を排水口に敷いているが大きさが合っていない場所は落ち葉が蓄積されているので、サイズの合った敷物に変える必要あり。内製対応	
250	TKSG-2025-15933	2025/5/19	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	南館1F野球部部室	南館1F野球部部室扉カギ不具合	南館1F野球部部室扉のスライド式カギがかからない。	鍵のフック部分が全く動かない 洗浄して復旧する必要がある。 ※内製化修繕	
251	TKSG-2025-15984	2025/5/19	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	給食室三層シンク	給食室三層シンク水道不具合	給食室三層シンクの蛇口と塩ビのホースから水漏れ。	三層シンク水栓蛇口漏水とオーバーフロー排水管より漏水確認。修繕の必要あり。内製修繕。	
252	TKSG-2025-15991	2025/5/19	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	3階家庭科準備室	3階家庭科準備室扉施解錠不良	3階家庭科準備室扉の鍵が回らなく施解錠が出来ない。	3階家庭科準備室扉施解錠不良確認。錠前部調整にて施解錠作動を確認。内製修繕。	
253	TKSG-2025-16363	2025/5/20	[高砂包括]19_301160_米田小学校	米田小学校給食室	給食室三槽の排水ホース交換	給食室三槽水槽の排水ホース2箇所破れているので交換してほしい	給食室三槽水槽の排水ホース2箇所の破れ確認。交換の必要あり。内製修繕。	
254	TKSG-2025-16476	2025/5/21	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	南棟1F理科準備室	理科準備室の扉が動かない	扉開閉できない	理科準備室の扉が全く開閉できない。 車輪が摩耗して、高さが変わってセコムセンサーが干渉しているため車輪取り替え、サッシの調節が必要※内製化修繕	
255	TKSG-2025-16481	2025/5/21	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	中棟2F1年1組	掃除道具入れ扉破損	掃除道具入れ扉破損	1年1組の掃除道具入れ扉破損している。取り付け直しの必要がある。※内製化修繕	
256	TKSG-2025-16489	2025/5/21	[高砂包括]41_401220_みのり会館	屋外水栓	屋外水栓キー付き水栓に変更	屋外水栓があるが、現在不特定多数が使用できる状態。キー付き水栓に変更をお願いできないか。	上部ハンドルのみ共用キーハンドルへ変更する。※内製化修繕	
257	TKSG-2025-16566	2025/5/21	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎3階6年3組	北校舎3階6年3組扇風機羽破損	北校舎3階6年3組扇風機羽破損している。 応急で学習室の羽と交換しているとの事。	扇風機の羽根破損確認。交換の必要あり。内製修繕。	
258	TKSG-2025-16570	2025/5/21	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	保健室	保健室室外機配管ラッキングが押し潰されている	保健室室外機の配管ラッキングが恐らく生徒たちが乗ったりした可能性があり、押しつぶされている。使用に問題ないのか確認してほしい。	保健室テスト冷房空調運転確認時に正常運転を確認しました。現状のラッキング部凹みは使用上の問題にないと判断。ラッキング継目隙間にアルミテープを貼付補修しておきました。内製化修繕。	
259	TKSG-2025-16571	2025/5/21	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎2階女子トイレ	北校舎2階女子トイレ手洗い場詰まり	北校舎2階女子トイレ手洗い場詰まっており、現在使用禁止状態。	女子トイレ洗面(右端)詰り確認。修繕の必要あり。ラバーカップにて貫通。内製化修繕。	
260	TKSG-2025-16572	2025/5/21	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎3階男子トイレ	北校舎3階男子トイレ不具合	北校舎3階男子トイレ(個室)2カ所使用禁止状態。テープで留められている為、どこが不具合なのかは分からないとの事。	個室トイレの詰まり、便座とペーパーホルダー破損を確認。詰まりラバーカップ貫通不可。異物詰まりの可能性あり、ローポンプ等にて詰まり貫通と、便座とペーパーホルダー破損の交換の必要あり。内製修繕。	
261	TKSG-2025-16573	2025/5/21	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎3階女子トイレ	北校舎3階女子トイレ不具合	北校舎3階女子トイレ(個室)1カ所使用禁止状態。テープで留められている為、どこが不具合なのかは分からないとの事。	女子個室(右端)トイレ詰まりの為使用禁止閉鎖されていた。詰まりをラバーカップにて貫通いたしました。内製化修繕。	
262	TKSG-2025-16620	2025/5/21	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	南校舎1階保健室	保健室電話機移設	保健室電話機をシンク上からミーティング机へ落下防止のため移設したい。	シンク(流し台)設置の電話機は落下した場合に水漏れてしまうため、中央のミーティン机に移設の必要あり。内製化修繕。	
263	TKSG-2025-16811	2025/5/22	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	玄関付近	サスマタ設置器具の取付け	サスマタ設置場所が決まり次第、器具の取付けを依頼されています。	サスマタ置場がないため壁面にフックで取り付ける。内製化修繕	
264	TKSG-2025-16886	2025/5/22	[高砂包括]25_301230_亀山中学校	運動場手洗場	運動場手洗場水栓漏水	運動場手洗場水栓3カ所から漏水を修繕してほしい。	運動場手洗場水栓3カ所止水不良を確認。修繕の必要あり。内製化修繕。	
265	TKSG-2025-17386	2025/5/26	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	北館3F渡り廊下	北館3F渡り廊下電灯スイッチ不具合	北館3F渡り廊下の電灯スイッチが押し込まれたままになる。	金枠、片切スイッチ破損のため交換が必要 ※内製化修繕	
266	TKSG-2025-17508	2025/5/27	[高砂包括]39_353110_高砂児童学園	相談室	相談室天井板取替え	アライグマの駆除は業者にて対応してもらい、今は天井裏にはいない状態になった。 しかし断熱材がアライグマによって食いちぎられ、ボロボロで臭いもある為、天井材を新しいものに替えてもらえないか	天井裏の獣で天井ジブトーンが汚損しているため退治後にジブトーン貼り替え実施。※内製化修繕	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
267	TKSG-2025-17518	2025/5/27	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	保健室水道	保健室水道蛇口破損	保健室の水道蛇口に穴が開いて水漏れがする。	蛇口のスパウト部に亀裂が入っている、スパウトの取付部分が劣化でグラグラになっている2カ所を確認した、原因は経年劣化と思われる、交換が必要。内製対応	
268	TKSG-2025-17576	2025/5/27	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	家庭科準備室扉	家庭科準備室の前扉ノブ外れ	家庭科準備室の前扉ノブが内側から外れた。	家庭科準備室の前扉ノブ脱落を確認、再取付補修の必要あり。内製修繕。	
269	TKSG-2025-17842	2025/5/28	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	プール手洗い場	プール手洗い場水漏れ	プールの水栓を開けたところ手洗い場から水漏れしている。	手洗い下のフレキシブルホースから水漏れ、及びスパウト先端破損交換の必要あり※内製化修繕	
270	TKSG-2025-17906	2025/5/28	[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	北門南門防犯カメラ	北門南門防犯カメラ取り外し	防犯カメラの映像を警察に提出するため、取り外しを依頼される（高所のため）	北側と南門の防犯カメラのSDカードを取外して代わりのSDカード128GBに換装する必要になった。高所作業。内製修繕。	
271	TKSG-2025-17935	2025/5/28	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	4F1年1組扉	4F1年1組ベランダ扉板外れ	4F1年1組ベランダ扉のベニヤ板が外れている。	サッシのパッキンが劣化してアルミの板が外れかけているのを確認した、サッシ枠の補修が必要。内製対応	
272	TKSG-2025-17958	2025/5/28	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	プール	プールシャワーノズル破損	プールシャワーのノズルが破損して他もかなり劣化している	プールシャワーのノズルを新品交換する必要がある※内製化修繕	
273	TKSG-2025-17990	2025/5/29	[高砂包括]19_301160_米田小学校	西校舎4F学習室後ろ扉	西校舎4F学習室後扉不具合	西校舎4F学習室後ろ扉のカギ開閉できない	西校舎4F学習室後ろ扉のカギ開閉できない 位置調整が必要※内製化修繕	
274	TKSG-2025-17996	2025/5/29	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南校舎2Fまなび3窓	南校舎2Fまなび3窓の鍵不具合	南校舎2Fまなび3の廊下側窓の鍵がかからない。	窓のカギがかからない。窓がきちんと閉まっていないため調節する必要がある。※内製化修繕	
275	TKSG-2025-18068	2025/5/29	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	中棟1階保健室	保健室の手洗い場の排水が流れにくい	保健室の手洗い場の排水が流れにくいので排水溝のゴミを取りたいが、フントラップが固着して動かない	排水溝のフントラップが固着して動かないのを確認した、タガネで剥離を試みたが、動かないので、フントラップを破壊する必要あり。内製対応	
276	TKSG-2025-18099	2025/5/29	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	本館3F男子トイレ手洗い	本館3F男子トイレ手洗い水漏れ	本館3F男子トイレ手洗いの配管から水漏れ。	オーバーフロー配管が破れておりそこから水漏れしている。部品交換が必要※業者依頼概算 3 万円→部品調達できたため内製化修繕で対応	
277	TKSG-2025-18233	2025/5/30	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	中館1F廊下手洗い場	中館1F廊下手洗い場水漏れ	中館1F廊下手洗い場(トイレ前)蛇口から水漏れ。	1階トイレ前のSKの蛇口から水漏れしているのを確認した、パッキンの劣化と思われるので取り替えが必要。内製対応	
278	TKSG-2025-18341	2025/5/29	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	運動場西側	フェンス柱根元破損	フェンスの根元が割れている	運動場西側と駐車場の境界フェンス柱根元のコンクリートが破損している。倒壊の危険は今のところないが修繕の必要がある。※業者依頼概算15万円→内製化でコンクリート補修	
279	TKSG-2025-18353	2025/5/29	[高砂包括]35_351350_曽根こども園	南棟うさぎケーキ組	カギの解錠施錠困難	4枚引き違いドアの解錠施錠がしにくい時が多い	うさぎケーキ組の 4 枚引き違いドアの鍵が解錠施錠しにくい。砂が大量に詰まっており洗浄が必要※内製化修繕	
280	TKSG-2025-18363	2025/5/30	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	プール手洗い場	プール手洗い場水漏れ	プールの開栓をしたところ手洗い場の下から水漏れしている。	手洗い場の下フレキシブルパイプが劣化により破損していた、取り換えが必要。内製対応	
281	TKSG-2025-18507	2025/6/2	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	プール手洗い場	プール手洗い場水漏れ	プールの開栓をしてところ手洗い場で水漏れしている。	プールの洗顔ユニット(YAMAHA)のフレキシブル配管と止水栓より漏水を確認。当該部品の交換が必要。内製化修繕。	
282	TKSG-2025-18634	2025/6/2	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	屋外プール	プールの止水栓の蓋に穴	プールの止水栓の鉄蓋に穴が空いている、子供が指を入れて怪我をしそうなので、直して欲しい	止水栓の鉄蓋が割れて穴が空いているのを確認した、鉄蓋の取替えが必要だが、予算(蓋だけの取替えは出来ないで、箱本体の取替えが必要な為土木工事必要)と緊急性を考えて、穴を接着剤で塞ぐ。内製対応	
283	TKSG-2025-18697	2025/6/2	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	4階 1 年 1 組	4 階 1 年 1 組の前扉の上の窓サッシから脱落しそう	4 階 1 年 1 組の前扉の上の窓がサッシから外れて落ちそうになっている	サッシと窓の勘合が合わずに窓が枠から外れそうになっているのを確認した、原因は扉と窓の間にある横柱を固定しているネジが無くなって横柱がグラグラになっている為、ネジで横柱を固定する必要あり。内製対応	
284	TKSG-2025-18775	2025/6/3	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	北校舎2階3年1組	北校舎2階3年1組後方ドア不具合	北校舎2階3年1組後方ドアの調子が悪い。	3年1組後方ドアのガイドのネジ脱落にてレールに引掛り。補修の必要あり。内製化修繕。	
285	TKSG-2025-18782	2025/6/3	[高砂包括]31_351320_荒井こども園	2F保育室天井	2F保育室天井雨漏り	2F保育室天井雨漏り。昨年も対応したところ です。	2Fひまわり組の天井から雨漏れしている。天井裏を確認して位置を特定した上で屋上のシーリングを実施※内製化修繕	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
286	TKSG-2025-18871	2025/6/3	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	1F東側女子トイレ	1F東側女子トイレ詰まり	1F東側の1年生用女子トイレ洋式の詰まり。ラバーカップで対応も改善されず。	女子トイレ洋式の詰まり貫通の必要あり。内製化修繕。	
287	TKSG-2025-18892	2025/6/3	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	北校舎2階3年2組	北校舎2階3年2組壁掛け扇風機羽破損	北校舎2階3年2組中庭側の壁掛け扇風機の羽が破損したので交換してほしい。破損したものは担当教諭がすでに処分したとの事。	扇風機の羽根の破損を確認。交換の必要あり。内製化修繕。	
288	TKSG-2025-19269	2025/6/5	[高砂包括]19_301160_米田小学校	生徒玄関上配線	生徒玄関上に露出配線劣化不良	生徒玄関上に露出で配線されている線に劣化が見られる。	生徒玄関上に露出で配線され、配線が剥がれ、真向光が不明なため調査し配線盛替えが必要。主任技術者へ問い合わせし進める予定。6/17電気主任技術者より使っていない信号線との報告があり撤去する必要あり。内製対応	
289	TKSG-2025-19315	2025/6/5	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	プール排水口	プール排水口ボルト欠損	プール排水口蓋のボルトが欠損及びぐらつきがある。	排水口蓋のネジを増し締め、不足ネジを補完の必要あり。内製化修繕。	
290	TKSG-2025-19419	2025/6/5	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	北校舎4階西男子トイレ	北校舎4階西男子トイレ壁に穴	北校舎4階西男子トイレの壁に生徒さんが滑って壁にぶつかり、穴が開いてしまった。現在紙をあてて養生中。	男子トイレ入口壁に凹み穴を確認。補修の必要。内製修繕。	
291	TKSG-2025-19619	2025/6/6	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	体育倉庫扉	体育倉庫扉開閉不具合	武道館北側の体育倉庫木製扉が開閉できない。引っ掛かって開かない。	体育倉庫の扉外れ留めが引っかかって扉が動かない。修繕する必要がある。※内製化修繕	
292	TKSG-2025-19699	2025/6/6	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	南校舎1階西側TT教室	南校舎1階TT教室窓鍵不具合	南校舎1階TT教室窓鍵不具合。（ネジ式の鍵）	TT教室の窓の鍵が物入りか所と破損1か所と鍵が山本ないのを確認した、原因は以前から鍵をしていなかったが、生徒が無断で出入りするので鍵を直して欲しいとの事、鍵の取替えが必要。業者対応(概算25,000円)	
293	TKSG-2025-19920	2025/6/9	[高砂包括]37_351370_阿弥陀こども園	園庭の池	園庭の池の排水不良	園庭の池の排水不良。水の循環ができないので衛生上危惧される。	池のオーバーフロー管排水不良確認。貫通の必要あり。内製化修繕。	
294	TKSG-2025-20230	2025/6/10	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	北館1Fステッブルーム扇風機	北館1Fステッブルーム扇風機羽破損	北館1Fステッブルーム扇風機(廊下側)羽根破損のため交換ともう一台の扇風機羽のネジを締め直す。	ステッブルームの扇風機のハネが破損しているため新品交換が必要。※内製化修繕 またもう一台はネジの緩みのみであったため締め直し。	
295	TKSG-2025-20290	2025/6/10	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	給食室	給食室ダクト油受け不具合	給食室ダクト油受けが斜めになっており、油が垂れてくる状態。平行にして欲しい。	給食調理室の回転鍋上部の排気ダクトの排油フレキシブル管の付け根より油漏れしている。排油口のユニオンとフレキシブル管の間にパッキンがなかったためパッキンを入れて修復する。※内製化修繕	
296	TKSG-2025-20291	2025/6/10	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	給食室下処理室	給食室下処理室水道ハンドル交換	給食室下処理室水道ハンドルが長くて使用しにくいので、かえて欲しい。	給食室下処理室のシンクで洗い物をする際に水栓レバーが長く作業に支障が出るため短いレバーに変更して欲しい（6ヵ所）※内製化対応	
297	TKSG-2025-20514	2025/6/11	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	南校舎と体育館をつなぐ渡り廊下	渡り廊下の樋のL字部分なし	渡り廊下の樋のL字部分がなく、直接雨水がドオドボ落ちてくる。	雨樋破損のため再構築が必要※内製化修繕	
298	TKSG-2025-20524	2025/6/2	[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	2F図書室	図書室天井灯点かない	蛍光灯を交換しても天井灯が点かない	2F図書室の天井灯が点かない。安定器不良で灯具交換が必要。※内製化修繕	
299	TKSG-2025-20550	2025/6/11	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	職員室	職員室で雨漏り	職員室の南の窓辺りでポタポタ雨漏り。バケツで受けている。	職員室の窓の天井から水滴が溜まっているのを確認した、天井裏を覗くと真上に3階美術室排水パイプが通っているので排水の漏水と思われる。※内製化対応	
300	TKSG-2025-20735	2025/6/12	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	中館3階女子トイレ	中館3階女子トイレペーパーホルダー破損	中館3階女子トイレのトイレトペーパーホルダーが破損している。	ペーパーホルダーが破損しているのを確認した、取り換えが必要。内製対応	
301	TKSG-2025-21150	2025/6/13	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	南棟1階2年1組教室	南棟1階2年1組教室扉の窓固着	南棟1階2年1組教室入口扉上の窓が固着していて、レールから外れて動かない。	窓枠をレールに入れずに無理やりはめ込ん動かなくなっているのを確認した、窓枠をレールに入れ直す必要あり。内製対応	
302	TKSG-2025-21152	2025/6/13	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	南棟1階2年1組教室	南棟1階2年1組廊下窓枠サッシ外れ	南棟1階2年1組廊下窓枠のサッシが外れて、ガラスが外れそう。	窓枠のサッシを止めているネジが緩んでいるのを確認した、窓を枠から外して修理が必要。内製対応	
303	TKSG-2025-21158	2025/6/13	[高砂包括]08_101370_阿弥陀地域交流センター	2F男子トイレ	2F男子和式トイレ水洗不具合	2F男子和式トイレの水が流れない。	和式トイレタンクのハンドル部品破損を確認。交換の必要あり。内製修繕。	
304	TKSG-2025-21314	2025/6/16	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	中館1Fあおぞら教室電灯	中館1Fあおぞら教室電灯不点灯	中館1Fあおぞら教室の電灯が球替えしても不点灯。	中館1Fあおぞら教室の蛍光灯具が安定器不良のため不点灯。灯具取り替えが必要※内製化修繕	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
305	TKSG-2025-21407	2025/6/16	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	南館3F3年3組扇風機	南館3F3年3組扇風機羽破損	南館3F3年3組北側の扇風機羽根が破損している。	扇風機のパネが破損しているため交換が必要※内製化修繕	
306	TKSG-2025-21472	2025/6/16	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	北館3F～4F階段手摺	北館3F～4F階段手摺不具合	北館3F～4F階段の金属製手摺りが曲がっている。	手摺の補強用の金属棒が曲がっているのを確認した、原因は不明この事、児童が毎日通過する場所なので早急な対応修繕が必要。業者対応(概算5万円) ※内製化に亦再	
307	TKSG-2025-21612	2025/6/17	[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	2F男子トイレ	2F男子トイレ小便器排水不良	2F男子トイレ小便器(左側)排水に時間がかかる。使用に関して注意喚起を貼ってもらうよう依頼しました。	男子小便器の排水トラップ内汚れ詰まりを確認。洗浄の必要あり。内製修繕。	
308	TKSG-2025-21675	2025/6/16	[高砂包括]06_151150_旧曽根公民館	旧曽根公民館	松の木枝路上はみだし	植栽松の木枝が路上にはみ出している所以对応して欲しい。	路上はみだしの松枝を適切に剪定する必要あり。内製修繕。	
309	TKSG-2025-21948	2025/6/18	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	プール機械室	プール機械室ドア開閉不具合	プール機械室の道路に面した方のドアが歪んで開閉しにくい状態。女性一人では開閉不可能で、男性であれば力づくで何とか開閉できるとの事。	機械室の鉄扉が枠と固着して開かないのを確認した、原因は経年劣化によるサビと変形と思われる、修繕が必要。内製対応	
310	TKSG-2025-22050	2025/6/18	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	プール入口門	プール入口門扉の開閉不具合	プール入口門扉が上部ひっかかりにより開閉しづらい。	プール入口の門扉が引っ掛かり開閉しにくいのを確認した、経年劣化による門扉の歪みが原因と思われるので、歪み取りの修繕が必要。内製対応	
311	TKSG-2025-22059	2025/6/18	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	北校舎3F5年2組扉	北校舎3F5年2組後ろ扉鍵の不具合	北校舎3F5年2組後ろ扉の鍵(内側から上下にスライドさせるタイプ)が動かず、扉を開けることができない。	教室後ろ側の扉開閉不良。修繕の必要あり。内製修繕。	
312	TKSG-2025-22065	2025/6/18	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	北校舎1Fかしのき教室カギ	北校舎1Fかしのき教室鍵の不具合	北校舎1Fかしのき教室前扉の鍵(差し込むタイプ)がひっかかり施解錠しづらい。	鍵穴への鍵の施解錠時に引っ掛かりを確認。清掃等の必要あり。内製修繕。	
313	TKSG-2025-22120	2025/6/18	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	体育館東の外	体育館東屋外時計不具合	体育館東屋外時計の時計が止まっている。単独で動いている時計で、高所であるとの事。	電池稼動であるが故障か電池切れの判断が必要。電池切れの場合は交換※内製対応	
314	TKSG-2025-22357	2025/6/19	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	2階事務室	2階事務室台所の流し排水不良	2階事務室台所の流し排水不良で詰まっている。	流し排水不良を確認。排水不良改善の必要あり。内製修繕。	
315	TKSG-2025-22381	2025/6/19	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	北館 4 階コンピューター室	部屋入口扉鍵取り付けネジ外れ	部屋入口扉の鍵の裏部分の取り付けネジが外れており扉を外さないと修繕できないので見てほしい	鍵の取り付けネジがはずれている。扉をはずしてカギ部の取り付け直しが必要※内製化修繕	
316	TKSG-2025-22391	2025/6/19	[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	2階女子トイレ	2階女子トイレ掃除用流し水漏れ	2階女子トイレ掃除用流しのパッキンが硬化して水漏れしている。	SKの蛇口から水が漏れているのを確認した、パッキンの交換が必要。内製対応	
317	TKSG-2025-22461	2025/6/20	[高砂包括]19_301160_米田小学校	プール	プールの時計不具合	プールの時計が数十分狂っている。高所の為、職員では対応できないとの事。	プール時計時刻を修正する必要あり。内製修繕。	
318	TKSG-2025-22515	2025/6/20	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	体育館用具倉庫	体育館用具倉庫ドアクローザー不具合	体育館用具倉庫ドアクローザーの留め具がなく剥がれている状態。	留めネジがはずれているため取り付け直しが必要※内製化修繕	
319	TKSG-2025-22516	2025/6/20	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	体育館	体育館コンセントカバー破損	体育館のコンセントカバーが3か所破損している。	現場確認すると体育館の壁コンセントが5か所破損しており危険な状態。要取り替え※内製化修繕	
320	TKSG-2025-22887	2025/6/23	[高砂包括]34_351340_中筋こども園	消火器	消火器の表示札取付	消火器の表示札が取れかけており、取付をお願いしたい。	消火器の表示札が壁から脱落していた。壁にしっかりと取り付ける必要あり。内製化修繕。	
321	TKSG-2025-23002	2025/6/24	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	3階男子トイレ	3階男子トイレ詰まりやすい	3階男子トイレ(大便器一番奥)今は詰まっていないが、詰まりやすい為、使用中止にしています。	洋便器詰まっているため貫通処置が必要 ※内製化修繕	
322	TKSG-2025-23145	2025/6/24	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎3F女子トイレ	北校舎3F女子トイレ手すり破損	北校舎3F女子トイレの手すりが破損している。	女子トイレ洗面台の右側の手摺のネジ脱落によりパイプ手摺が外れていた。手摺自体に損傷した形跡は無く、再取付の必要あり。内製修繕。	
323	TKSG-2025-23215	2025/6/24	[高砂包括]34_351340_中筋こども園	給食室換気扇	給食室換気扇不具合	給食室換気扇の汚れを保健所から指摘された(6/24)が、高所のため清掃が容易ではない。ご教授願いたい。	高所（2.5m）で排気ダクトの上なので職員の方で掃除ができない。脚立を使用して掃除する。※内製化対応	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
324	TKSG-2025-23221	2025/6/24	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	北棟1階中央の渡り廊下	渡り廊下の床に鳥類の糞が多く落ちている	渡り廊下と北棟の境界の電線に鳥が止まり糞を落として、毎日掃除が大変なので、糞を落とさないようにしてほしい	鳥が止まっているのは確認出来なかったが電線の下に糞の跡がついているのを確認した、鳥が止まらないような対策が必要。内製対応	
325	TKSG-2025-23229	2025/6/23	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	南館4F図書室まえ廊下天井	点検口破損	廊下天井の点検口破損	南館4F図書室め廊下の天井点検口が破損しており修繕が必要。※内製化修繕	
326	TKSG-2025-23244	2025/6/25	[高砂包括]19_301160_米田小学校	プールシャワー	プールシャワーの不具合	プールシャワーの水量が少ない。	2カ所水の出力が弱いのを確認した、配管が詰まっているか、シャワーヘッドが詰まっているか確認して清掃が必要。内製対応	
327	TKSG-2025-23683	2025/6/27	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	給食室	給食室蛇口不具合	給食室蛇口の水が出っ放しになる。回すと空回りする、現在止水中。	水栓ハンドルのインサート樹脂が経年劣化で破損しておりハンドルで開栓止栓できない。ハンドル部分交換が必要※内製化修繕	
328	TKSG-2025-23704	2025/6/27	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	体育館	体育館再度雨漏り	以前体育館の雨漏り対応をしてもらったが、変わらず雨漏りしている。	前回(対応元)工2023/06/17の体育館後方の壁かつ雨漏り(管理番号:TKSG-2025-12265)と同じ雨漏り跡、パイロンで囲ったアリーナ内のバケツへの漏水状況を確認した。漏水箇所調査および防水修繕の必要あり。内製修繕	
329	TKSG-2025-23715	2025/6/27	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	北校舎1F調理室	北校舎1F調理室の換気扇不具合	北校舎1F調理室後ろ側換気扇の強弱切り替えができない。	紐で風量の変更が出来ないのを確認した、スイッチでは風量に変更出来るが、壁掛けタイプの為、スイッチの位置が高いので、使いづらい為、交換が必要。内製対応	
330	TKSG-2025-23761	2025/6/27	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	北校舎1F(テニスコート側)木工室	北校舎1F(テニスコート側)木工室手洗い排水不具合	北校舎1F(テニスコート側)木工室手洗い場の排水口が詰まっている。	手洗い場の排水溝の詰まりを確認した、原因は排水溝の清掃をしていないのでフントラップとゴミが固着して隙間が無くなったと思われる、フントラップの取り外しと排水溝内の清掃が必要。内製対応	
331	TKSG-2025-23777	2025/6/27	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	南校舎1階1年1組	南校舎1階1年1組教室前方ドア不具合	南校舎1階1年1組教室前方ドアの開きがかたい	前方扉の内側のスライドドア開閉時に引っ掛かりあり。修繕の必要あり。内製修繕。	
332	TKSG-2025-23869	2025/6/30	[高砂包括]35_351350_曽根こども園	旧園舎1階	旧園舎1階水道ハンドル破損	旧園舎1階(真ん中)水道のプラスチックハンドルが破損しており、1カ所使用できない状態。	水栓ハンドル折れのため交換が必要 ※内製化修繕	
333	TKSG-2025-23903	2025/6/30	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	プール	プールシャワー水が出ない	プールシャワー6カ所中2カ所水が出ない。	ヤマハ プールシャワーユニットの2箇所の上部シャワーヘッドからの出水が無いことを確認。修繕の必要あり。内製修繕。	
334	TKSG-2025-24128	2025/7/1	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	北校舎3階サポートルーム	北校舎3階サポートルームコンセント不具合	北校舎3階サポートルームにスポットエアコンが搬入されたが、コンセントを差ししても緩く抜けてしまう状態。	コンセント挿し込み口割れのため交換が必要。※内製化修繕	
335	TKSG-2025-24387	2025/7/2	[高砂包括]19_301160_米田小学校	プールシャワー	プールシャワーの不具合	プールシャワー使用時にブーンと異音がし、横からのシャワーは、水が出ない。	放課後対応時にはシャワーの水量不足は確認出来なかった、担当の先生に症状がでた状態をうかがうと水槽に水を供給しながらシャワーを使用していたとのこと、原因は水量不足と思われる為、シャワー使用時は水槽への供給を控えて使用するよう、お願いした	
336	TKSG-2025-24396	2025/7/2	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	教室扇風機	教室扇風機の羽根破損	教室扇風機のカバーが緩んでおり羽根が破損した。	ハネとスピナが破損しているため新品交換が必要。※内製化対応	
337	TKSG-2025-24735	2025/7/3	[高砂包括]37_351370_阿弥陀こども園	非常階段の裏側	非常階段裏側の蜂の巣駆除	非常階段裏側に蜂の巣が一カ所できているので駆除していただきたい。	非常階段踊り場の裏側にハチの巣あり。除去必要※場所的大きさに除去可能で内製化対応	
338	TKSG-2025-24916	2025/7/4	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎1階特別支援学級	北校舎1階みどり3前方ドア施錠不具合	北校舎1階特別支援学級みどり3前方ドア施錠にくい。	カギがずれている。カギのうごきが悪い。掃除して鍵の位置合わせが必要。※内製化修繕	
339	TKSG-2025-25129	2025/7/7	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	技術棟窓ガラス	技術棟窓ガラス割れ	技術棟窓ガラス割れ。野球部の打球が当たって割れたとのこと。養生はしている。	技術2階の窓ガラス割れ1箇所を確認。前回と全く同じ箇所(7月4日修繕)の窓のガラスであることを確認。野球練習中にバックネット付近から打ったボール(軟式)がガラスに当たったとのことと弁償案件では無いとのこと。ガラスの割れたところの窓内側にはロッチ、等があり、ガラスが無	
340	TKSG-2025-25369	2025/7/8	[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	プールシャワー	プールシャワー不具合	横から出るシャワー(左側の真ん中)の先が外れた。装着したが再度外れそう。	シャワーヘッドのユニバーサル部分の動きが甘くなってしまい固定出来ないのを確認した、原因は劣化と思われる、交換が必要。内製対応	
341	TKSG-2025-25382	2025/7/8	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	職員室	職員室電話線コード切れ	職員室電話線コードが切れており(1/3カ所)、職員の方で補修したが通話の途中で電話が切れてしまう。	職員室窓側の電話機(生産終了品:Panasonic VE-GD23)のAC電源断線を確認。補修の必要あり。内製修繕。	
342	TKSG-2025-25405	2025/7/8	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	給食室扉・網戸	給食室の扉と網戸不具合	調理室と下処理室の間の扉と網戸の不具合により水が流れ込む。	扉の根元にL字金具が付いているが外れており、隙間より浸水するため隙間を塞ぐ必要あり。※内製化修繕	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
343	TKSG-2025-25408	2025/7/8	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	1 F 配膳室壁	1 F 配膳室壁の角破損	1 F 配膳室の壁の角が破損している	1 F 配膳室の壁の角が破損しているためコーナガードを取り付けて補修する。※内製化修繕	
344	TKSG-2025-25586	2025/7/9	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	北棟3階	北棟3階のスイッチ陥没	北棟3階西階段近くの照明スイッチが陥没している	陥没しているのを確認した、原因は不明、取り換え又は修正が必要。内製対応	
345	TKSG-2025-25599	2025/7/9	[高砂包括]05_101340_中筋地域交流センター	1 階東通用口	1 階東通用口すぐの配電盤の鍵が破損している	1 階東の通用口直ぐの配電盤の鍵が破損して動きがおかしくなっている	配電盤のハンドルと鍵の兼用の動きが軽くなって扉を閉めれない状態を確認した、原因は経年劣化による内部部品の摩耗または損傷と思われる、交換が必要。内製対応	
346	TKSG-2025-25905	2025/7/10	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	南館2F2年3組廊下の窓	南館2F2年3組廊下の窓開閉不具合	南館2F2年3組廊下の窓が固くて閉めにくい。	窓ガラスドア(外側)の開閉が渋いことを確認。清掃調整修繕の必要あり。内製修繕。	
347	TKSG-2025-25954	2025/7/10	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	機械警備	セキュリティカード2枚交換	セキュリティカード不良に伴い、2枚交換依頼。	セコムへ依頼。1枚1000円×2 セキュリティカードの不良の為、追加発行を行う。内製化。回収したカード・新規発行のカードの番号控えを業者から教授いただいた。	
348	TKSG-2025-26182	2025/7/11	[高砂包括]34_351340_中筋こども園	職員室	職員室アリ駆除	職員室シロアリか羽アリか分からないが、発生している。	職員室出入口(南側)に集中して羽蟻の死骸が見られた。羽蟻退治防除の必要あり。内製修繕。	
349	TKSG-2025-26458	2025/7/14	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	北校舎2F3年2組扇風機	北校舎2F3年2組扇風機羽根破損	北校舎2F3年2組扇風機の羽根が首振り運転中に破損した。	ハネ破損しているため要交換 ※内製化対応	
350	TKSG-2025-26466	2025/7/14	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	北校舎2F3年2組扇風機	北校舎2F3年2組扇風機動かない	北校舎2F3年2組扇風機動かない	北校舎2F3年2組扇風機動かない。2014年製で本体不良のため交換必要※内製化対応	
351	TKSG-2025-26479	2025/7/14	[高砂包括]34_351340_中筋こども園	屋外洗濯機設置場所	屋外洗濯機設置場所に蛇が侵入	屋外洗濯機設置場所に蛇が侵入し、洗濯機が使えない。	現場確認時、蛇の確認は出来なかったためその日の対応は出来なかった。原因は洗濯機の置き場所をトタン板で囲い蛇ががとどまれる様にしていると思われる、蛇は動くので、連絡を頂きその場に対応は難しいと思われる為、トタン板を撤去して蛇が留まらない様にすると見	
352	TKSG-2025-26635	2025/7/15	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	技術棟2階	技術棟2階ガラス割れ	技術棟2階窓ガラスが割れている。対応願います。	技術棟2階窓ガラス1枚の割れを確認。 教育総務課様のご判断待ち案件。 応急的に内製化でパネルを貼りました。	
353	TKSG-2025-26676	2025/7/15	[高砂包括]36_351360_米田こども園	正門ドア錠前部	米田こども園正門ドア錠前ネジ欠損	正門ドアの錠前フロント部固定ネジ2本欠損している「。	正門ドアの錠前フロント固定用ネジが2 本欠損している。要補完修繕の必要あり。内製修繕。	
354	TKSG-2025-26988	2025/7/17	[高砂包括]34_351340_中筋こども園	そと足洗い場	水栓より水漏れ	足洗い場の水栓から水漏れする	そとの足洗い場水栓より水漏れあり。TKSG-2025-10727で対応して直っていたが再度水漏れをしていたため水栓交換の必要あり。※内製化修繕	
355	TKSG-2025-27062	2025/7/17	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	北校舎・南校舎	北校舎・南校舎各階段窓の隙間から雨漏り	北校舎・南校舎各階段窓の隙間から雨漏りしている。	■南校舎3東1,2,3,5階 ■南校舎西1,2,3,5階 ■北校舎西3階 ■北校舎東3,2階の階段踊り場の窓付近より雨水漏水確認。■南校舎2階5年1組の前側の窓付近より少量の漏水1箇所を確認。■南校舎4階管理教室内の前側の窓付近より漏水を確認。 ※特に南校舎2階踊り場	
356	TKSG-2025-27104	2025/7/17	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	教室扇風機	教室扇風機のスピナ破損	教室扇風機のスピナ(1個)が破損した。	破損したスピナを確認した。こうかんが必要。内製対応	
357	TKSG-2025-27356	2025/7/18	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	給食室	空調室外機漏電	給食室の休憩室エアコン室外機が漏電している	給食室の休憩室エアコン室外機が漏電している。配線に異常はなくアース施工していないためアース取り付け必要。※内製化修繕	
358	TKSG-2025-27623	2025/7/23	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	2年2組	2年2組壁掛け扇風機羽根破損	2年2組壁掛け扇風機羽根破損している。	2-2の壁掛け扇風機の手が破損しているため要交換※内製化対応	
359	TKSG-2025-27851	2025/7/23	[高砂包括]29_301310_学校給食センター	調理室	水栓スパウトがぐらつく	水栓スパウトがぐらつく	調理室の水栓スパウトがぐらつく（3箇所） 自在バッキン劣化のため要交換（3 箇所）	
360	TKSG-2025-28440	2025/7/28	[高砂包括]37_351370_阿弥陀こども園	旧阿弥陀こども園内	旧こども園内機器回収	こども園新築に伴い旧こども園内で使用できる機器等の回収を行った	下記の機器回収で内装で行った 4 0 W? 2 灯用 4 台 扇風機本体 1 台・羽 1 枚 工事業者が取り外したエアコン（室内機） 1 台	
361	TKSG-2025-28467	2025/7/29	[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	機械警備	ICスティックカード不具合	ICスティックカードの読み取りが悪くなっている為、交換依頼。	セコムへ依頼。回収したスティックカード・新規発行のカードの番号控えを業者から教授いただく。内製化	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
362	TKSG-2025-28477	2025/7/29	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	南校舎3階1年2組	南校舎3階1年2組壁掛け扇風機スピナー破損	1年2組窓側壁掛け扇風機のスピナーのねじ山が潰れて回らない。	スピナ取り替えが必要※内製化対応	
363	TKSG-2025-28833	2025/7/31	[高砂包括]05_101340_中筋地域交流センター	調理室	調理室水道根元水漏れ	調理室の水道蛇口をひねると根元から水漏れする。	調理室東端最北側のステンレスシンクの単水栓のスパウト根元付近よりの出水時にのみ漏水を確認。蛇口スパウトOパッキン等の交換修理の必要あり。内製修繕。	
364	TKSG-2025-28897	2025/7/31	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	南校舎4F音楽室扉	南校舎4F音楽室扉開閉不具合	南校舎4F音楽室扉の開閉及び施錠がしずらい。先日扉を取り外してから具合が悪い。	音楽室前側扉が全く動かない。機器入れ替え時に扉を外して戸車に変形していたため修正が必要※内製化修繕	
365	TKSG-2025-28905	2025/7/31	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	南校舎4階被服準備室	南校舎4階被服準備室ドア鍵不具合	南校舎4階被服準備室ドア鍵の接触が悪いのか、開かない事が多い。	開錠の状態が悪くて扉に引っかかり扉が開かないのを確認した、鍵の分解洗浄又は、修理が必要。内製対応	
366	TKSG-2025-29020	2025/8/1	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	放送室・職員室	放送設備不鳴動	放送室の放送設備の電源が入らない。職員室のマイクも入らない。	放送室内のローカルアンプ専用電源(WU--R40B)の電源が遮断された状態になっているために業務連絡用の放送設備(※非常用ではない)の電源が供給されていないことを確認。内製修繕。	
367	TKSG-2025-29064	2025/8/1	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	南棟2階2年4組	2年4組教室の天井照明不具合	南棟2階の2年4組教室の天井照明が(1か所)球替えしてもチラつきが止まらない	2年4組の教室天井灯がチラついているのを確認した蛍光管は新しいので原因は蛍光灯本体の安定器の劣化と思われる、蛍光灯の交換が必要。露出タイプなので内製対応	
368	TKSG-2025-29091	2025/8/1	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	北棟4階1年3組	北棟4階1年3組扇風機スピナー破損	北棟4階1年3組扇風機スピナー破損している。	スピナ交換に必要あり。 ※内製化対応	
369	TKSG-2025-29196	2025/8/4	[高砂包括]39_353110_高砂児童学園	保育室電灯	保育室電灯不点灯	保育室の電灯が球替えしても不点灯。	保育室の天井照明が1台不点灯と1台安定器が劣化してチカチカしてるのを確認した、2台の照明器具の交換が必要。内製対応	
370	TKSG-2025-29723	2025/8/6	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	北棟屋上のパラベット	北棟屋上のパラベットの防水不具合	北棟屋上のパラベットの防水シートが破れている	保全巡回で屋上パラベットの防水シートが破れているのを発見した修繕が必要。内製対応	
371	TKSG-2025-29728	2025/8/6	[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	誘導灯	誘導灯不点灯	誘導灯1ヶ所不点灯、1ヶ所チカチカしている。	蛍光灯とグロー球経年劣化のため要交換 ※内製化対応	
372	TKSG-2025-30051	2025/8/8	[高砂包括]34_351340_中筋こども園	池周辺	池周辺の樹木朽ちている	池周辺樹木朽ちており、何かの虫が発生してる。	池の上のすのこが朽ちており蟻が発生している。朽ちた部分の補修が必要。※内製化対応	
373	TKSG-2025-30197	2025/8/12	[高砂包括]34_351340_中筋こども園	屋外の時計	屋外の壁時計の不具合	屋外の壁時計の時間が合っていない。	現地確認時に1時間の遅れを確認した、昨年8月に(TKSG-2024-13373)内製対応を行い電池は交換している(電池寿命5年)ので時計内部の劣化と思われる為、交換対応(園の備品台帳に屋外時計が掲載しており修繕の対象外になるが、阿波岐プロジェクト園の予備品の時計	
374	TKSG-2025-30417	2025/8/8	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	2年2組	教室天井灯不点灯	天井の蛍光灯が点かない	2年2組教室天井灯不点灯のため交換が必要 ※内製化修繕	
375	TKSG-2025-30642	2025/8/15	[高砂包括]43_452110_消防本部庁舎	消防車ガレージ	壁コンセント破損	ガレージのコンセント破損	消防車ガレージのコンセントが破損している。取り替え必要あり。※内製化修繕	
376	TKSG-2025-30651	2025/8/15	[高砂包括]39_353110_高砂児童学園	ホール	壁面が破損している	壁がひび割れている	ホールのエアコン撤去あとの壁面がひび割れて落ちてきている。クレンしてパネル貼りを実施。※内製化修繕	
377	TKSG-2025-30880	2025/8/19	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	校長室	校長室蛍光灯不点灯	校長室の蛍光灯が球替えしても不点灯。	天井照明の蛍光管を交換しても点灯しないのを確認した、安定器の老朽が原因と思われる、照明器具の交換が必要、表面形なので、内製対応	
378	TKSG-2025-31016	2025/8/19	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南館3F女子トイレ手洗い	南館3F女子トイレ手洗い排水不具合	南館3F女子トイレ手洗い排水口下部のジャバラホース亀裂により水漏れ。（真ん中と右側の二箇所）	手洗いボウルのフロー配管に亀裂があるのを確認した、原因は劣化と思われる、配管の亀裂を補修テープ(自己融着)で塞ぎ、水漏れしないように補修する必要あり、内製対応	
379	TKSG-2025-31409	2025/8/21	[高砂包括]10_153110_高砂市教育センター	キュービクル裏	キュービクル裏のスズメバチの巣撤去	キュービクル裏のスズメバチの巣撤去	敷地内キュービクルと敷地外との金網フェンスを挟んでスズメバチの巣が作られていたが内製で撤去し完了した。	
380	TKSG-2025-31426	2025/8/21	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	北館1Fステップルーム	北館1Fステップルーム配線不具合	北館1Fステップルームの廊下側、天井の配線の不要箇所撤去と配線整理。	ステップルームの天井から同軸ケーブルが垂れ下がっているのを確認した、何年も使用していないケーブルなので撤去が必要、内製対応	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
381	TKSG-2025-31551	2025/8/22	[高砂包括]05_101340_中筋地域交流センター	事務所蛍光灯	事務所蛍光灯不点灯	事務所の蛍光灯球替えても不点灯。	1F事務室天井灯の安定器不良。灯具取り替えが必要。※内製化対応	
382	TKSG-2025-32040	2025/8/26	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	扇風機スピンナ	北棟3年3組の扇風機スピンナ破損	北棟3年3組の扇風機スピンナが1個破損しているので、持参いただきたい、交換は施設側で行いますとの事。	授業中の為、スピンナの交換は先生に行ってもらえるのでスピンナをお渡しした	
383	TKSG-2025-32067	2025/8/26	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	中館3F男子トイレ手洗い	中館3F男子トイレ手洗い不具合	中館3F男子トイレ手洗い場のポップアップ水栓が開かず排水できない。	ポップアップ水栓のワイヤが外れており取り付け直す必要がある。※内製化対応	
384	TKSG-2025-32202	2025/8/27	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	南館2F2年3組蛍光灯	南館2F2年3組蛍光灯不点灯	南館2F2年3組蛍光灯球替えても不点灯。（教室の前方）	2年3組の天井照明が1か所点灯しないのを確認した、原因は安定器の劣化と思われる、照明器具の交換が必要	
385	TKSG-2025-32205	2025/8/27	[高砂包括]43_452110_消防本部庁舎	北側の建物	北側の建物雨漏り	今朝の雨で北側の建物が雨漏りしている。	屋上北側の笠木に隙間あり。シーリング実施する。※内製化対応	
386	TKSG-2025-32244	2025/8/27	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	職員室	職員室西扉ドアクローザー油漏れ	職員室西扉ドアクローザーより油漏れしてドアが壊れそうな勢いで閉まる。	ドアクローザーの油漏れを確認した原因は老朽と思われる、交換が必要。内製対応(ダンパー部分の連結を外し自動で閉まらないように応急対応した)	
387	TKSG-2025-32434	2025/8/26	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	北棟4F	照明スイッチ破損	階段のスイッチが壊れている	壁面の四路スイッチがプレートごと破損している。	
388	TKSG-2025-32473	2025/8/28	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	校舎の時計	校舎時計の時間調整不具合	校舎時計の時間調整不具合で1hほどズレている(1か所)職員室で時間調整するタイプ。備品ではない。	No.1（南側）No.2（西側）No.3（北側）と3台の時計が塔屋にりNo.2とNo.3が時間が合わない。※設備時計でシチズンに確認中です→時計の合わせ方マニュアルを作成	
389	TKSG-2025-32492	2025/8/28	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	プール	使用中プール水白濁改善	学校より連絡があり保守業者にて現地確認と対応をお願いした	点検の結果塩素機を正めて運用していたため即時運転へ戻し継続を学校へお願いするとともに、ポンプバックキ部からのエア混入も見受けられたため、改善し対応完了。以降経過を観察する。保守契約内作業	
390	TKSG-2025-32537	2025/8/28	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	校長室	校長室蛍光灯交換	校長室蛍光灯の交換依頼	校長室の天井12灯あるうちの6本が不点灯。高所で危険なため内製化対応で交換	
391	TKSG-2025-32641	2025/8/29	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	南館4F男子トイレ掃除道具入れ	南館4F男子トイレ掃除道具入れ扉ノブ外れ	南館4F男子トイレ掃除道具入れ扉のノブが外れている。	ドアの取っ手がないため新たに取り付けが必要※内製化修繕	
392	TKSG-2025-32705	2025/8/29	[高砂包括]19_301160_米田小学校	西棟4F3年2組蛍光灯	西棟4F3年2組蛍光灯不具合	西棟4F3年2組蛍光灯(バフク側前方)球替えても点灯していない。 →9/4担当者曰く、接触部分が悪い為、蛍光管がきちんととはまらない状態。本体の不具合ではないとのこと	フロースタート機器であるがフロースタート型蛍光管を付けていたためフロースタート型への球替えを進言しました。→のちに蛍光灯取付不安定で点灯しない時があるとの事で灯具交換※内製化対応	
393	TKSG-2025-32711	2025/8/29	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南棟3F音楽室カーテンレール	南棟3F音楽室カーテンレールランナー欠損	南棟3F音楽室カーテンレールランナーが1個欠損している。	現場確認するとカーテンランナーが8個破損していたため交換が必要※内製化修繕	
394	TKSG-2025-32866	2025/9/1	[高砂包括]34_351340_中筋こども園	1階幼児用女子トイレ	1階幼児用女子トイレ鍵不具合	1階幼児用女子トイレ(1番奥)鍵が?み合わない。	スライド錠の受け側がズれているため取り付け直しが必要※内製化修繕	
395	TKSG-2025-32867	2025/9/1	[高砂包括]34_351340_中筋こども園	ひまわり組	ひまわり組ドア鍵不具合	ひまわり組ドア鍵閉まりにくい。	汚れや油により鍵が固着しており、位置ずれもしているため修復が必要 ※内製化修繕	
396	TKSG-2025-32876	2025/9/1	[高砂包括]43_452110_消防本部庁舎	2Fひさし(車庫の上)	2Fひさし(車庫の上)水漏れ	2Fひさし(車庫の上)部分から水漏れ。降雨はなかったようです。	2Fひさし(車庫の上)部分から水漏れていた。2F消防署室内の床置きエアコンのドレンから水漏れていた。ドレン詰まりが原因で貫通処置が必要。※内製化対応	
397	TKSG-2025-33069	2025/9/1	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	南館1F3年4組蛍光灯	南館1F3年4組蛍光灯不点灯	南館1F3年4組(教卓の北側)蛍光灯球替えても不点灯。	安定器不良のため灯具本体の交換が必要。※内製化対応	
398	TKSG-2025-33157	2025/9/2	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	西校舎1Fなかよし学級掃き出し窓	西校舎1Fなかよし学級掃き出し窓カギ開閉不具合	西校舎1Fなかよし学級掃き出し窓のカギが閉まらない。	鍵部分が固着していたため分解洗浄が必要 ※内製化対応	
399	TKSG-2025-33160	2025/9/2	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	掲揚柱近くの花壇	掲揚柱近くの花壇枕木腐朽化	掲揚柱近くの花壇枕木が朽ちて鉄筋が?き出しになっている。ペットボトルを被せて危険防止している。	鉄筋13本出ている危険。切断して除去する必要ある※内製化対応	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
400	TKSG-2025-33164	2025/9/2	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	体育館トイレ扉	体育館トイレ扉ドアクローザー不具合	体育館トイレ扉ドアクローザーから油が漏れており、勢いよく閉まる。	男女トイレ共、油漏れていた。ドアクローザーの交換が必要。※内製化対応	
401	TKSG-2025-33195	2025/9/2	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	機械警備	セキュリティカード交換	セキュリティカードが1本破損したので、交換してほしい。	セコムへ依頼。1枚1000円 セキュリティカードの不良の為、追加発行を行う。内製化。回収したカード・新規発行のカードの番号控えを業者から教授いただく。□	
402	TKSG-2025-33203	2025/9/2	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	機械警備	セキュリティカード交換	セキュリティカードが1本折れそうなので、交換してほしい。	セコムへ依頼。1枚1000円 セキュリティカードの不良の為、追加発行を行う。内製化。回収したカード・新規発行のカードの番号控えを業者から教授いただく。	
403	TKSG-2025-33513	2025/9/3	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	プールシャワー	プールシャワー水量不足	プールシャワーヘッドが目詰まりしていてニカ所しか出ない。	シャワーノズルが目詰まりしているため外して掃除が必要※内製化対応	
404	TKSG-2025-33565	2025/9/3	[高砂包括]08_101370_阿弥陀地域交流センター	1F男子トイレ	1F男子トイレ小便器水洗不具合	1F男子トイレ小便器(真ん中)の水が流れない。使用禁止にしている。	小便器の水が全く流れない状態。フラッシュバルブのピストン部経年劣化によるもの。交換が必要※内製化対応	
405	TKSG-2025-33614	2025/9/3	[高砂包括]19_301160_米田小学校	北校舎2階5年2組	北校舎2階5年2組前方扉施錠不具合	北校舎2階5年2組前方扉閉まりにくい。	内側外側から施錠できない ロック部品が歪んでいるため修正が必要 ※内製化修繕	
406	TKSG-2025-33754	2025/9/4	[高砂包括]37_351370_阿弥陀こども園	園庭の漆の木	園庭の漆の木伐採	園庭に自然に漆の木が生えてきているので、伐採してほしい。	内製にて剪定・撤去し完了（写真参照）	
407	TKSG-2025-33799	2025/9/4	[高砂包括]36_351360_米田こども園	保育室エアコン	保育室エアコン水漏れ	保育室エアコンから水漏れしている。	室内機から水漏れしていた。ドレンパンに大量の水が溜まっており、ペラ ンダのドレン抜けが悪かったため確認するとドレン詰まりをおこしていた。 貫通処置が必要※内製化修繕	
408	TKSG-2025-33805	2025/9/4	[高砂包括]25_301230_亀山中学校	北校舎3階2年3組	北校舎3階2年3組扇風機羽根破損	北校舎3階2年3組扇風機羽根が振動で落ちて割れた。	スピナとハネが破損しているため交換が必要※内製化対応	
409	TKSG-2025-33974	2025/9/5	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	給食室水道	給食室水道水漏れ	給食室水道蛇口を閉めても水が滴ってくる。	洗浄室5箇所お湯と水漏れあり。ケレップ要交換。※内製化対応	
410	TKSG-2025-33985	2025/9/5	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	2F女子トイレ	2F女子トイレ便座フタ取付け不具合	2F女子トイレ便座フタが取れかかっている。	便座本体の取り付け部分が破損しており交換が必要※内製化修繕	
411	TKSG-2025-33997	2025/9/5	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	北校舎東階段ステップ	北校舎東階段ステップ不具合	北校舎東階段ステップの滑り止めゴムが外れている。	滑り止めゴムがはずれてしまっているため取り付け直しが必要※内製化 対応	
412	TKSG-2025-34002	2025/9/5	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	南校舎2F東側廊下壁	南校舎2F東側廊下壁雨漏り	南校舎2F東側廊下壁雨漏り	2F窓枠そと部分に亀裂ありシーリング実施※内製化対応	
413	TKSG-2025-34005	2025/9/5	[高砂包括]35_351350_曽根こども園	職員室北側窓付近	職員室北側窓付近雨漏り	職員室北側窓付近雨漏り	真上の屋上笠木や壁のガラリ、屋上排水口破れつまりからの浸水が疑 われるためシーリングとカバーなどを実施する※内製化修繕	
414	TKSG-2025-34110	2025/9/5	[高砂包括]38_351380_北浜こども園	2Fトイレ洋便器	洗浄水が流れっぱなしになる	洗浄水を流すと止まらない	洗浄水が流れっぱなしになる。原因はロータンク内のオーバーフロー管根 元の排水弁が位置ずれしていた。取り外して修正する必要がある。※ 内製化対応	
415	TKSG-2025-34577	2025/9/9	[高砂包括]43_452110_消防本部庁舎	3階ロッカールーム	3階ロッカールームより雨漏れ	3階ロッカールームより雨漏れしている。	対象箇所屋上で防水シートに劣化あり修繕が必要であるがR8年度 改修時に含まれるか確認必要→改修に屋上防水が含まれており、そ れまでの応急で内製化対応。	
416	TKSG-2025-34704	2025/9/9	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	南校舎3F1年3組窓枠	南校舎3F1年3組窓枠ささくれ	南校舎3F1年3組廊下側窓の木枠がささくれている。	窓枠のササクレを確認した、原因は老朽と思われる、木枠部分に塗装 修繕が必要。内製対応	
417	TKSG-2025-34775	2025/9/9	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎3F女子トイレ	北校舎3F女子トイレ詰まり	北校舎3F女子トイレがニカ所詰まっている。(向かって右一番奥・左真 ん中)使用禁止にしている。ラバーカップを使ったが改善されず。	洋式便器2カ所が流れにくいのを確認した、原因は排便の詰まりと思わ れる、ラバーカップでポンピングを行う必要あり。内製対応	
418	TKSG-2025-34895	2025/9/10	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	中館2F1年1組掃除道具入れ	中館2F1年1組掃除道具入れ扉外れ	中館2F1年1組掃除道具入れの扉の金具が外れている。	作り付け木製の掃除用具庫の扉の蝶番が1カ所外れているのを確認し た、原因はわからないが、補強を行い蝶番を止め直す必要あり。内製 対応	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
419	TKSG-2025-34984	2025/9/10	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	北校舎1F男子トイレ	北校舎1F男子トイレ小便器水洗不具合	北校舎1F男子トイレ小便器(一番奥)の水が止まらない。元栓を止めて使用禁止にしている。	小便器の水が止まらないのを確認した、原因はピストンの不具合と思われる、交換が必要。業者対応(概算3万円)。10/31ピストンの在庫があったので内製にて修繕した	
420	TKSG-2025-35089	2025/9/11	[高砂包括]39_353110_高砂児童学園	パンダ組	パンダ組蛍光灯LED化依頼	パンダ組蛍光灯LED化依頼。 以前も園児で古い蛍光灯が合わず交換した実績あり。	児童が蛍光灯の波長で具合が悪くなるため阿弥陀こども園から引き上げたLED灯具へ要交換※内製化対応	
421	TKSG-2025-35238	2025/9/11	[高砂包括]34_351340_中筋こども園	園舎裏洗濯機	洗濯機水栓交換	園舎裏洗濯機の水栓を蛇口ごと交換した方が良いと業者に進言された。今は漏れていないが、圧がかかると水漏れする恐れがあるとの事。	水栓が変形しており蛇口のみ交換が必要※内製化対応	
422	TKSG-2025-35400	2025/9/12	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	2年2組、1年1組扇風機	2年2組・1年1組扇風機スピナ破損	2年2組・1年1組扇風機スピナのねじ山が潰れているので、持参いただきたい。(3個)	扇風機のスピナ3個破損のため交換が必要 ※内製化対応	
423	TKSG-2025-35671	2025/9/16	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	図書室	図書室入口ドア鍵不具合	図書室入口ドア鍵が施錠出来ない。施錠できても開けにくい。鍵が折れそうぐらい固い。	鍵を施錠後開錠方向に回転が鍵が固着したように固くなるのを確認した、原因は鍵内部の経年による油污れと思われる為、鍵内部の洗浄が必要。内製対応	
424	TKSG-2025-35728	2025/9/16	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	北棟4階	4階女子トイレ手洗い配管より漏水	4階(6年生)女子トイレ手洗い配管より漏水している。	手洗いボウルの真ん中のオーバーフロー管から水漏れしているのを確認した、原因は配管の経年劣化と思われる、配管に穴が空いているので、塞ぐ必要あり。内製対応	
425	TKSG-2025-35859	2025/9/17	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	1F西側男子トイレ	1F西側男子トイレペーパーホルダー破損	1F西側男子トイレ(奥)ペーパーホルダーが破損している。	トイレットペーパーホルダ破損のため要交換※内製対応	
426	TKSG-2025-35909	2025/9/17	[高砂包括]34_351340_中筋こども園	1F子供用トイレ小便器	1F子供用トイレ小便器不具合	1F子供用トイレ数台の小便器の水の出が少ないので一度見てほしい	何台かフッシュバルブのボタンを押しても水が勢いよく出ないのを確認した、原因はフラッシュバルブのピストンの経年劣化と思われる、交換が必要。業者対応(概算7万円)。1台止水栓のネジ部が無くなっている為止水出来ないの、止水栓の交換が必要(別件で上げます)	
427	TKSG-2025-35958	2025/9/17	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	北館1F女子和式トイレ	北館1F女子和式トイレ水洗不具合	北館1F女子和式トイレの水が止まらない。溢れてはいない。	便器内の水流が止まらないのを確認した、原因はフラッシュバルブのピストンが劣化したと思われる、取り換えが必要。業者対応(概算2万円)。9/26ピストンが入手できたので内製対応に変更した	
428	TKSG-2025-36076	2025/9/18	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	南棟2F2年3組天井蛍光灯	南棟2F2年3組天井蛍光灯不点灯	南棟2F2年3組天井蛍光灯球替えしても不点灯。	天井照明が点灯していないのを確認した、原因は安定器の劣化と思われる、交換が必要。内製対応	
429	TKSG-2025-36199	2025/9/18	[高砂包括]10_153110_高砂市教育センター	3F第二研修室	カーテンレールはずれ	研修室の鏡の上のカーテンレールが外れている	3F第二研修室のカーテンレールがはずれており再取付けが必要※内製化対応	
430	TKSG-2025-36270	2025/9/19	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	給食室蛇口	給食室蛇口金属剥がれ	給食室の蛇口レバー(左右に動かすタイプ)上部の金属塗装が?がれてきている。	水栓レバーのメッキが?れているのを確認した、原因は経年劣化と思われる、交換が必要。内製対応	
431	TKSG-2025-36627	2025/9/22	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	東側外壁の雨樋	東側外壁の雨樋不具合	雨樋の固定金具が外れてぐらついている。	外壁のコンクリートアンカーが壁から抜けいているのを確認した、原因は屋上から地上までまっすぐ下りている雨樋の下側なので何かがぶつかったか、ぶら下がったと思われる、修理が必要。業者対応(概算10万円)アンカーが抜けてしまっているのを目視の対応が必要	
432	TKSG-2025-36791	2025/9/24	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	5年1組扇風機スピナー	5年1組扇風機スピナー破損	5年1組扇風機スピナーが破損している	スピナーのネジが潰れているのを確認した、原因はネジを反対周りに回したと思われる、取り換えが必要。内製対応	
433	TKSG-2025-36834	2025/9/24	[高砂包括]42_451110_市役所	公衆トイレ	公衆トイレ男女排水不良	公衆トイレ男女排水口内の釣鐘がさびにより、排水が非常の悪い(床面に水がたまる)状態です。	排水溝が詰まっているのを確認した、原因はワントラップが腐食して排水管と固着していると思われる、ワントラップの交換が必要。内製対応	
434	TKSG-2025-36920	2025/9/25	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	西校舎3F男子トイレ	西校舎3F男子トイレペーパーホルダー破損	西校舎3F男子トイレ(一番奥の個室)トイレットペーパーホルダー破損	ペーパーホルダーが破損しているのを確認した、原因は不明、交換が必要。内製対応	
435	TKSG-2025-36986	2025/9/24	[高砂包括]19_301160_米田小学校	体育館手洗い	体育館手洗い詰まり	体育館手洗い詰まり	体育館手洗い場が詰まっている。貫通処置が必要※内製化対応	
436	TKSG-2025-37093	2025/9/26	[高砂包括]31_351320_荒井こども園	2F遊戯室ドア	2F遊戯室ドア鍵不具合	2F遊戯室ドアの鍵が室内からかけられない。 外側からは施錠できる。	室内側の鍵がスライドしないのを確認した、原因は経年劣化と思われる、分解清掃が必要。内製対応	
437	TKSG-2025-37169	2025/9/26	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	給食室	給食室三槽の排水ホース交換	給食室三槽水槽の排水ホース(蛇腹)3箇所交換依頼。衛生チェックでホースにカビが発生しており、不衛生と指摘を受けたとの事。	清掃しても取れない様なカビ?がホースに付着しているのを確認した、原因は不明だが、衛生的に交換が必要。内製対応	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
438	TKSG-2025-37322	2025/9/29	[高砂包括]25_301230_亀山中学校	北館1F西トイレ前ベンチ	北館1F西トイレ前ベンチ破損	北館1F西トイレ前ベンチが破損している。	穴が開いており補修が必要 ※内製化修繕	
439	TKSG-2025-37353	2025/9/29	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	配膳室	配膳室前捕虫器故障	配膳室前捕虫器故障により、捕虫灯交換してもすぐに球がきれてしまう。	捕虫器に蛍光管が入っていないのを確認した、すぐ球切れを起こすとの事で原因は、機器の経年劣化と思われる機器本体の交換が必要。内製対応	
440	TKSG-2025-37439	2025/9/29	[高砂包括]38_351380_北浜こども園	給食室	給食室水道より水漏れ	給食室水道よりチョロチョロ水漏れしている。	ケレップ劣化で水漏れあり。ケレップ交換必要※内製化対応	
441	TKSG-2025-37465	2025/9/29	[高砂包括]42_451110_市役所	本庁舎地下免震設備	地下免震設備付近の結露対策	2025.09.18免震建物維持管理点検「株式会社アイソテック/サポート」で点検時に指摘事項として現場確認	地下に天井配管付近の結露対策で工場扇/送風機で空気環境を循環させ結露対策を講じる。 内製化対応 送風機ユニットとプログラミタユニット	
442	TKSG-2025-37655	2025/9/30	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	南棟1階廊下	南棟1階廊下天井配管の保温材剥がれ	南棟1階廊下天井配管の保温材剥がれている。	保温材が配管から外れて、学校側でテープで止めているのを確認した、原因は劣化によるものと思われる、補修が必要。内製対応	
443	TKSG-2025-37681	2025/9/30	[高砂包括]29_301310_学校給食センター	外部ゴミ庫	ゴミ庫屋根漏水	ゴミ庫の屋根に5センチくらいの穴が空いていてゴミ庫内に雨漏りしているとのこと。ポンプの真上なのでポンプや床も濡れる。	屋根に浄化槽の排風の直接当たる部分で錆により穴が空いていたため、内製化にてプラスチック板で穴部分と周辺を塞ぎ、コーキングにて補修を行い対応完了致しました。（材料費無償）	
444	TKSG-2025-37871	2025/10/1	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	給食室扉カギ	給食室扉のカギ破損	給食室扉のカギが破損している。	引っ掛け式の鍵が取れているのを確認した、原因は経年劣化と思われる、新しく鍵を取り付ける必要あり。内製対応	
445	TKSG-2025-37921	2025/10/2	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	南棟1F3年1組扉	南棟1F3年1組扉ガラス割れ	南棟1F3年1組扉ガラス割れ	3年1組前側扉の小窓ガラス割れ。要修繕 市役所にもらったコロナ対策のアクリル板を切って取付けて復旧します。 ※内製化対応	
446	TKSG-2025-37938	2025/10/2	[高砂包括]25_301230_亀山中学校	保健室	保健室足洗い場蛇口より水漏れ	保健室足洗い場1か所蛇口を閉めてもポタポタ水漏れしている。	蛇口から水漏れを確認した、原因はパッキンの劣化と思われる、水栓ケレップの交換が必要。内製対応	
447	TKSG-2025-38174	2025/10/3	[高砂包括]36_351360_米田こども園	2Fテラス手洗い配管	2Fテラス手洗い配管ひび割れ	2Fテラス手洗い配管ひび割れにより水が漏れている。	排水T字管が割れており水漏れしている。 ※内製化対応	
448	TKSG-2025-38256	2025/10/3	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	46082	教室前側扉ガラス割れ	教室前側扉ガラス割れ	3-1教室前側扉ガラス割れ アクリル板取り付け※内製化対応（市役所コロナの遮蔽版）	
449	TKSG-2025-38393	2025/10/6	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	職員室	職員室電話不具合	職員室電話の通話音がかさかさや鳴っている。コードが折れているとの事。 メーカー：富士通製	職員室教頭の机にある多機能電話が通話できない。カールコードが断線しており交換が必要※内製化対応	
450	TKSG-2025-38410	2025/10/6	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	北校舎4階音楽室	北校舎4階音楽室蛍光灯取付不具合	北校舎4階音楽室蛍光灯がチカチカしている。球替えしたいが、ガラスで覆われているので取り外し方がわからない。	音楽室1と2の各1か所と合計2か所の蛍光管の点滅を確認した、蛍光管とグロー球の交換が必要だが、施設には在庫のFL管が無く、FLR管しかないので、施設に在庫を購入するようお願いし、今回はFLR管を使用する予定(内製対応)	
451	TKSG-2025-38438	2025/10/6	[高砂包括]39_353110_高砂児童学園	相談室・ホール	相談室・ホール蛍光灯不点灯	相談室蛍光灯球替えしても不点灯でホールは高所で交換できない。	ホールは蛍光灯交換により点灯して復旧。相談室は灯具不良によりLED灯具へ交換※内製化対応	
452	TKSG-2025-38750	2025/10/8	[高砂包括]05_101340_中筋地域交流センター	1F調理室シンク	1F調理室シンク排水漏れ	1F調理室シンクの排水が漏れて、収納している調理器具が濡れている。	シンク下の棚が濡れているのを確認した、水漏れ箇所は蛇口下のフレキシブル配管のパッキン部と思われる、追いつめて止水したが、一時的な止水と思われるので配管の交換が必要。内製対応	
453	TKSG-2025-39031	2025/10/9	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	児童玄関と体育館間に設置のベンチ	児童玄関と体育館間に設置のベンチ不具合	児童玄関と体育館間のベンチの板が外れている。ネジがなくなっている。	ベンチの一部が外れているのを確認した、木ネジが1か所ないので代わりにのネジで板を固定し直す必要がある。内製対応	
454	TKSG-2025-39227	2025/10/10	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南棟3F児童会議室	南棟3F児童会議室天井板外れ	南棟3F児童会議室の天井板が1か所外れてきている。雨漏りはない。	天井ボードの表面が剥けて垂れ下がっているのを確認した、以前は使っていない教室を、今回使うので、修繕してほしいとの事なので、天井ボードの張替が必要。業者依頼(概算5万円)。10/24業者から内製修繕に依頼	
455	TKSG-2025-39285	2025/10/10	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	北校舎2階	北校舎2階校長室と職員室間のドア歪み	北校舎2階校長室と職員室間のドア歪んで扉が開かない時がある。	現場確認時は、スムーズに開閉出来た錠前のラッチの動きが固いとの扉の上部と枠が干渉してる跡が見られたので、錠前の内部の洗浄と干渉部分の修正が必要。内製対応	
456	TKSG-2025-39288	2025/10/10	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	中棟3階3年2組	中棟3階3年2組黒板の棧不具合	中棟3階3年2組黒板の右端の棧が浮いて隙間ができています。	ゴム製の棧が一部分?れているのを確認した、修繕が必要。内製対応	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
457	TKSG-2025-39290	2025/10/10	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	北棟1階調理実習室	北棟1階調理実習室水道不具合	北棟1階調理実習室の蛇口の根元から水漏れしている(1か所)	水栓の上部パッキンからの水漏れを確認した、パッキンの交換が必要。 内製対応	
458	TKSG-2025-39292	2025/10/10	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	中棟西階段手すり付近	中棟西階段手すり転落防止板のビス外れ	中棟西階段手すりについている転落防止板のビスが6か所外れている。	階段手摺の腰板的なものが、取り付けボルトが抜けてしまい板がガタガタ動くのを確認した、新たにボルトで固定して板のガタツキを無くす必要がある。内製対応	
459	TKSG-2025-39413	2025/10/14	[高砂包括]29_301310_学校給食センター	ダクト付近	ダクト付近で鳥の糞被害	ダクト付近で鳥の糞被害	換気フード内に鳥が止まって糞をするため何とかして欲しい※鳥が止まらないようにフードの縁を曲げる 内製化対応	
460	TKSG-2025-39445	2025/10/14	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	西門アスファルト	西門アスファルト陥没	西門のアスファルトが2か所陥没している。	インスタントアスファルトで埋める必要がある※内製化対応	
461	TKSG-2025-39447	2025/10/14	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	体育館時計	体育館壁時計設置	施設側で用意いただいた壁時計を体育館に仮で設置する。 TKSG-2025-26798はR8年度修繕対応予定	体育館の設備時計が壊れており、修繕がR8年度であり音楽会までに学校所有の壁掛け時計を2個取付けて欲しい。※内製化対応	
462	TKSG-2025-39832	2025/10/16	[高砂包括]33_351330_伊保こども園	敷地内	防犯カメラ不具合	防犯カメラ何台か映っていない。今まで天候により映ったり、映らなかったりしていたが、1か月前ほどから映らなくなった。	6台の防犯カメラをモニターに映して監視している内の1台(園庭)が映らないのを確認した、原因はレコーダに刺しているピンコードと思われるが、応急対応としてピンコード(6本)の差し替えで対応できたので接触不良と思われる。内製対応	
463	TKSG-2025-39842	2025/10/14	[高砂包括]39_353110_高砂児童学園	なかよしルームまえ	コンセント破損	廊下のコンセントから火花が出た	経年劣化によりコンセントが破損している。児童が物を入れたりして危険なため撤去してほしい。劣化のため修理ではなく撤去してカバーを付ける※内製化対応	
464	TKSG-2025-39959	2025/10/16	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	給食配膳室	給食配膳室水道水漏れ	給食配膳室水道の根元から水漏れしている。	スパウトが経年劣化で穴あきあり。要交換※内製化対応	
465	TKSG-2025-40130	2025/10/17	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	中棟3階東女子トイレ	中棟3階東女子トイレ水が止まらない	中棟3階東女子トイレ(和式)水が止まらない。 職員で止水しようとしたが、古い為止水できなかった。	便器の水が止まらず、流れつはなひなのを確認した、フラッシュバルブのピストンの交換が必要。業者対応(概算 3 万円)一応止水はして置き使用禁止にしている11/5業者対応から内製対応に変更して作業完了した	
466	TKSG-2025-40131	2025/10/17	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	南棟3階工作室	南棟3階工作室水道取っ手不具合	南棟3階工作室水道取っ手が取れてしまった。	水栓のハンドルとスピンドルのカバーが付いていないのを確認した水栓の交換が必要。内製対応10/22水栓が古いので、取り換えのハンドルが見つからないので、取り換え～使っていた部品の再利用に変更した	
467	TKSG-2025-40179	2025/10/17	[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	放送設備	放送設備主電源スイッチ不具合	放送設備の主電源スイッチが切れない。前年に業者対応している。	オルタネイトスイッチが破損しており電源が切れない。切れて電源が入らなくなるおそれがあるため部品交換が必要※放送機器のため業者依頼 概算5万円	
468	TKSG-2025-40232	2025/10/17	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎3F3年3組扇風機	北校舎3F3年3組扇風機ハネ破損	北校舎3F3年3組扇風機ハネ破損	羽が付いていないのを確認した、羽破損とスピナー破損の報告をしてもらったので、取り換えが必要。内製対応	
469	TKSG-2025-40277	2025/10/17	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎西側階段	北校舎西側階段滑り止め剥がれ	北校舎西側階段(2F～3F)の滑り止めが一か所?がれている。	階段に滑り止めのゴムが付いていないのを確認した、ゴムを付けつ必要有。内製対応	
470	TKSG-2025-40278	2025/10/17	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	本校舎3F4年2組扇風機	本校舎3F4年2組扇風機スピナー不具合	本校舎3F4年2組扇風機のスピナーが無い。	扇風機に羽が付いていないのを確認した、原因はスピナーの破損の為、スピナーを取り替える必要あり。内製対応	
471	TKSG-2025-40307	2025/10/20	[高砂包括]29_301310_学校給食センター	搬入口	搬入口鳥の糞被害	搬入口スピーカー付近鳥の糞被害。 TKSG-2025-39413で対応後、搬入口に鳥が移動したとの事。	スピーカーの鳥が止まりそうな所に鳥よけを取付ける。※内製化対応	
472	TKSG-2025-40972	2025/10/23	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	体育館	体育館入り口扉開閉不具合	エントランスから体育館フロアに入る扉が開閉しづらいです。大人でもなかなか開けることができません。	体育館出入口の吊り戸のボルトが緩んで高さが変わってドア開閉ができない。吊り戸のボルトを調節する必要がある。※内製化修繕	
473	TKSG-2025-40977	2025/10/23	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	舎外女子トイレ・本館2F女子トイレ	トイレトペーパーホルダー不具合	舎外女子トイレ(本館東側すぐ)：トイレトペーパーホルダーの芯がない・本館2F女子トイレ(右奥)：トイレトペーパーホルダーのフタがない	連絡内容の2件の確認をした、取り換えが必要。内製対応	
474	TKSG-2025-40980	2025/10/23	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎3F女子トイレ	北校舎3F女子トイレ便器不具合	北校舎3F女子トイレ(左側2番目の個室)のフタが外れていて便座も固定されていません。現在使用禁止。	便器の蓋取り付け部分が破損しているのを確認した、便器蓋は、今後廃止していくのを教育総務からの連絡を頂いたので今回は便器蓋を廃棄して完了とする	
475	TKSG-2025-41189	2025/10/24	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	給食室シンク	給食室シンク排水不具合	給食室の野菜洗いシンクの排水が流れず、床に漏れている。	排水管から溢れているのを確認した、原因は配管の詰まりと思われるので、配管の洗浄が必要。内製対応	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
476	TKSG-2025-41413	2025/10/27	[高砂包括]08_101370_阿弥陀地域交流センター	1F和室研修室1灯具	1F和室研修室1灯具不点灯	1F和室研修室1の灯具が球替えしても不点灯。施設保管の予備灯具に付け替え希望。	灯具の安定器不良のため安定器のみ交換する。※内製化修繕	
477	TKSG-2025-41422	2025/10/27	[高砂包括]01_101310_高砂地域交流センター	2F会議室1	2F会議室1のコンセント不具合	2F会議室1のコンセントが焼け付いた。（原因は過電流）	コンセントが焼損しているのを確認した、ブレーカー 2 次側の絶縁測定後、異状なければコンセントの交換が必要。内製対応	
478	TKSG-2025-41666	2025/10/27	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	体育館	体育館の設備時計撤去依頼	設備時計が壊れており別に時計を設置したので従来の故障した設備時計を撤去してほしい	設備時計を撤去する※内製化対応	
479	TKSG-2025-41754	2025/10/28	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	南校舎2F2年3組前扉	南校舎2F2年3組前扉開閉不具合	南校舎2F2年3組前扉の開閉がしずらい。前後の扉がスレている。	扉の上側レールにとびらが当たっている為異音がしており調節する必要がある。※内製化対応	
480	TKSG-2025-42075	2025/10/30	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	印刷室	印刷室水道蛇口より水漏れ	印刷室水道蛇口より水漏れしている。 用務員の方に応急処置をしてもらっているが、にじみ出てきている様子。	スパウト腐食のため要交換※内製化対応	
481	TKSG-2025-42081	2025/10/30	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	2年2組	2年2組後方扉ドア不具合	2年2組後方ドアの鍵がかかりにくい。	扉施錠開錠のレバー（プラスチック製部品）が壊れており取り換えの必要がある。※内製化対応	
482	TKSG-2025-42137	2025/10/30	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	体育館中扉	体育館中扉ドアクローザー不具合	体育館正面玄関口に入ってすぐの中扉のドアクローザーが取れかけている。	扉のドアクローザーが、破損しているのを確認した、交換が必要。内製対応	
483	TKSG-2025-42208	2025/10/29	[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	1FのHWC窓外側	1 FのHWC窓のシーリングが切れている	HWC窓シーリング切れ	1 FのHWC窓のシーリングが切れている。シーリングやり直しが必要。※内製化対応	
484	TKSG-2025-42209	2025/10/30	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	体育館	体育館玄関タイル剥がれ	体育館玄関タイル剥がれ	体育館玄関タイル剥がれあり。取り付け直しが必要※内製化対応	
485	TKSG-2025-42254	2025/10/31	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	本館2階理科室	本館2階理科室児童用机角の削れ	本館2階理科室児童用机の角が削れている。	理科室の実験用机(固定)の角の横が一カ所?れているのを確認した、修繕が必要。内製対応	
486	TKSG-2025-42307	2025/10/31	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	南館1階廊下	南館1階廊下空調機配管カバー外れ	南館1階中央辺りの廊下の空調機配管のカバーが外れている。 以前対応してもらったようにテープで補修してほしい。	エアコンの配管カバーが外れており取付直しの必要がある。※内製化対応	
487	TKSG-2025-42328	2025/10/31	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	北校舎4F音楽室	北校舎4F音楽室雨漏り	北校舎4F音楽室のエアコンの上あたりの天井から雨漏り。昨年内製化修繕している。	雨漏り跡を確認した、昨年の不具合箇所と同じ場所なので、屋上の修繕をもう一度やり直す必要あり。内製対応 11/4雨漏り部分を修理しましたが、屋上全体が同じように劣化しているため、今後4階の天井から雨漏り、天井とかわれるので、北棟屋上	
488	TKSG-2025-42489	2025/11/4	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	北館3年3組蛍光灯	北館3年3組蛍光灯不具合	北館3年3組蛍光灯(廊下側の1カ所)が球替えしても不点灯。教室なので早期修繕希望です。	蛍光灯交換したが点灯しない。安定器不良と思われる。灯具交換が必要。※内製化対応	
489	TKSG-2025-42588	2025/11/5	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	学習園	学習園外灯不点灯	学習園の外灯が2カ所消えている。	外灯の蛍光灯が切れている。（高所）デイトライタイマが合っていないため調整が必要※内製化対応	
490	TKSG-2025-42591	2025/11/5	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	給食室	給食室天井剥がれ	給食室の天井が剥がれており、異物混入につながる為、早急に見て欲しい。	天井と壁の間のモールが?れており修復が必要※内製化対応	
491	TKSG-2025-42618	2025/11/4	[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	1F男子トイレのスロップシンク	1F男子トイレのスロップシンク蛇口不具合	1F男子トイレのスロップシンクの蛇口を閉めても水漏れする。	水栓蛇口から水漏れしているのを確認した、パッキンの交換が必要。内製対応	
492	TKSG-2025-42686	2025/11/5	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	南館1F3年4組蛍光灯	南館1F3年4組蛍光灯不点灯	南館1F3年4組蛍光灯(廊下側)球替えしても不点灯。	天井灯1灯の不点灯を確認した、蛍光管を交換しても点灯しないので安定器の劣化と思われる、灯具の交換が必要。内製対応	
493	TKSG-2025-42707	2025/11/5	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	校長室	校長室の天井と壁の浮き	校長室の天井と壁の一部が浮いている。	天井と壁の一部が浮き上がっているのを確認した、修繕が必要。業者対応(概算 5 万円) 11/13内製修繕に変更	
494	TKSG-2025-42755	2025/11/6	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	南館3F1年3組蛍光灯	南館3F1年3組蛍光灯不点灯	南館3F1年3組蛍光灯(ベランダ側後ろ)球替えしても不点灯。	安定器不良で灯具交換が必要。教室で授業に差し支えるため内製化対応	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
495	TKSG-2025-42824	2025/11/6	[高砂包括]29_301310_学校給食センター	コンテナ室側北側調理室ドア	コンテナ室側北側調理室ドア上部ストッパー破損	コンテナ室側北側調理室ドア上部ストッパー破損している。	戸当り破損で取り替えの必要あり。※内製化対応	
496	TKSG-2025-43027	2025/11/7	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	汚水ポンプ	汚水ポンプエラー	汚水ポンプエラー表示が出ている。	E004エラーが出ており汚水槽が溢れそうになっている。フロートエラーで汚水を抜いて掃除の必要あり※内製化対応	
497	TKSG-2025-43324	2025/11/11	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	中館3F1年6組蛍光灯	中館3F1年6組蛍光灯不具合	中館3F1年6組蛍光灯(中庭側の前方)球替えしても不点灯。	天井灯1か所が点滅しているのを確認した、蛍光管の交換を行っても、点滅するので安定器の劣化と思われる、交換が必要。内製対応	
498	TKSG-2025-43458	2025/11/11	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	3階男子トイレ	3階男子トイレ手洗い詰まり	3階男子トイレ手前の手洗いが詰まっている。現在使用禁止中。	排水が流れにくいのを確認した、原因は排水口にゴミが詰まっている為排水困難になっているのとポップアップ水栓の蓋が付いていないのが原因と思われる、排水管内の清掃と蓋の取付が必要。内製対応(ポップアップ水栓の蓋だけは無い)	
499	TKSG-2025-43480	2025/11/11	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	1階東トイレ	1階東トイレの個室扉	1階東トイレの個室の扉と枠が変形しているので直して欲しい	扉枠が変形して扉と干渉しているのを確認した、原因は不明だが、何かの衝撃が加わったと思われる、扉枠の天井部の修繕が必要。内製対応	
500	TKSG-2025-43745	2025/11/13	[高砂包括]01_101310_高砂地域交流センター	1階事務室ドア	1階事務室ドアクローザー油漏れ	1階事務室ドアクローザー油漏れしている。	ドアクローザー本体から油漏れしているのを確認した、動きも軽くなっているので油圧は抜けていると思われる、原因は経年劣化、交換が必要。内製対応	
501	TKSG-2025-43938	2025/11/14	[高砂包括]08_101370_阿弥陀地域交流センター	市民センター出入り口誘導灯	市民センター出入り口誘導灯不具合	市民センター出入り口誘導灯(pisランプ)が点滅している。	誘導灯の明かりが点滅しているのを確認した、蛍光管とグロー球の交換が必要。内製対応	
502	TKSG-2025-44020	2025/11/17	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	体育館床	体育館床板浮き	体育館の床板が浮いている。(一か所確認)	床の釘の頭を隠すパテが浮いているのを確認した、原因は不明だが足を引っかける可能性があるので、削って平らにする必要あり。内製対応	
503	TKSG-2025-44263	2025/11/18	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	北棟4F男子トイレ	北棟4F男子トイレの壁破損	北棟4F男子トイレの壁が破損している。	コンクリート壁破損している。破損部分にプラスチックカバーの取り付け依頼あり。※内製化対応	
504	TKSG-2025-44264	2025/11/18	[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	1F炊事場湯沸かし器	1F炊事場湯沸かし器水漏れ	1F炊事場湯沸かし器の水栓から水漏れ。	水栓ハンドルからの水漏れを確認した、三角パッキンの劣化と思われる、パッキンの交換が必要。内製対応	
505	TKSG-2025-44265	2025/11/18	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	北校舎1Fかしのき学級電気	北校舎1Fかしのき学級電気不点灯	北校舎1Fかしのき学級電気が球替えしても不点灯。	天井灯が1か所点灯していないのを確認した、原因は安定器の劣化と思われる、器具の交換が必要。内製対応	
506	TKSG-2025-44268	2025/11/18	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	北校舎1Fかしのき学級	北校舎1Fかしのき学級の教師用棚の扉不具合	北校舎1Fかしのき学級の教師用棚の木扉が外れている。蝶番修理を繰り返しているためネジ止めができない。	棚と扉が離れて置いてあるのを確認した、原因は蝶番の取付穴が大きくなってしまっている為取りつかない、修繕が必要。内製対応	
507	TKSG-2025-44271	2025/11/18	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	北校舎3F5年2組蛍光灯	北校舎3F5年2組蛍光灯不点灯	北校舎3F5年2組蛍光灯が球替えしても不点灯。	天井灯1か所が点灯しないのを確認した、安定器の劣化と思われる、照明器具の交換が必要。内製対応	
508	TKSG-2025-44276	2025/11/18	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	南校舎1F保健室	南校舎1F保健室電気の不具合	南校舎1F保健室の電気(家庭用吊り下げ照明)が、点灯・消灯できない時がある。	吊下げ照明の引っ張りスイッチが反応しないのを確認した、照明器具の交換が必要。内製対応	
509	TKSG-2025-44361	2025/11/19	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	セキュリティカード	セコムセキュリティカードキー(差し込みタイプ)破損	セコムセキュリティカードキー(差し込みタイプ)が折れた。	セコムへ依頼。1枚1000円 セキュリティカードが折れた為、追加発行を行う。内製化。回収したカード・新規発行のカードの番号控えを業者から教授いただく。	
510	TKSG-2025-44393	2025/11/7	[高砂包括]42_451110_市役所	本庁舎 地下免震設備付近	免震建物維持管理点検報告書より、是正ヶ所有り	点検報告書より、是正ヶ所が有り、地下免震設備付近の可燃物等の搬出移動が必要。	①11月度フィルター交換作業時に、随時搬出移動予定。内製化 ②不要書棚/ロッカーは搬出移動 ③不要在庫品は廃棄処分	
511	TKSG-2025-44521	2025/11/20	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	理科室	理科室水道不具合	理科室水道蛇口の根元より水漏れ。	理科室水道蛇口の根元より水漏れ（6箇所） 上部パッキン劣化のため要交換※内製化対応	
512	TKSG-2025-44604	2025/11/20	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	給食室釜①給湯器	給食室釜①給湯器の不具合	給食室釜①洗浄のお湯が止まらない。	お湯水栓のケレップ劣化のため水漏れでケレップ要交換※内製化対応	
513	TKSG-2025-44606	2025/11/20	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	北棟1F和室入口	北棟1F和室入口土間のタイル割れ	北棟1F和室入口土間のタイルが割れている。養生テープを貼っている。	タイル面が多数浮いて2枚のみ?れている。今回は部分修繕でモルタルで修繕する。※内製化対応	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
514	TKSG-2025-44650	2025/11/20	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	中棟2階1年2組	中棟2階1年2組前水道詰まり	中棟2階1年2組前水道が詰まって流れない。	手洗い排水が流れない。ゴミなどの詰まりが原因で除去が必要※内製化対応	
515	TKSG-2025-44660	2025/11/20	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	2F渡り廊下扉	2F渡り廊下扉開閉不具合	2F渡り廊下扉(1カ所)勢いよく閉まる。	西側渡り廊下の扉が勢いよく閉まるのを確認した、原因はドアクローザの劣化による油漏れが原因と思われる、交換が必要。内製対応	
516	TKSG-2025-44759	2025/11/20	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	校長室	校長室水道不具合	校長室水道蛇口の根元より水漏れ。	シングルレバー水栓のカートリッジ劣化のため水漏れしている。水栓要交換※内製化対応	
517	TKSG-2025-44945	2025/11/25	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	北棟1階調理室	北棟1階調理室水道不具合	調理室の調理台(手前から2つ目)の水道から2カ所水が垂れてくる。	水栓の蛇口から水漏れを確認した、パッキンの劣化と思われる、パッキンの取替えが必要。内製対応	
518	TKSG-2025-45379	2025/11/27	[高砂包括]34_351340_中筋こども園	門付近の外灯	門付近の外灯不点灯	門付近に外灯らしきものがあり、外灯としての機能があるのであれば、これから早く暗くなる時期なので使えるようにしてほしい。	建屋西側外灯のデイルイトSWと連動していた。電球替えてデイルイトSW設定をおこなう※内製化対応	
519	TKSG-2025-45633	2025/12/1	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	放送設備	放送設備不具合	チャイム及びマイク放送ができない。手でチャイムは鳴るが、主電源が入らない。	現場確認したが放送設備は異常なし。原因を調べて対応する必要がある。※内製対応	
520	TKSG-2025-45723	2025/12/1	[高砂包括]29_301310_学校給食センター	調理室・コンテナ室間扉	調理室とコンテナ室間扉開閉できない	調理室とコンテナ室間扉開閉できない	調理室とコンテナ室間扉開閉できない。ストッパが噛みこんでいたため修正が必要。※内製化対応	
521	TKSG-2025-45825	2025/12/2	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	北棟4階1年2組	北棟4階1年2組後方ドア枠外れ	北棟4階1年2組後方ドアの枠が外れている。現在反対側のドアで出入りしているとの事。	扉の4隅を止めているボルトの3隅が無くなって扉が分解寸前なのを確認したので扉を枠から外して補修を行い分解しないで使用できるようにして、作業完了した	
522	TKSG-2025-46058	2025/12/3	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	1階階段	1階階段照明スイッチ不具合	児童玄関から入ってすぐ右手にある南西の階段(1階)の照明スイッチが中に入ってしまった状態。	センサースイッチ破損。全館照明の入り切りは職員室で集中管理でおこなっており当該スイッチは使用していないためカバー取り付けで内製対応	
523	TKSG-2025-46467	2025/12/5	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	体育館倉庫入口	体育館倉庫入口ドアクローザー不具合	体育館玄関右の倉庫入口ドアクローザーが外れかけていて危ない。	更衣室ドアのドアクローザーが変形して外れかけており、ドア自体の開閉も困難である。修復が必要※内製化対応	
524	TKSG-2025-46607	2025/12/8	[高砂包括]25_301230_竜山中学校	体育館コンセント設備	体育館コンセントカバー破損	体育館の右側壁コンセントカバーが破損した。ボールが当たったそうです。養生しています。	コンセント破損のため要交換※内製化対応	
525	TKSG-2025-46808	2025/12/9	[高砂包括]05_101340_中筋地域交流センター	1F多目的トイレ	1F多目的トイレ網戸破れ	1F多目的トイレの網戸が破れている。	網戸張り替えが必要※内製化対応	
526	TKSG-2025-47031	2025/12/10	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	体育館床	体育館床板不具合	体育館床板に7カ所ほど突起物・引っ掛かりがある。養生している。	体育館アリーナの床ダボが28カ所隆起している。平面に修復が必要※内製化対応	
527	TKSG-2025-47076	2025/12/10	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	給食室ペーパータオルホルダー	給食室ペーパータオルホルダー破損	配膳室前のペーパータオルホルダーのカバーが破損している。	ペーパーホルダ破損のため交換が必要（3個）※内製化対応	
528	TKSG-2025-47079	2025/12/10	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	給食室シンク	給食洗浄室の排水キャップ破損	給食洗浄室三層水槽の排水菊割れゴム破れとキャップ破損しているため、別場所の物で代用している。	三層シンクの排水菊割れゴム破れ（3箇所）とキャップ破損のため要交換※内製化対応	
529	TKSG-2025-47233	2025/12/11	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	機械警備	セコムセキュリティーカードキー破損	セコムのセキュリティーカードキーが破損してしまった。	セコムへ依頼。1枚1000円 セキュリティーカードが折れた為、追加発行を行う。内製化。回収したカード・新規発行のカードの番号控えを業者から教授いただく。	
530	TKSG-2025-47241	2025/12/11	[高砂包括]05_101340_中筋地域交流センター	1階調理室	1階調理室水栓より水漏れ	1階調理室水栓より大量に水漏れており、至急見に来てほしい。	調理室の真ん中調理台のお湯水栓下から水漏れ。フレキ管の接続部から漏れておりパッキン取り替えが必要。※内製化対応	
531	TKSG-2025-47255	2025/12/11	[高砂包括]19_301160_米田小学校	給食室	給食室水道水漏れ	給食室水道(お湯側)より水漏れしている。バケツを受けているが、すぐにいっぱいになる。	回転釜用の給湯水栓より水漏れあり。パッキンの劣化で要交換※内製化対応	
532	TKSG-2025-47266	2025/12/11	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	中棟3階1年6組	中棟3階1年6組窓開閉不具合	中棟3階1年6組後方の窓がスムーズに開かない。窓について開閉厳禁の張り紙をしています。	教室委まどの開閉が困難。またクレセントが摩耗してかからない。窓の車輪を嵌め殺しの窓と入れ替え、クレセントは調節式汎用品を取り付ける。※内製対応	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
533	TKSG-2025-47419	2025/12/12	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	北校舎1階男子トイレ	北校舎1階男子トイレ小便器不具合	北校舎1階男子トイレ小便器(一番手前)の水が止まらない。施設側で止水済み。	FVピストン部の不良により水が止まらない。ピストン部分要交換※内製化対応	
534	TKSG-2025-47450	2025/12/12	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	2階男子トイレ	2階男子トイレ個室ドアに穴	2階男子トイレ個室ドアに穴が開いており、現在テープで穴を塞いでいる状態。	戸当たりが壁に当たって壁に穴が開いている状態。壁が柔らかいため修復が必要※内製化対応	
535	TKSG-2025-47487	2025/12/12	[高砂包括]32_351310_高砂こども園	下処理室	下処理室ジャバラホース不具合	下処理室ジャバラホースが取れてしまっている。テープで留めています。	シンクの蛇腹ホースが破れており要交換※内製化対応	
536	TKSG-2025-47526	2025/12/12	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	そと男子トイレ	小便器排水不良	小便器排水不良	そとトイレ男子小便器が排水しない。貫通処置が必要※内製化対応	
537	TKSG-2025-47598	2025/12/15	[高砂包括]19_301160_米田小学校	北棟3階男子トイレ	北棟3階男子トイレ手洗い場排水不良	北棟3階男子トイレ手洗い場の水が流れない	北棟3階男子トイレ手洗い場の水が流れない。排水口に大量のゴミが詰まっていたため掃除して貫通処置が必要※内製化対応	
538	TKSG-2025-47777	2025/12/16	[高砂包括]33_351330_伊保こども園	駐車場バリカー	駐車場バリカー不具合	駐車場のボールが上がらない。	来客駐車場のバリカーが上がらない→何かが噛みこんでいるため復旧が必要※内製化対応	
539	TKSG-2025-47790	2025/12/16	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	体育館	体育館プール側後方扉不具合	体育館プール側後方扉の受けがグラついている。	鉄扉の枠、ネジが外れており修復が必要※内製化対応	
540	TKSG-2025-47995	2025/12/16	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	運動場トイレ	手洗い水栓不具合	手洗い水栓の水が止まらない	手洗い水栓の水が止まらない。ケレップの交換必要。※内製化対応	
541	TKSG-2025-48007	2025/12/17	[高砂包括]25_301230_亀山中学校	北校舎4階1年1組	北校舎4階1年1組コンセント破損	北校舎4階1年1組コンセントが破損している。	教室南側コンセントが破損しており危険なため要交換※内製化対応	
542	TKSG-2025-48018	2025/12/17	[高砂包括]41_401220_みのり会館	2 Fベランダ時計	2 階ベランダ時計蛍光灯交換	職員ではランプ交換ができない箇所のため交換依頼あり	時計内部の蛍光灯切れのため要交換※内製化対応	
543	TKSG-2025-48173	2025/12/17	[高砂包括]32_351310_高砂こども園	給食室	水栓不具合	給食室の水栓不具合あり	給食室の水栓のスパウトにハメさめり水が噴き出している。古い場所のスパウトの根元から水漏れあり。泡沫キャップが割れて開栓時に水が飛び散る。スパウト（2本）と泡沫キャップ（3箇所）交換する必要がある。※内製化対応	
544	TKSG-2025-48272	2025/12/18	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	体育館北側倉庫	体育館北側倉庫扉カギの不具合	体育館北側倉庫扉のカギがかかりにくい。扉の建付けが悪いのかもしれない。	体育館内の倉庫の扉のカギがかからない。鍵の受け側外れており扉の吊元が破損している。修復が必要※内製化対応	
545	TKSG-2025-48307	2025/12/18	[高砂包括]31_351320_荒井こども園	2Fホール	ホール扉開閉と鍵解錠施錠不具合	ホール出入口扉が動かない。また鍵がかからない。	ホール出入口扉が動かない。また鍵がかからない。戸車交換、カギ修復が必要※内製化対応	
546	TKSG-2025-48965	2025/12/23	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	1年3組・2年4組	1年3組・2年4組壁掛け扇風機スピナ破損	1年3組・2年4組の壁掛け扇風機スピナ2つ破損している。	扇風機のスピナ劣化破損のため要交換（2個）※内製化対応	
547	TKSG-2025-49142	2025/12/24	[高砂包括]25_301230_亀山中学校	北校舎3F2年2組	北校舎3F2年2組扇風機ハネ破損	北校舎3F2年2組扇風機ハネ破損	北校舎3F2年2組扇風機ハネが破損しており要交換※内製化対応	
548	TKSG-2025-49340	2025/12/25	[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	1階調理室	1階調理室調理台化粧板剥がれ	1階調理室調理台化粧板が多数箇所剥がれかけている。複数の修繕跡あり。	化粧板剥がれが多数あり修復が必要※内製化対応	
549	TKSG-2025-49344	2025/12/25	[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	2階和室	2階和室網戸破れ	2階和室窓(東側)の網戸4か所破れている。	網戸張り替えが必要※内製化対応	
550	TKSG-2026-00122	2026/1/5	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎2F2年2組カーテンレール	北校舎2F2年2組カーテンレールランナー破損	北校舎2F2年2組カーテンレールのランナーが9個破損している。	カーテンランナーが経年劣化で破損しておりカーテンが落下している。カーテンランナーを取り付ける必要あり。※内製化対応	
551	TKSG-2026-00126	2026/1/5	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎3階女子トイレ	北校舎3階女子トイレ便座破損	北校舎3階女子トイレ左側2番目の便座が壊れている。	便座破損のため交換が必要※内製化対応	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
552	TKSG-2026-00330	2026/1/6	[高砂包括]18_301150_曾根小学校	JR沿線南東フェンス	フェンス一部に穴	フェンス一部に穴が開いており、そこから生徒が出たり入ったりする。	金網フェンスが破れており修繕の必要がある。※内製化対応	
553	TKSG-2026-00621	2026/1/7	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	屋外校舎北側	屋外校舎北側水道不具合	屋外校舎北側にある水道のひねる柱が緩んでおり、使用時に噴水のよう に水が飛び出る。 使用頻度は少ないが、今回生徒が使用しびしょ濡れになった。	蛇口ハンドルとシャワーヘッドが欠損の為、交換が必要。※内製化対応	
554	TKSG-2026-00682	2026/1/8	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	保健室換気扇	保健室換気扇不良	保健室換気扇が破損している。（1/6、建築設備定期検査で異音 症状が見られ、調整を試みたが改善しない為 修繕要）	建築物点検時に換気扇異音不具合あり。経年劣化により故障しており 交換が必要※内製化対応	
555	TKSG-2026-00722	2026/1/8	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	北館1F・2F学童教室教師用棚	北館1F・2F学童教室教師用棚扉外れ	北館1F・2F学童教室教師用棚の扉が外れている。	棚の扉が外れている箇所があり使用に差し支えるため補修が必要※内 製化対応	
556	TKSG-2026-01201	2026/1/13	[高砂包括]18_301150_曾根小学校	北館1階1年1組	北館1階1年1組扇風機羽破損	北館1階1年1組扇風機の羽破損(1枚)	羽破損していたので交換が必要※内製化対応	
557	TKSG-2026-01291	2026/1/9	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	中棟西消火ポンプ室	消火ポンプ室の扉が開かない	消火ポンプ室の扉が開かない	消火ポンプ室の扉が開かない。建てつけが悪く固着して扉が開かない。 復旧の必要あり※内製化対応	
558	TKSG-2026-01298	2026/1/13	[高砂包括]32_351310_高砂こども園	職員駐車場門扉	職員駐車場門扉不具合	職員駐車場門扉不具合	伸縮門扉のフランス落し時のロールピンがおれており扉固定できないため 修復の必要あり※内製化対応	
559	TKSG-2026-01328	2026/1/13	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	南校舎工作室	南校舎工作室ドア開閉不具合	南校舎工作室入口ドア開閉しにくい。	扉の開閉が硬く動きにくい。カギの施錠解錠もできない。扉の車輪調整 と鍵部分の修復が必要※内製化対応	
560	TKSG-2026-01332	2026/1/13	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	給食室	給食室蛇口不具合	給食室蛇口の締まりが悪い。 お湯の蛇口については異音がする。	水栓蛇口より水漏れあり（4ヶ所）。蛇口摩耗劣化のためパッキンを 交換しても改善しない。蛇口部分のみ要交換（4ヶ所）内製化対応	
561	TKSG-2026-01346	2026/1/13	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	家庭科室	家庭科室教師用台より水漏れ	家庭科室教師用台より水漏れている。 先日のだんとうで豚汁を炊いた際に発見。	フレキ管より水漏れあり。また水栓取り付け部分のパッキン劣化により固 定されておらず、パッキンとフレキ管交換の必要あり※内製化対応	
562	TKSG-2026-01349	2026/1/13	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	家庭科室	家庭科室こども用蛇口水漏れ	家庭科室こども用蛇口より水漏れしている。	止水状態でも放水状態でも漏れるため上部パッキンとケレップ要交換 ※内製化対応	
563	TKSG-2026-01878	2026/1/15	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	北棟4F5-2	掃除道具入れ扉破損	掃除道具入れ扉破損	掃除道具入れ扉破損して外れており修復して取り付け直しが必要※ 内製化対応	
564	TKSG-2026-02276	2026/1/19	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	機械警備	セコムセキュリティーカードキー破損	セコムのセキュリティーカードキーが破損してしまった。	セコムへ依頼。1枚1000円 セキュリティーカードが折れた為、追加発行を行う。内製化。回収したカー ド・新規発行のカードの番号控えを業者から教授いただく。	
565	TKSG-2026-02452	2026/1/20	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	機械警備	セコムセキュリティーカードキー破損	セコムのセキュリティーカードキーが破損してしまった。	セコムへ依頼。1枚1000円 セキュリティーカードが折れた為、追加発行を行う。内製化。回収したカー ド・新規発行のカードの番号控えを業者から教授いただく。	
566	TKSG-2026-02721	2026/1/21	[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	南校舎1階西側ブレイル ーム	南校舎1階ブレイルーム室内トイレ詰まり	南校舎1階ブレイルーム室内洋式トイレに誤って2cm程のおもちゃを流 してしまった。職員で取り除こうと試みたが、できなかった。現在使用中 止にしています。	5cm×2cm位の積み木が20個ほど便器内に詰まっている状態でトイレ 使用できない。積み木を取り除いて復旧の必要あり。※内製化修繕	
567	TKSG-2026-03082	2026/1/22	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	家庭科準備室前廊下扉	家庭科準備室前廊下扉のクレセント錠不具 合	中庭に出る扉のクレセント錠が破損	クレセント錠の交換が必要。※内製化対応	
568	TKSG-2026-03220	2026/1/23	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	中館2F1年3組	中館2F1年3組蛍光灯不点灯	中館2F1年3組蛍光灯(中庭側後ろ)が1ヵ所球替えても不点灯。	安定器不良の為、交換が必要。※内製化対応	
569	TKSG-2026-03388	2026/1/26	[高砂包括]10_153110_高砂市教育セン ター	機械警備	セコムセキュリティーカードキー破損	セコムのセキュリティーカードキーが破損してしまった。	セコムへ依頼。1枚1000円 セキュリティーカードが折れた為、追加発行を行う。内製化。回収したカー ド・新規発行のカードの番号控えを業者から教授いただく。	
570	TKSG-2026-03408	2026/1/26	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	給食室前室	給食室前室手洗い石鹸タンクひび割れ	給食室前室手洗いの石鹸タンクひび割れており、そこから漏れている。 。	手洗いの石鹸タンクが経年劣化により破損。要交換※内製化対応	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
571	TKSG-2026-03687	2026/1/27	[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	機械警備	セコムセキュリティカードキー破損	セコムのセキュリティカードキー劣化により、先日セキュリティ解除ができなかった。	セコムへ依頼。5枚5000円 カードキーの割れや磁気不良がある為、追加発行を行う。内製化。回収したカード・新規発行のカードの番号控えを業者から教授いただく。	
572	TKSG-2026-03863	2026/1/28	[高砂包括]48_453120_旧曽根幼稚園	2階避難口	2階避難口C級球切れ	消防設備点検にて指摘。 2階避難口C級×2台球切れしている。	FL10W球替えが必要。在庫品使用で取り替えます。※内製化対応	
573	TKSG-2026-03868	2026/1/28	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	給食室	給食室天井照明球替え	給食室天井照明が球切れしており、高所の為交換をお願いしたい。球は施設で用意。	蛍光灯交換が必要。蛍光灯は施設在庫を使用。※内製化対応	
574	TKSG-2026-03966	2026/1/28	[高砂包括]21_301170_阿弥陀小学校	職員室	職員室電話不具合	職員室中央南にある電話不具合。 通話が聞こえない。富士通製	受話器子機の電池不良。※内製化対応	
575	TKSG-2026-04201	2026/1/29	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	防犯カメラ	防犯カメラ録画不具合	防犯カメラの録画がされていない。警察に提供する際、判明した。1年前にピントなど調整している。	SDカードに映像が録画されておらずSDカードのフォーマットを実施して録画確認が必要※内製化対応	
576	TKSG-2026-04590	2026/2/2	[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	事務室・会議室1・印刷室	各部屋ドアクローザー不具合	事務室・会議室1・印刷室のドアクローザー不具合でドアが勢いよく閉まる。	3台とも経年劣化でオイル漏れしており要交換※内製化対応	
577	TKSG-2026-04624	2026/2/2	[高砂包括]03_101320_荒井地域交流センター	多目的ホール蛍光灯	多目的ホール蛍光灯不点灯	多目的ホール蛍光灯が二カ所不点灯および一カ所チカチカしている。高所作業。	40w 3本取替えが必要。蛍光灯は施設在庫使用※内製化対応	
578	TKSG-2026-04749	2026/2/3	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	職員男子トイレ	職員男子トイレ天井より水漏れ	職員男子トイレ天井よりボタボタ水漏れ。 どこから漏れているか分からない。	2F職員トイレ天井より水漏れあり。天井裏を確認すると真上の3F男子トイレ小便器からの水漏れであった。排水管ではなくコア抜き部分からの水漏れで3F小便器と床部分をシーリングする。※内製化対応	
579	TKSG-2026-04897	2026/2/4	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	給食室	給食室水道不具合	給食室三槽シンクの水道水漏れ。 水がチョロチョロと止まらない。	水栓使用時にスパウト付け根部分から水漏れあり。スパウト劣化で要交換※内製化対応	
580	TKSG-2026-04941	2026/2/4	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	教室窓の鍵	教室窓の鍵不具合	教室窓(廊下側)の鍵が数カ所破損している。窓に付いているクルクル回す古いタイプの鍵。	鍵が欠損。鍵受け側のネジ切りが無く空回りで6カ所鍵交換が必要。※内製化対応	
581	TKSG-2026-05147	2026/2/5	[高砂包括]19_301160_米田小学校	職員室	職員室電話不具合	職員室の電話(コードレスタイプ)充電しているが、時々繋がらなかったり、切れたりする。	職員室内線23番の電話が通話中に途切れるなどの不具合がある。コードレス受話器で充電池不良と思われるため要交換※内製化対応	
582	TKSG-2026-05155	2026/2/5	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	3階西女子トイレ	3階西女子トイレ詰まり	3階西側女子トイレ(洋式)詰まり。	3F西女子トイレの洋便器2台と北隣のHWCの便器が詰まっていた。原因追及と貫通処置が必要※内製化対応	
583	TKSG-2026-05225	2026/2/5	[高砂包括]32_351310_高砂こども園	給食室	回転鍋用水栓2ヶ所の水が止まらない	回転鍋用水栓2ヶ所の水が止まらない	回転鍋用水栓2ヶ所の水が止まらない。ケレップ要交換※内製化対応	
584	TKSG-2026-05486	2026/2/6	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	1F保健室	出入口扉が割れている	出入口扉が割れている	出入口扉が割れている。セコムセンサー取り付け部分が割れている。戸当たりが欠損しているため戸当たりを取り付ける※内製化対応	
585	TKSG-2026-05828	2026/2/10	[高砂包括]27_301260_宝殿中学校	渡り廊下設置の冷水器	冷水器配管の水漏れ	冷水器の配管から水漏れしている。元栓閉められない。	給水コックと冷水器手前のユニオン部分から水漏れ。コック、ユニオン、フレキ管交換して保温材取り付けの必要あり※内製化修繕	
586	TKSG-2026-06037	2026/2/10	[高砂包括]35_351350_曽根こども園	2階遊戯室	2階遊戯室ドア鍵施錠不具合	2階遊戯室ドア鍵施錠不具合。 鍵が回りにくい。	2F遊技室の掃き出し窓のカギが動きにくい。位置ずれとロック部分の油分固着によるもの。掃除と位置合わせが必要※内製化対応	
587	TKSG-2026-06072	2026/2/10	[高砂包括]04_101330_伊保地域交流センター	機械警備	セコムセキュリティカードキー磁気不良	セコムのセキュリティカードキー2枚磁気不良	セコムへ依頼。2枚2000円 セキュリティカード磁気不良の為、追加発行を行う。内製化。回収したカード・新規発行のカードの番号控えを業者から教授いただく。	
588	TKSG-2026-06454	2026/2/13	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	体育館男子更衣室扉	体育館男子更衣室扉開閉不具合	体育館男子更衣室扉の開閉が重い。	更衣室扉のドアヒンジ部分が摩耗しており開閉に支障をきたしている。	
589	TKSG-2026-06629	2026/2/13	[高砂包括]42_451110_市役所	職員 議員駐車場出口ゲート	職員 議員駐車場出口ゲートバー動作不良	職員様より、職員 議員駐車場出口ゲートバーが動かないとの事で、現地確認。 電源ブレーカーON-OFFリセット復旧を試すが、E-06エラーがでたまま復旧できず	出口ゲートが動作不良の為、ゲート解放後バー収収が止まり、ゲートシステム故障表示実施。 アマノに修理現調依頼実施。 アソは技術担当・カミ様より、復旧方法をご教授いただき作業実施	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 （税込）
590	TKSG-2026-06916	2026/2/17	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	1F家庭科室床	1F家庭科室水漏れ	1F家庭科室が水漏れで床が水浸し。	家庭科室中庭側にあるシンクの付け根からパッキン劣化により水漏れしていた。壁の中であり大量の漏水で床上浸水するまで発覚しなかった。水栓フレキ根元のパッキン交換が必要※内製化対応	
591	TKSG-2026-07121	2026/2/18	[高砂包括]08_101370_阿弥陀地域交流センター	陶芸室	陶芸室水道水漏れ	別室にある陶芸室の水道から水漏れ。全部で10か所ほどあり、どこも古く一度見て欲しい。	陶芸室の水栓 6 箇所から水漏れあり。ケレップ、上部パッキン、自在パッキンの交換が必要※内製化対応	
592	TKSG-2026-07425	2026/2/19	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	汚水ポンプ	汚水ポンプ警報発報	汚水ポンプ警報発報	汚水排水ポンプ操作盤で警報が発報している。保全巡回で発見。電極異常で汚水槽が溢れる寸前であった。汚水汲みだし後に電極、フロートの清掃が必要※内製化対応	
593	TKSG-2026-07850	2026/2/24	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	3F女子トイレ	3F女子トイレ扉カギ不具合	3F女子トイレ扉のカギが勝手に閉まってしまう。	スライド錠が動かない。表示盤の中身が破損して引っ掛かっていたため分解して復旧する必要がある※内製化対応	
594	TKSG-2026-08047	2026/2/25	[高砂包括]24_301220_荒井中学校	南館1F廊下	南館1F廊下雨漏り	・南館1F廊下中庭側の壁から雨水が染み出ている。 ・南館1F廊下消火栓の下から雨水がポタポタ漏れている。	雨漏れ箇所周辺のシーリング打ち直しが必要。※内製化対応	
595	TKSG-2026-08058	2026/2/25	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	南校舎屋上階段	南校舎屋上西階段雨漏り	南校舎屋上へ上がる西階段の雨漏り。	西塔屋外側に多数亀裂あり浸水している模様。シーリング打ち替え※内製化対応	
596	TKSG-2026-08060	2026/2/25	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	南校舎3F音楽室前渡り廊下	南校舎3F音楽室前渡り廊下雨漏り	南校舎3F音楽室前渡り廊下の壁沿いに雨漏りしている。	東塔屋外側に亀裂多数あり浸水している模様。シーリング打ち替え※内製化対応	
597	TKSG-2026-08073	2026/2/25	[高砂包括]25_301230_亀山中学校	北館3Fワークルーム3	北館3Fワークルーム3の廊下天井に穴	北館3Fワークルーム3の廊下天井に穴。 生徒が天井に手が届くか試すためにジャンプした所、手が届き穴が開いてしまった。 学校判断を待たず早急対応のため、包括対応をお願いしたい。	天井ジブトーン穴あき破損しているため要交換※内製化対応	
598	TKSG-2026-08268	2026/2/26	[高砂包括]25_301230_亀山中学校	体育館	体育館鉄扉鍵不具合	体育館鉄扉の鍵が閉まらない。	鉄製両開き扉の解錠施錠が困難である。扉位置が傾いているため調節が必要※内製化対応	
599	TKSG-2026-08282	2026/2/26	[高砂包括]18_301150_曽根小学校	北校舎3F男子トイレ	北校舎3F男子トイレ大便器詰まり	北校舎3F男子トイレ大便器(手前側)が詰まっている。使用禁止にしている。	洋式便器が流れない。詰まっており貫通処置が必要※内製化対応	
600	TKSG-2026-08427	2026/2/26	[高砂包括]42_451110_市役所	本庁舎 東側 外部階段横雨水桧	外部雨水桧周辺の土流出跡	外部階段横の雨水桧周辺の土が流出して、雨水桧がむき出しになっている	雨水桧回りを砕石敷均し、仕上げて真砂土を充填する。 内製化	
601	TKSG-2026-08465	2026/2/27	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	中棟3F5年1組壁	中棟3F5年1組壁穴あき	中棟3F5年1組の教室後方と廊下の壁に穴が開いている。書架等を移動させた際に気付いた。	教室廊下側と教室内の壁面に穴あきあり。物を入れる又は指詰めなどの危険があり修理の必要がある。※内製化対応	
602	TKSG-2026-08865	2026/3/2	[高砂包括]19_301160_米田小学校	南校舎3階～屋上踊り場	給水配管テープ?れ	南校舎3階～屋上の踊り場にある給水配管テープが?れている	給水配管テープ巻き直しが必要。※内製化対応	
603	TKSG-2026-08919	2026/3/3	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	児童玄関横男子トイレ	児童玄関横男子トイレ扉不具合	児童玄関横男子トイレ個室の扉が押し込まれて開かない。	個室扉が手前に出てきて戻らないため扉が開けられない。修繕が必要※内製化対応	
604	TKSG-2026-08927	2026/3/3	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	職員駐車場通用門	職員駐車場通用門開閉不具合	職員駐車場の通用門がズレていて閉まらない。	駐車場のメッシュフェンス扉が傾いて開閉できない状態。取り外して調節が必要※内製化対応	
605	TKSG-2026-09279	2026/3/4	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	1F家庭科室	家庭科室内水漏れ	家庭科室内水漏れ	TKSG=2026=06916で起こった事案と同じ。中庭側に10箇所ある水栓からパッキン劣化により水漏れが順番におこっており、パッキン未交換の水栓より漏水して家庭科室内に浸水した。パッキン未交換の水栓すべてを交換する必要がある。 ※内製化対応	
606	TKSG-2026-09427	2026/3/5	[高砂包括]25_301230_亀山中学校	北校舎2F3年3組扇風機	北校舎2F3年3組扇風機ハネ破損	北校舎2F3年3組扇風機のハネが掃除中に壊れた。	ハネとスピナ交換が必要。※内製化対応	
607	TKSG-2026-09532	2026/3/6	[高砂包括]15_301130_伊保小学校	3F配膳室手洗い場	3F配膳室手洗い場排水パイプ破れ	3F配膳室手洗い場の排水パイプが破れて漏れている。	排水ホース取替えにて完了しました。※内製化対応	
608	TKSG-2026-09561	2026/3/6	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	校長室電話機	校長室電話機異音	校長室の電話機通話中にザーザーと音がする（受信側・発信側両方）	受話器接続のカールコードが断線しかかっていたため通話に支障をきたしていた。カールコード交換が必要※内製化対応	

No	管理番号	案件登録日	施設名	場所（詳細）	内容（概要）	内容（詳細）	不具合改善策・緊急対応策	金額 (税込)
609	TKSG-2026-09610	2026/3/6	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	中棟2Fかしのき学級	中棟2Fかしのき学級後方ドア不具合	中棟2Fかしのき学級後方ドアが重たくて、鍵ができない。	後方ドアが動かない。また開錠施錠もしにくい。掃除、注油、車輪高さ調整が必要。※内製化対応	
610	TKSG-2026-10097	2026/3/10	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	中庭	木製ベンチ破損	木製ベンチ破損している	木製座面が破損しているため取り替えが必要。※内製化対応	
611	TKSG-2026-10178	2026/3/11	[高砂包括]19_301160_米田小学校	北棟3F男子トイレ	北棟3F男子トイレペーパーホルダー破損	北棟3F男子トイレ(洋式トイレ真ん中)ペーパーホルダー破損している。	ペーパーホルダー破損確認。交換が必要。※内製化対応	
612	TKSG-2026-10242	2026/3/11	[高砂包括]17_301140_中筋小学校	1Fかしのき学級	1Fかしのき学級ドア鍵不具合	1Fかしのき学級ドア鍵が抜けない。 現在鍵穴ごと外して対応しているとの事。	鍵ロック機構内部の部品の変形により鍵が動かなかった。オーバーホールの必要あり。※内製化対応	
613	TKSG-2026-10392	2026/3/11	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	2Fランチルーム	ランチルーム施錠ができない	ランチルーム施錠ができない	内部部品変形により鍵が全く動かないためオーバーホールが必要。※内製化対応	
614	TKSG-2026-10788	2026/3/16	[高砂包括]20_301165_米田西小学校	給食室	給食室調理窯の水道から水漏れ	給食室調理窯の水道から水漏れしている。	スパウトに亀裂がありそこから水漏れしているのを確認。交換が必要。※内製化対応	
615	TKSG-2026-10952	2026/3/17	[高砂包括]14_301120_荒井小学校	旧荒井幼稚園階段	旧荒井幼稚園段鼻外れ	2階へ上がる階段の段鼻が外れている。 3月から使用している。	そと階段の段鼻が1枚外れている。取り付け直しが必要で取り付け直して復旧	
616	TKSG-2026-11123	2026/3/18	[高砂包括]23_301210_高砂中学校	2F3年1組	2F3年1組ベランダ側窓不具合	2F3年1組ベランダ側の窓とサッシの間に隙間があり、どれくらいの危険性があるか分からない為、一度見て欲しい。	教室ベランダ側の多数の窓ガラスのグレチャンが欠損しており修復の必要がある。※内製化対応	
617	TKSG-2026-11509	2026/3/19	[高砂包括]13_301110_高砂小学校	南棟1F廊下手洗い場	手洗い場排水つまり	手洗い場排水が流れない	手洗い場排水が流れない。確認すると排水管60cm下で異物が詰まっており除去する必要がある。※内製化対応	
618	TKSG-2026-11510	2026/3/18	[高砂包括]19_301160_米田小学校	給食室	回転窯水栓破損水漏れ	回転窯水栓破損水漏れ	回転窯用の水栓スパウトが経年劣化で腐食穴あきで使用時に水漏れする。スパウト要交換※内製化対応	
619	TKSG-2026-11586	2026/1/7	[高砂包括]22_301180_北浜小学校	北浜幼稚園	北浜幼稚園軒下ボード破損	軒下ボードが破損している。（保全巡回時発見）	パネル張りが必要。※内製化対応	
620	TKSG-2026-11898	2026/3/24	[高砂包括]16_301135_伊保南小学校	給食室	シンク下排水ホース破れ	シンク下の排水ホースが破れて水漏れしている。現在テープを貼っています。	排水ホース破れを確認。交換が必要。※内製化対応	
621	TKSG-2026-12170	2026/3/26	[高砂包括]28_301270_鹿島中学校	南校舎2F2年2組	南校舎2F2年2組壁掛け扇風機スピナ破損	南校舎2F2年2組廊下側の壁掛け扇風機のスピナ破損している。	破損確認。スピナ交換が必要。※内製化対応	
622	TKSG-2026-12376	2026/3/27	[高砂包括]09_101380_北浜地域交流センター	2F和室西側壁面	2F和室窓枠シーリング劣化	2F和室窓枠シーリング劣化	2F和室窓枠シーリング劣化で雨漏れしており修繕が必要※内製化対応	
623	TKSG-2026-12461	2026/3/30	[高砂包括]26_301250_松陽中学校	生徒玄関前汚水槽	汚水ポンプ停止	汚水排水のポンプがエラーで停止している	操作盤にてエラー発報しており、「フロート異常」で排水ポンプが停止している。手動排水させてフロート回りの洗浄が必要※内製化対応	

業者修繕(2025年度) 修繕内容別集計表

修繕の種類	合計 / 請求金額(税込み)	合計 / 件数
通信設備	3,670,884	30
インターホン	818,562	4
コンセント	57,200	1
スピーカー	295,900	2
その他	575,762	10
電話	1,923,460	13
照明設備	3,147,773	35
コンセント	129,800	1
その他	9,900	1
照明、LED	2,675,640	31
非常用照明	306,033	1
分電盤	26,400	1
消防設備	3,480,411	30
消防設備	3,480,411	30
昇降機	1,037,300	6
その他	456,500	2
ダムウェーター	580,800	4
床・壁・天井・階段	9,335,945	77
クロス	282,700	1
サッシ	198,660	2
その他	7,951,595	64
タイルカーペット	319,990	2
ノンスリップ(階段)	132,000	2
手摺(階段)	352,000	5
調理器具以外	99,000	1
受変電・自家発電	3,737,492	23
キュービクル(受変電設備)	1,599,400	3
その他	1,529,792	17
自家発電設備	476,300	2
無停電電源装置	132,000	1
空調・排煙・換気設備	3,391,734	29
エアコン(空調設備)	2,293,863	15
その他	89,100	1
換気設備	610,430	11
給水設備(ポンプ・タンク)	61,323	1
排煙窓	337,018	1
給排水衛生設備	15,876,850	110
エアコン(空調設備)	13,860	1
その他	3,501,630	19
衛生器具(便器、手洗い)	3,615,260	53
給水設備(ポンプ・タンク)	2,028,400	4
給湯器	143,220	3
調理器具	305,800	3
調理器具以外	3,789,060	11
排水設備(ポンプ・タンク)	939,400	4
配管	1,540,220	12
環境改善	990,000	4
サッシ	363,000	1
その他	335,500	2
配管	291,500	1
外構	1,125,300	5
その他	981,200	3
屋根	60,500	1
駐車場	83,600	1
屋根・外壁	2,191,904	15

その他	558,404	5
とい	57,200	1
屋根	1,537,800	8
外壁	38,500	1
安全改修	1,594,494	10
サッシ	165,000	1
その他	1,429,494	9
ドア・窓・自動ドア	9,472,162	140
サッシ	3,689,664	58
その他	5,496,718	78
自動扉	78,980	2
調理器具以外	99,000	1
防火戸、防火シャッター	107,800	1
その他	10,947,351	65
その他	9,703,691	57
駐車場	388,300	1
調理器具	7,700	1
調理器具以外	847,660	6
総計	69,999,600	579

内 訳 書

件名：小中学校トイレ清掃業務委託

2026年6月2日

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	小学校トイレ清掃業務		1.00	式		4,377,780	
B	中学校トイレ清掃業務		1.00	式		2,582,220	
【 合 計 】						6,960,000	

内 訳 書

件名：小中学校トイレ清掃業務委託

2026年6月2日

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	小学校トイレ清掃業務						
a	高砂小学校		1.00	式		521,160	
b	荒井小学校		1.00	式		533,960	
c	伊保小学校		1.00	式		517,720	
d	伊保南小学校		1.00	式		420,500	
e	中筋小学校		1.00	式		337,000	
f	曾根小学校		1.00	式		459,800	
g	米田小学校		1.00	式		411,600	
h	米田西小学校		1.00	式		387,040	
i	阿弥陀小学校		1.00	式		483,480	
j	北浜小学校		1.00	式		305,520	
【 合 計 】						4,377,780	

内 訳 書

件名：小中学校トイレ清掃業務委託

2026年6月2日

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	小学校トイレ清掃業務						
a	高砂小学校						
1	床洗浄		447.40	m ²	400.0	178,960	
2	衛生器具清掃		136.00	台	700.0	95,200	
3	トイレブース窓天井扇など拭あげ		1.00	式		88,000	
4	衛生器具等設備点検		1.00	式		64,000	
5	諸経費		1.00	式		95,000	
【 合 計 】						521,160	

内 訳 書

件名：小中学校トイレ清掃業務委託

2026年6月2日

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	荒井小学校						
1	床洗浄		463.90	m ²	400.0	185,560	
2	衛生器具清掃		207.00	台	700.0	144,900	
3	トイレブース窓天井扇など拭あげ		1.00	式		71,500	
4	衛生器具等設備点検		1.00	式		52,000	
5	諸経費		1.00	式		80,000	
【 合 計 】						533,960	

内 訳 書

件名：小中学校トイレ清掃業務委託

2026年6月2日

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	伊保小学校						
1	床洗浄		458.80	m ²	400.0	183,520	
2	衛生器具清掃		166.00	台	700.0	116,200	
3	トイレブース窓天井扇など拭あげ		1.00	式		77,000	
4	衛生器具等設備点検		1.00	式		56,000	
5	諸経費		1.00	式		85,000	
【 合 計 】						517,720	

内 訳 書

件名：小中学校トイレ清掃業務委託

2026年6月2日

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	伊保南小学校						
1	床洗浄		377.00	m ²	400.0	150,800	
2	衛生器具清掃		136.00	台	700.0	95,200	
3	トイレブース窓天井扇など拭あげ		1.00	式		60,500	
4	衛生器具等設備点検		1.00	式		44,000	
5	諸経費		1.00	式		70,000	
【 合 計 】						420,500	

内 訳 書

件名：小中学校トイレ清掃業務委託

2026年6月2日

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
e	中筋小学校						
1	床洗浄		298.60	m ²	400.0	119,440	
2	衛生器具清掃		117.00	台	700.0	81,900	
3	トイレブース窓天井扇など拭あげ		1.00	式		44,000	
4	衛生器具等設備点検		1.00	式		32,000	
5	諸経費		1.00	式		59,660	
【 合 計 】						337,000	

内 訳 書

件名：小中学校トイレ清掃業務委託

2026年6月2日

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
f	曾根小学校						
1	床洗浄		373.00	m ²	400.0	149,200	
2	衛生器具清掃		153.00	台	700.0	107,100	
3	トイレブース窓天井扇など拭あげ		1.00	式		71,500	
4	衛生器具等設備点検		1.00	式		52,000	
5	諸経費		1.00	式		80,000	
【 合 計 】						459,800	

内 訳 書

件名：小中学校トイレ清掃業務委託

2026年6月2日

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
g	米田小学校						
1	床洗浄		315.00	m ²	400.0	126,000	
2	衛生器具清掃		138.00	台	700.0	96,600	
3	トイレブース窓天井扇など拭あげ		1.00	式		66,000	
4	衛生器具等設備点検		1.00	式		48,000	
5	諸経費		1.00	式		75,000	
【 合 計 】						411,600	

内 訳 書

件名：小中学校トイレ清掃業務委託

2026年6月2日

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
h	米田西小学校						
1	床洗浄		291.60	m ²	400.0	116,640	
2	衛生器具清掃		137.00	台	700.0	95,900	
3	トイレブース窓天井扇など拭あげ		1.00	式		60,500	
4	衛生器具等設備点検		1.00	式		44,000	
5	諸経費		1.00	式		70,000	
【 合 計 】						387,040	

内 訳 書

件名：小中学校トイレ清掃業務委託

2026年6月2日

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
i	阿弥陀小学校						
1	床洗浄		421.20	m ²	400.0	168,480	
2	衛生器具清掃		180.00	台	700.0	126,000	
3	トイレブース窓天井扇など拭あげ		1.00	式		66,000	
4	衛生器具等設備点検		1.00	式		48,000	
5	諸経費		1.00	式		75,000	
【 合 計 】						483,480	

内 訳 書

件名：小中学校トイレ清掃業務委託

2026年6月2日

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
j	北浜小学校						
1	床洗浄		240.30	m ²	400.0	96,120	
2	衛生器具清掃		112.00	台	700.0	78,400	
3	トイレブース窓天井扇など拭あげ		1.00	式		44,000	
4	衛生器具等設備点検		1.00	式		32,000	
5	諸経費		1.00	式		55,000	
【 合 計 】						305,520	

内 訳 書

件名：小中学校トイレ清掃業務委託

2026年6月2日

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	中学校トイレ清掃業務						
a	高砂中学校		1.00	式		359,560	
b	荒井中学校		1.00	式		531,180	
c	竜山中学校		1.00	式		417,620	
d	松陽中学校		1.00	式		366,700	
e	宝殿中学校		1.00	式		501,900	
f	鹿島中学校		1.00	式		405,260	
【 合 計 】						2,582,220	

内 訳 書

件名：小中学校トイレ清掃業務委託

2026年6月2日

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	中学校トイレ清掃業務						
a	高砂中学校						
1	床洗浄		306.40	m ²	400.0	122,560	
2	衛生器具清掃		110.00	台	700.0	77,000	
3	トイレブース窓天井扇など拭あげ		1.00	式		55,000	
4	衛生器具等設備点検		1.00	式		40,000	
5	諸経費		1.00	式		65,000	
【 合 計 】						359,560	

内 訳 書

件名：小中学校トイレ清掃業務委託

2026年6月2日

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	荒井中学校						
1	床洗浄		445.70	m ²	400.0	178,280	
2	衛生器具清掃		172.00	台	700.0	120,400	
3	トイレブース窓天井扇など拭あげ		1.00	式		82,500	
4	衛生器具等設備点検		1.00	式		60,000	
5	諸経費		1.00	式		90,000	
【 合 計 】						531,180	

内 訳 書

件名：小中学校トイレ清掃業務委託

2026年6月2日

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	竜山中学校						
1	床洗浄		380.30	m ²	400.0	152,120	
2	衛生器具清掃		130.00	台	700.0	91,000	
3	トイレブース窓天井扇など拭あげ		1.00	式		60,500	
4	衛生器具等設備点検		1.00	式		44,000	
5	諸経費		1.00	式		70,000	
【 合 計 】						417,620	

内 訳 書

件名：小中学校トイレ清掃業務委託

2026年6月2日

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	松陽中学校						
1	床洗浄		329.00	m ²	400.0	131,600	
2	衛生器具清掃		128.00	台	700.0	89,600	
3	トイレブース窓天井扇など拭あげ		1.00	式		49,500	
4	衛生器具等設備点検		1.00	式		36,000	
5	諸経費		1.00	式		60,000	
【 合 計 】						366,700	

内 訳 書

件名：小中学校トイレ清掃業務委託

2026年6月2日

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
e	宝殿中学校						
1	床洗浄		472.50	m ²	400.0	189,000	
2	衛生器具清掃		177.00	台	700.0	123,900	
3	トイレブース窓天井扇など拭あげ		1.00	式		66,000	
4	衛生器具等設備点検		1.00	式		48,000	
5	諸経費		1.00	式		75,000	
【 合 計 】						501,900	

内 訳 書

件名：小中学校トイレ清掃業務委託

2026年6月2日

名 称			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
f	鹿島中学校						
1	床洗浄		404.40	m ²	400.0	161,760	
2	衛生器具清掃		140.00	台	700.0	98,000	
3	トイレブース窓天井扇など拭あげ		1.00	式		49,500	
4	衛生器具等設備点検		1.00	式		36,000	
5	諸経費		1.00	式		60,000	
【 合 計 】						405,260	

件 名		小中学校体育館空調設備保守点検業務委託					
設 計 金 額		7,141,200			消費税抜き金額		6,492,000
					消費税相当額10%		7,141,200
内 訳							
記号	名 称	品質・形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	小学校						
	保守点検業務	フィルター交換年2回 期間内の不具合無償修理	50	台	66,000	3,300,000	
	ドレンポンプ清掃	年1回	14	台	15,000	210,000	
	消費税相当額(10%)					351,000	
	計					3,861,000	
2	中学校						
	保守点検業務	フィルター交換年2回 期間内の不具合無償修理	42	台	66,000	2,772,000	
	ドレンポンプ清掃	年1回	14	台	15,000	210,000	
	消費税相当額(10%)					298,200	
	計					3,280,200	
	合計					7,141,200	

見積内訳明細書

[illegible]

見 積 内 訳 明 細 書

No.	品名・工事内容	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	小学校					
①	高砂小学校 室内機フィルター洗浄					
	天井吊形室内機	台	35.0	1,500	52,500	
	厨房用天吊型室内機（フィルター交換）	台	4.0	15,000	60,000	
	ルームエアコン	台	1.0	2,500	2,500	
						小計115,000
②	荒井小学校 室内機フィルター洗浄					
	天井カセット形室内機	台	27.0	1,500	40,500	
	天井吊形室内機	台	10.0	1,500	15,000	
						小計55,500
③	伊保小学校 室内機フィルター洗浄					
	厨房用天吊型室内機（フィルター交換）	台	4.0	15,000	60,000	
	天井吊形室内機	台	49.0	1,500	73,500	
						小計133,500
④	伊保南小学校 室内機フィルター洗浄					
	厨房用天吊型室内機（フィルター交換）	台	3.0	15,000	45,000	
	天井吊形室内機	台	33.0	1,500	49,500	
						小計94,500
⑤	中筋小学校 室内機フィルター洗浄					
	天井吊形室内機	台	35.0	1,500	52,500	
						小計52,500
				合 計	451,000	

見積内訳明細書

No.	品名・工事内容	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
⑥	曾根小学校 室内機フィルター洗浄					
	天井吊形室内機	台	58.0	1,500	87,000	
						小計87,000
⑦	米田小学校 室内機フィルター洗浄					
	厨房用天吊型室内機（フィルター交換）	台	3.0	15,000	45,000	
	天井吊形室内機	台	58.0	1,500	87,000	
						小計132,000
⑧	米田西小学校 室内機フィルター洗浄					
	厨房用天吊型室内機（フィルター交換）	台	3.0	15,000	45,000	
	天井吊形室内機	台	43.0	1,500	64,500	
						小計109,500
⑨	阿弥陀小学校 室内機フィルター洗浄					
	天井カセット形室内機	台	1.0	1,500	1,500	
	天井吊形室内機	台	43.0	1,500	64,500	
						小計66,000
⑩	北浜小学校 室内機フィルター洗浄					
	厨房用天吊型室内機（フィルター交換）	台	3.0	15,000	45,000	
	天井吊形室内機	台	31.0	1,500	46,500	
						小計91,500
				合 計	486,000	

小中学校排水ポンプ設備点検業務委託(1回目)

[illegible]

小中学校排水ポンプ設備点検業務委託(1回目)

[illegible]